

PROGETTO DI ALLESTIMENTO DELLA MOSTRA

"Viaggio attraverso i giardini d'Europa
da André Le Nôtre a Henry James"

PIANO PRIMO SALE DELLE ARTI

OGGETTO: ELABORATI GRAFICI


DATA: 03/2019


RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Arch. Francesco Bosso


PROGETTO DI ALLESTIMENTO


Arch. Maurizio Reggi (Coord.)
Arch. Diego Bernardi

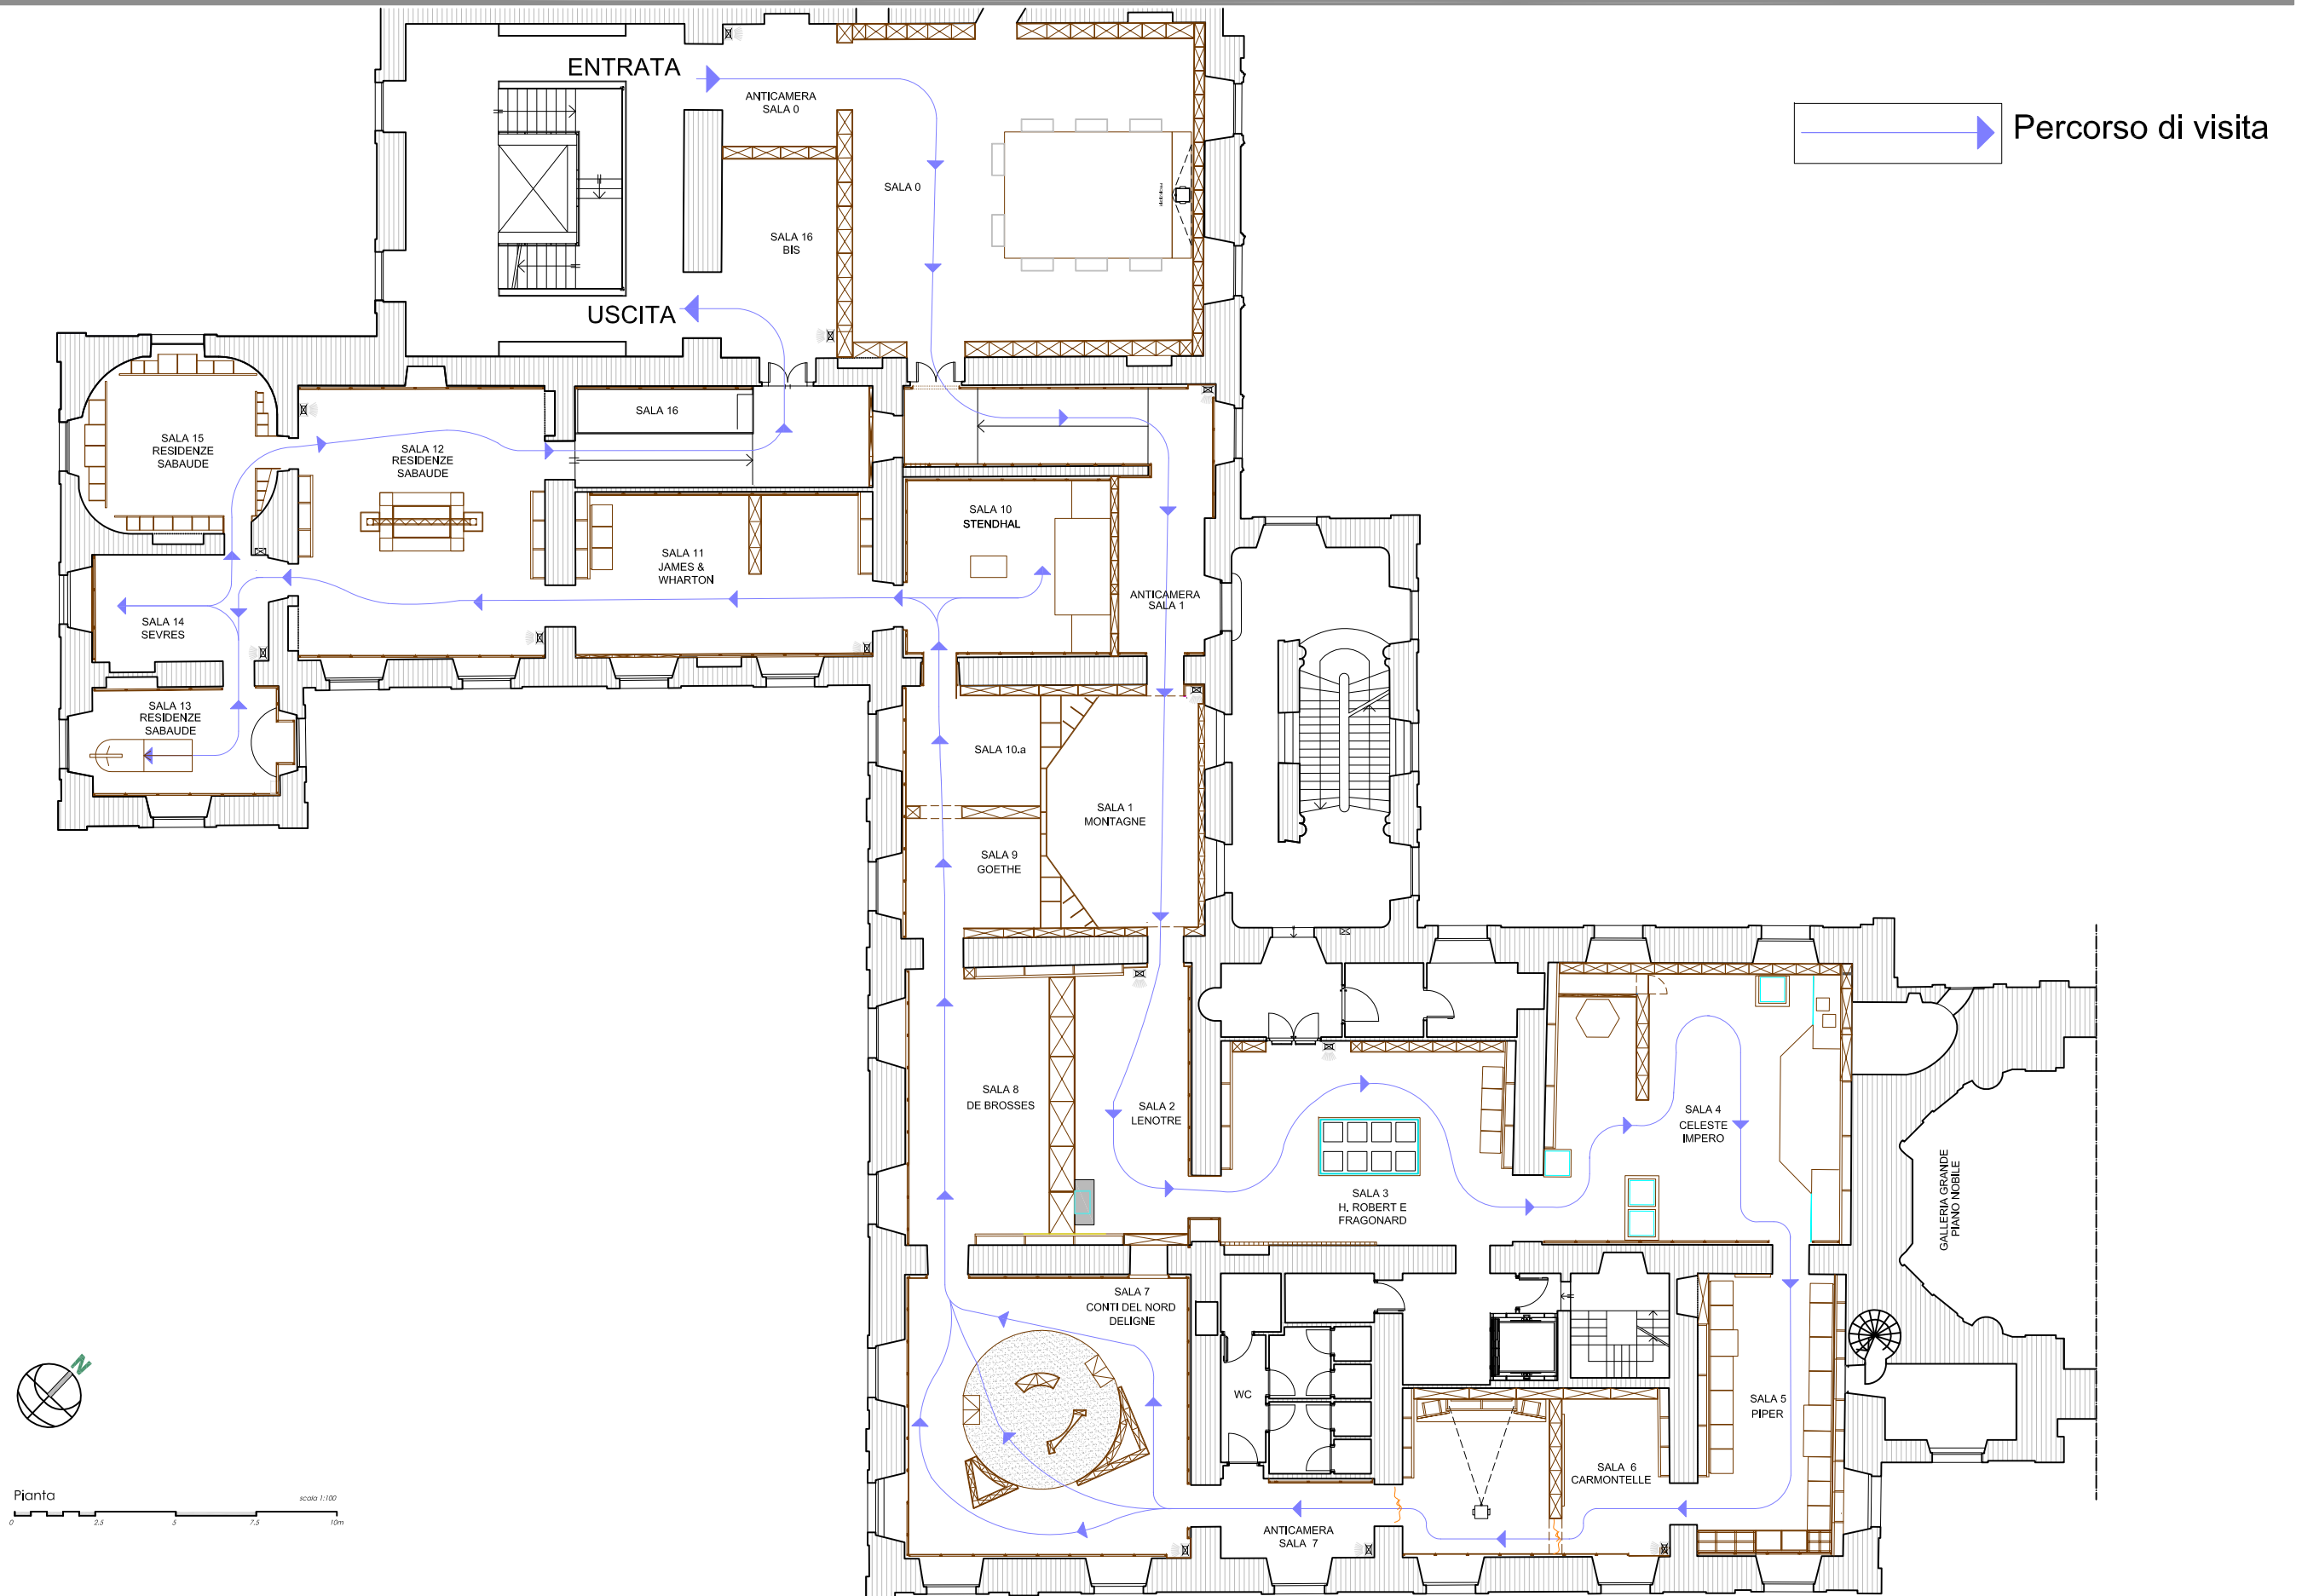

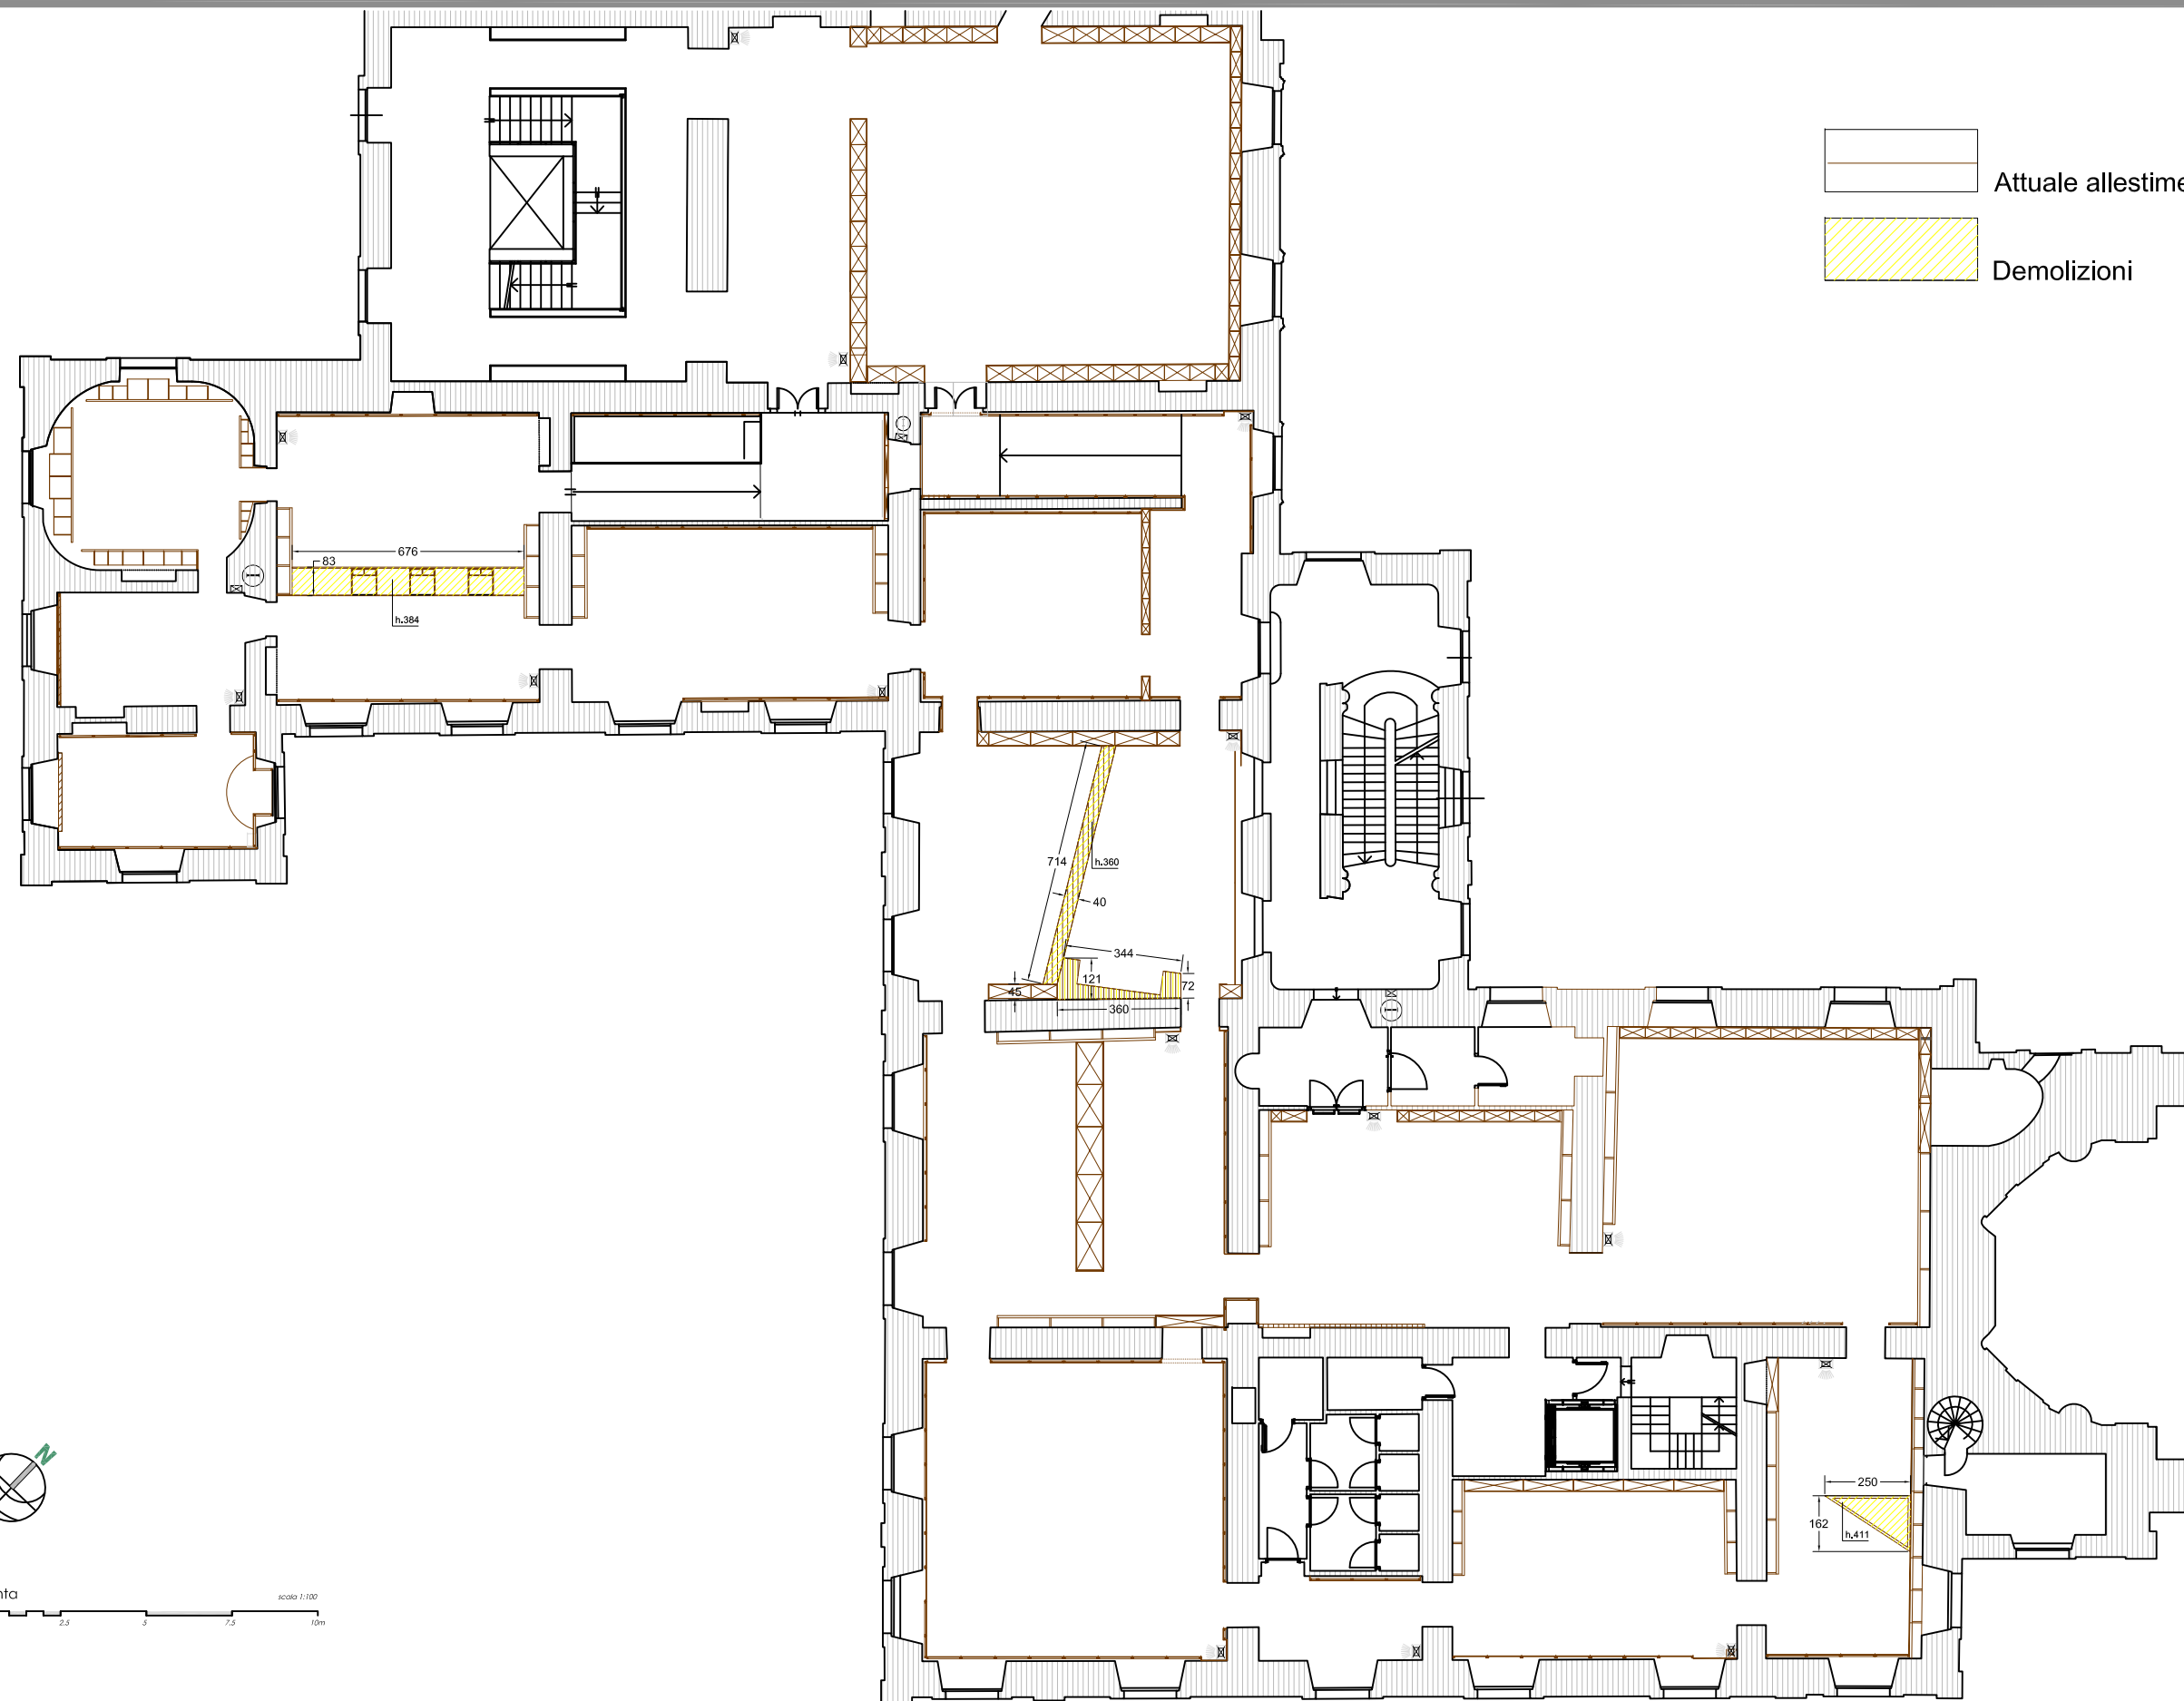



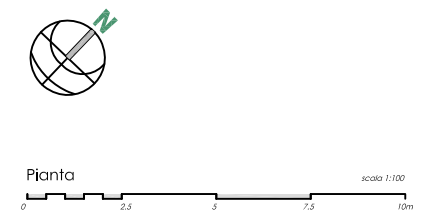

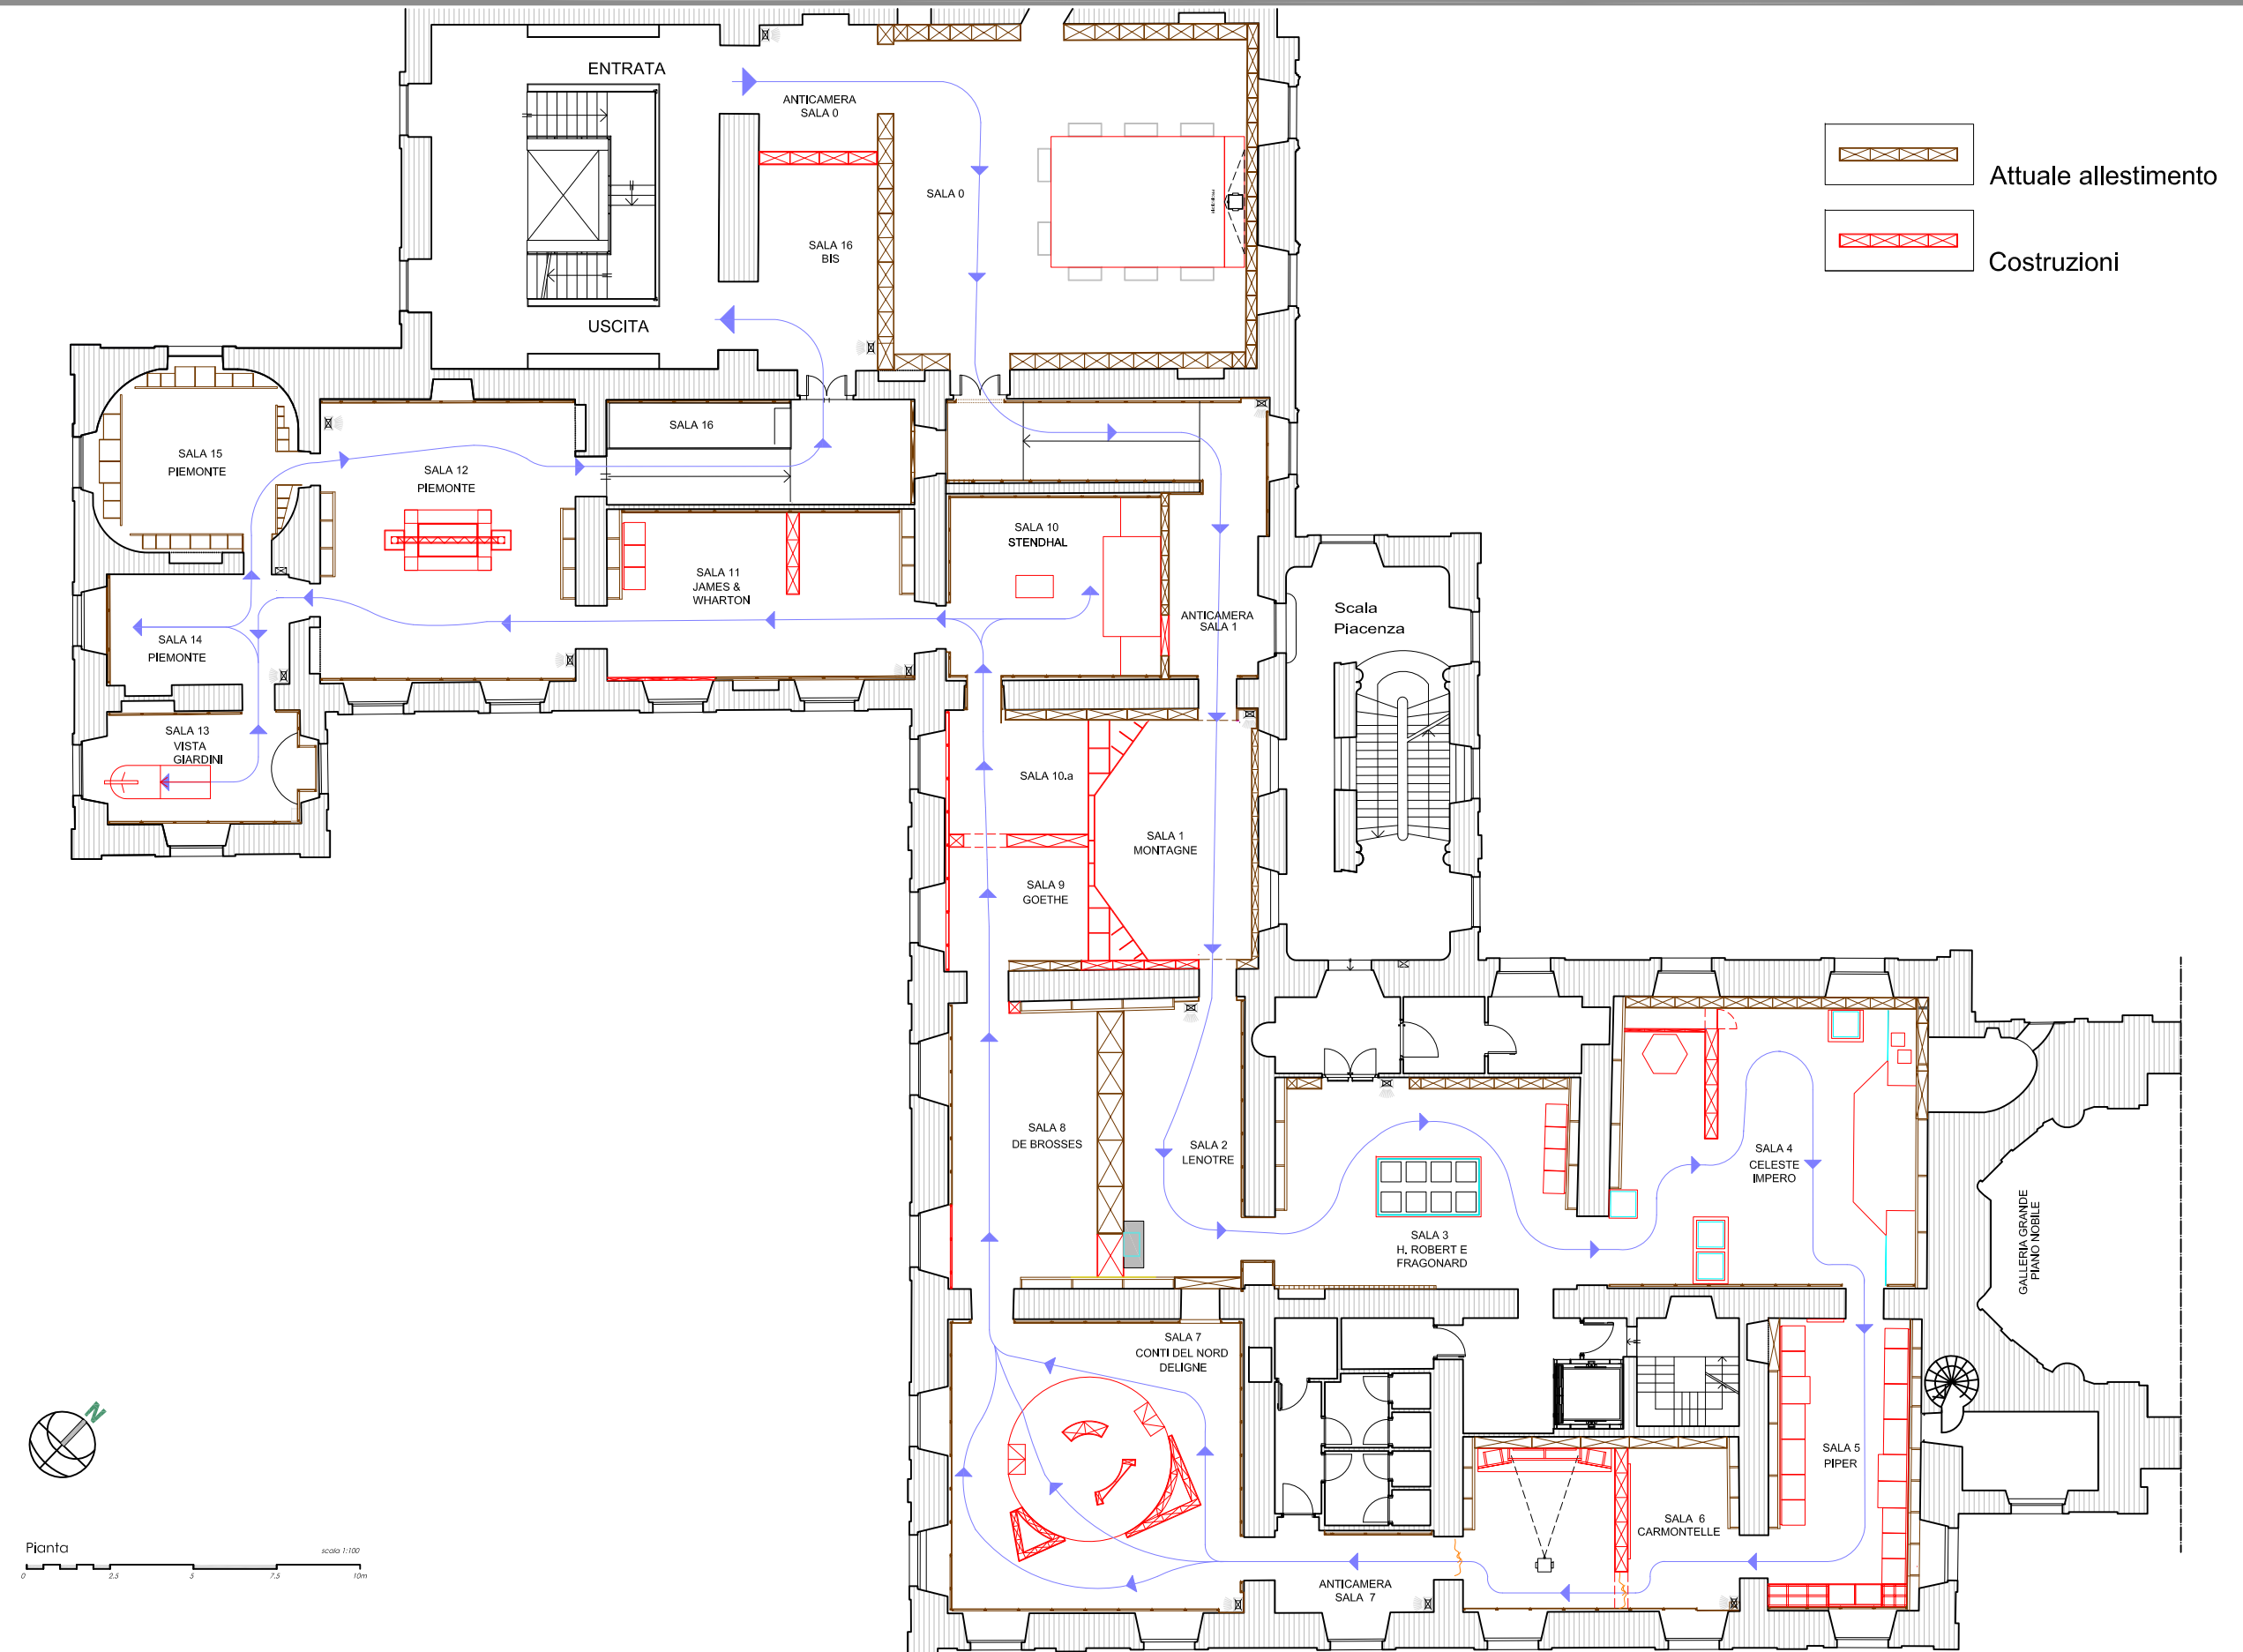

Attuale allestimento
Demolizioni












IMPIANTI ESISTENTI


-  Piantana
-  Binari a soffitto per illuminazione
-  Binari Halfen utilizzati nell'allestimento
-  Ventilconvettori
-  Proiezioni travi solai
-  Idrante


CODICI ELEMENTI IN APPALTO

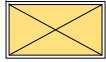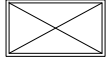- Sn.M0n Moli esistenti e nuovi
- Sn.G0n Grafica: pellicola in PVC
- Sn.C0n Grafica: Canvas sparapuntati
- Sn.B0n Grafica: teli in PVC
- Sn.F0n Grafica: pannelli sandwich piuma
- Sn.P0n Grafica: prespaziati
- Sn.V0n Vettrine/Bacheche
- Sn.S0n Specchi e vetri
- Sn.T0n Tende
- Sn.TV0n monitor/televisori/videoproiettori
- Sn.AV0n arredi vari


RAPPRESENTAZIONE GRAFICA ELEMENTI IN APPALTO


-  Moli esistenti
-  Moli nuova fornitura
-  Grafica: pellicola su molo
-  Grafica: canvas
-  Grafica: pannelli in piuma
-  Grafica: prespaziati
-  Opere

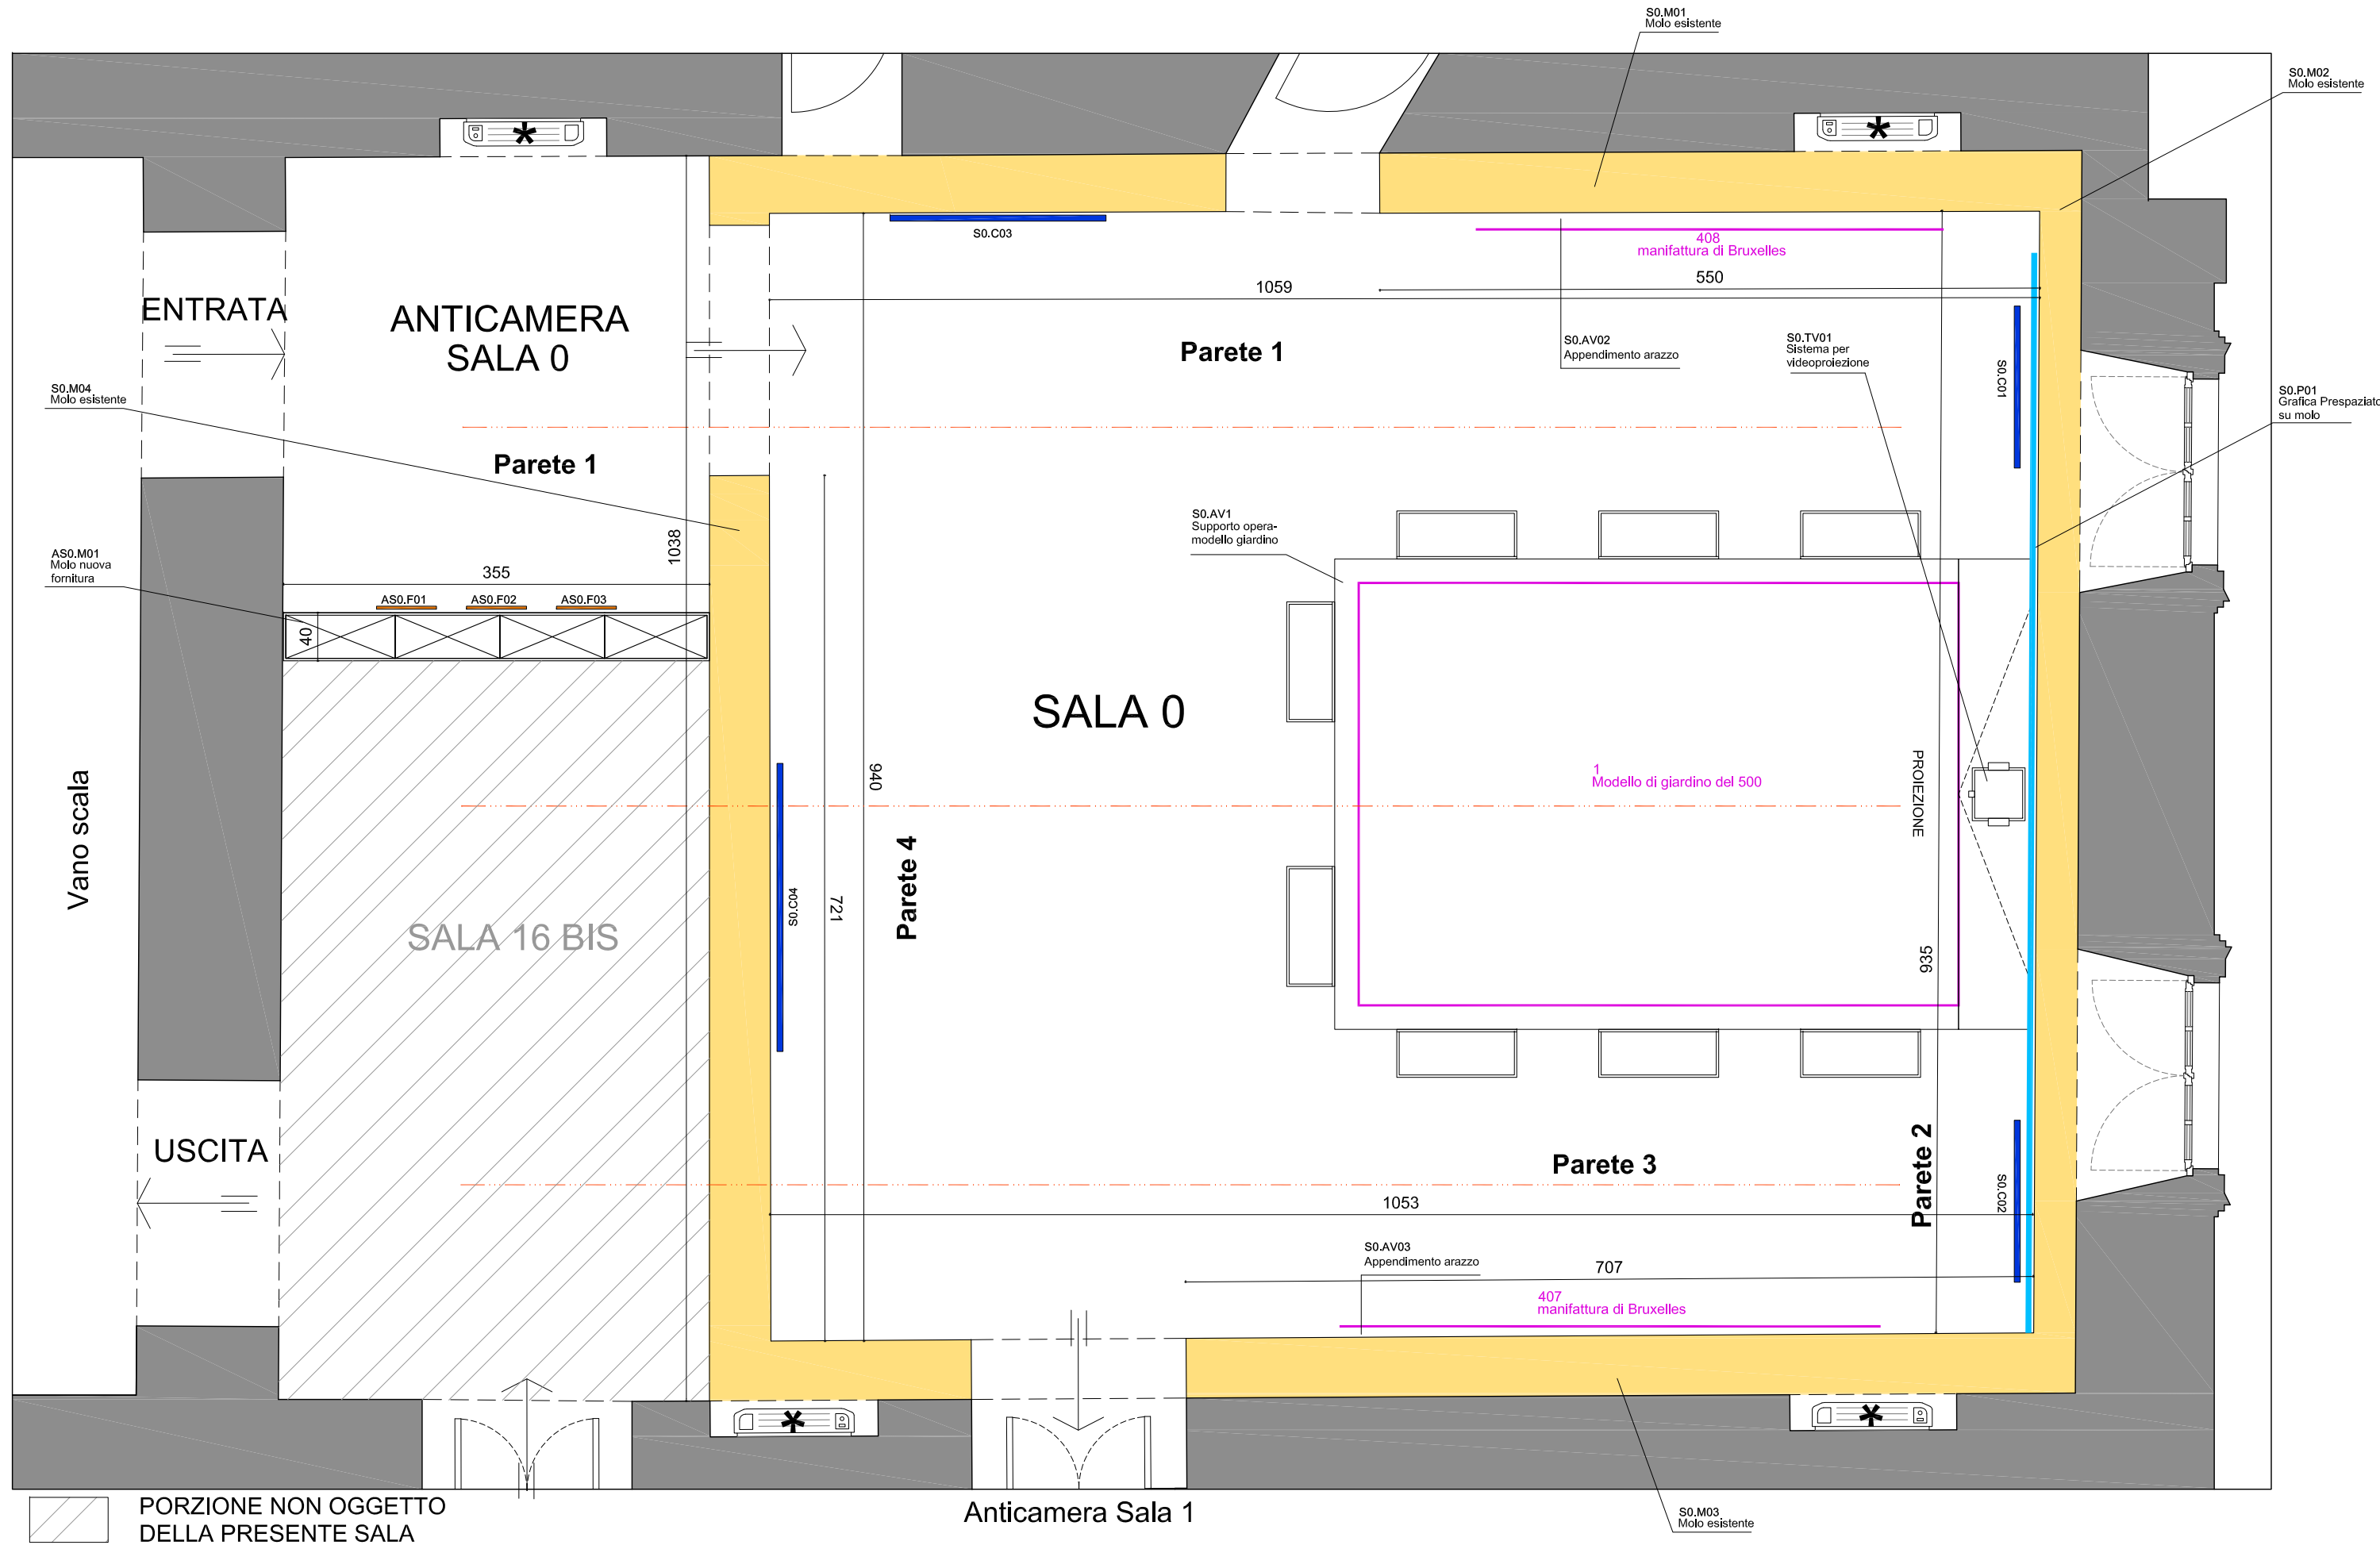

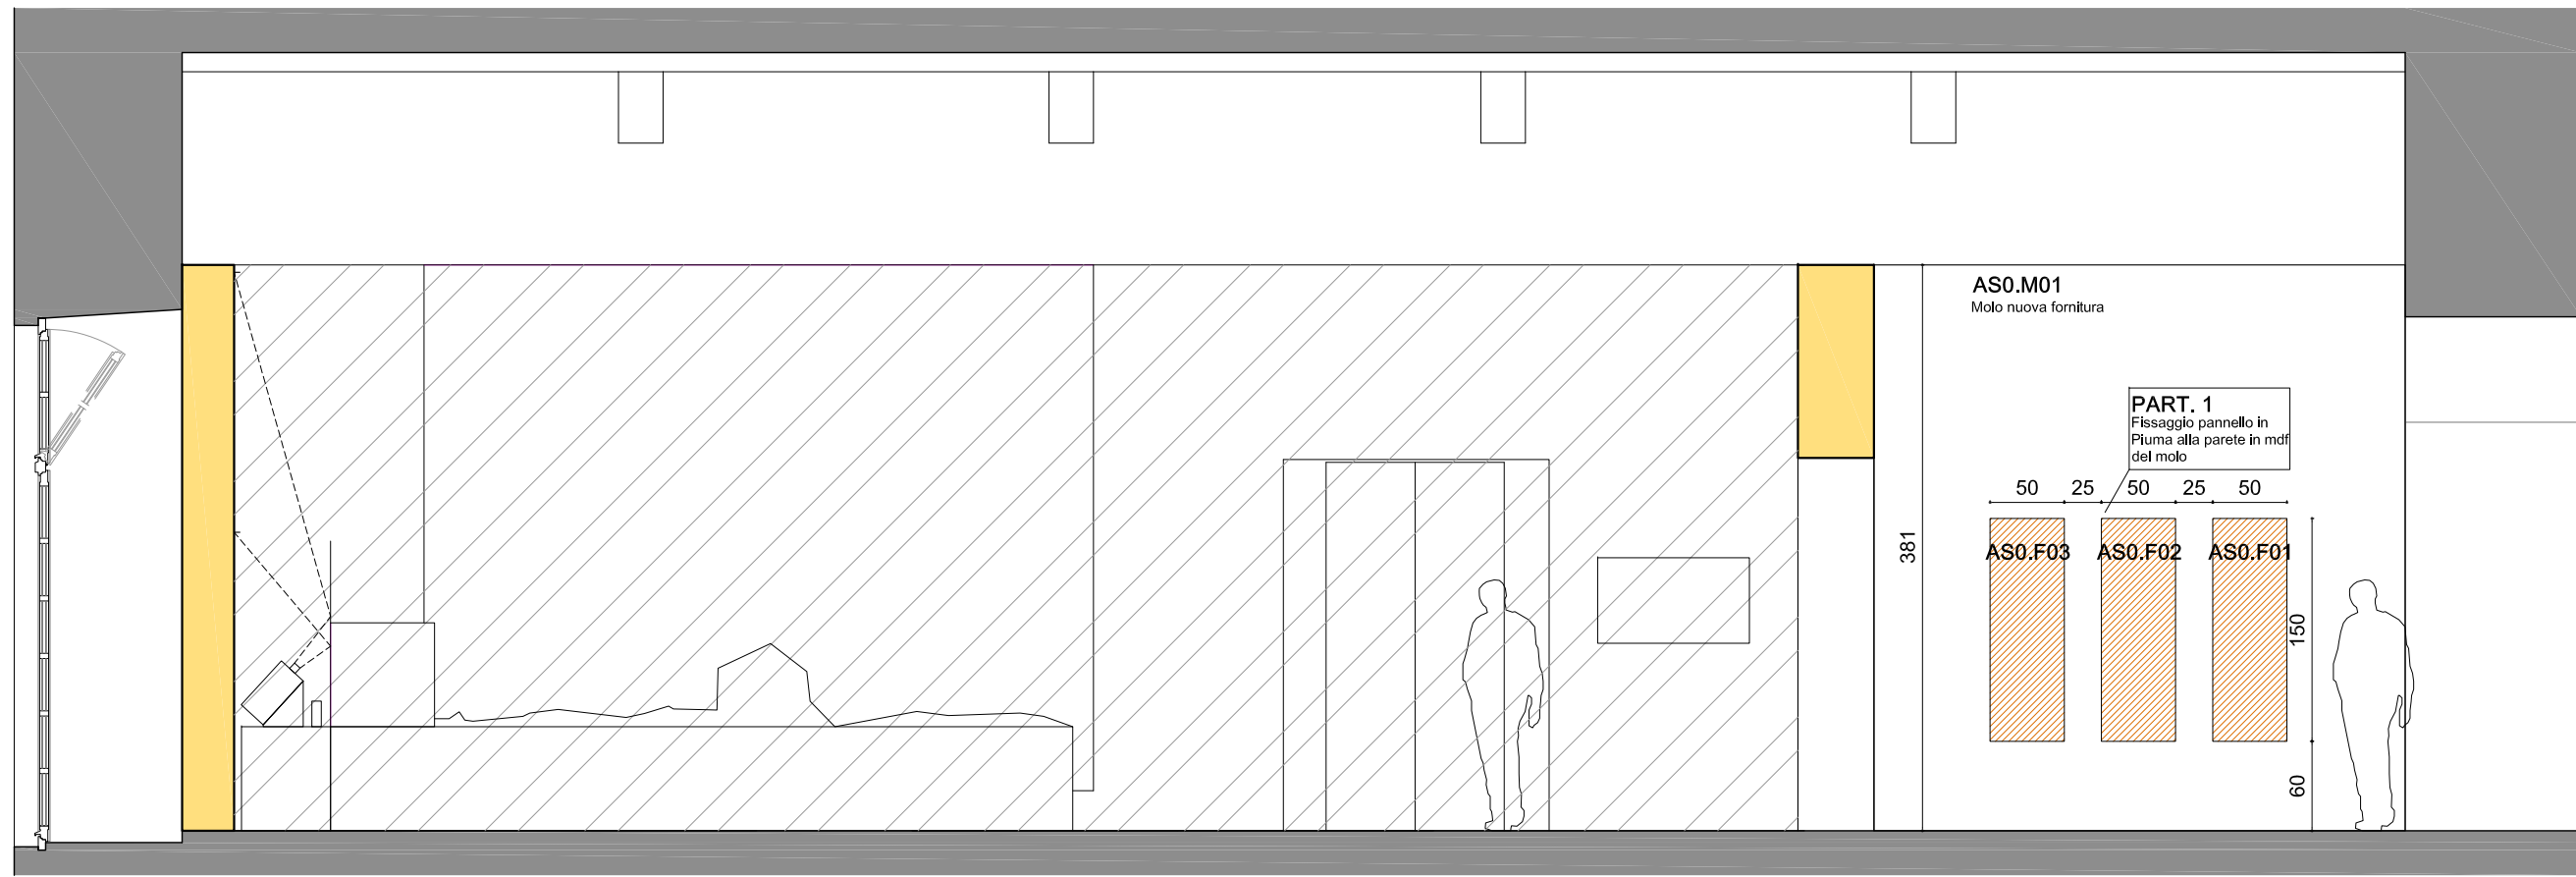


Parete 1

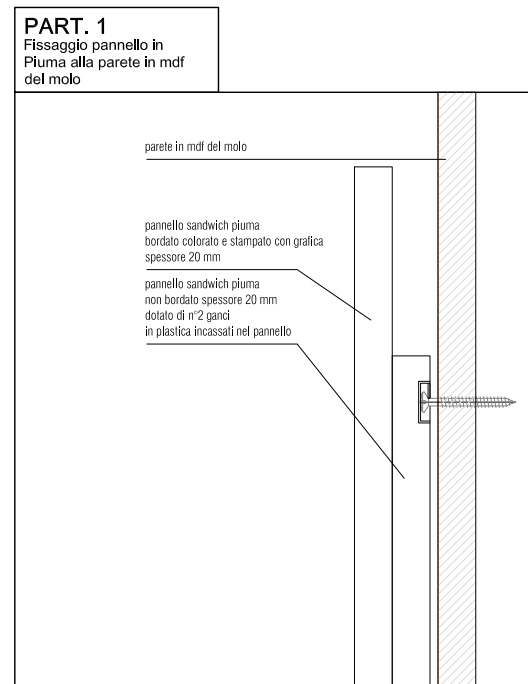

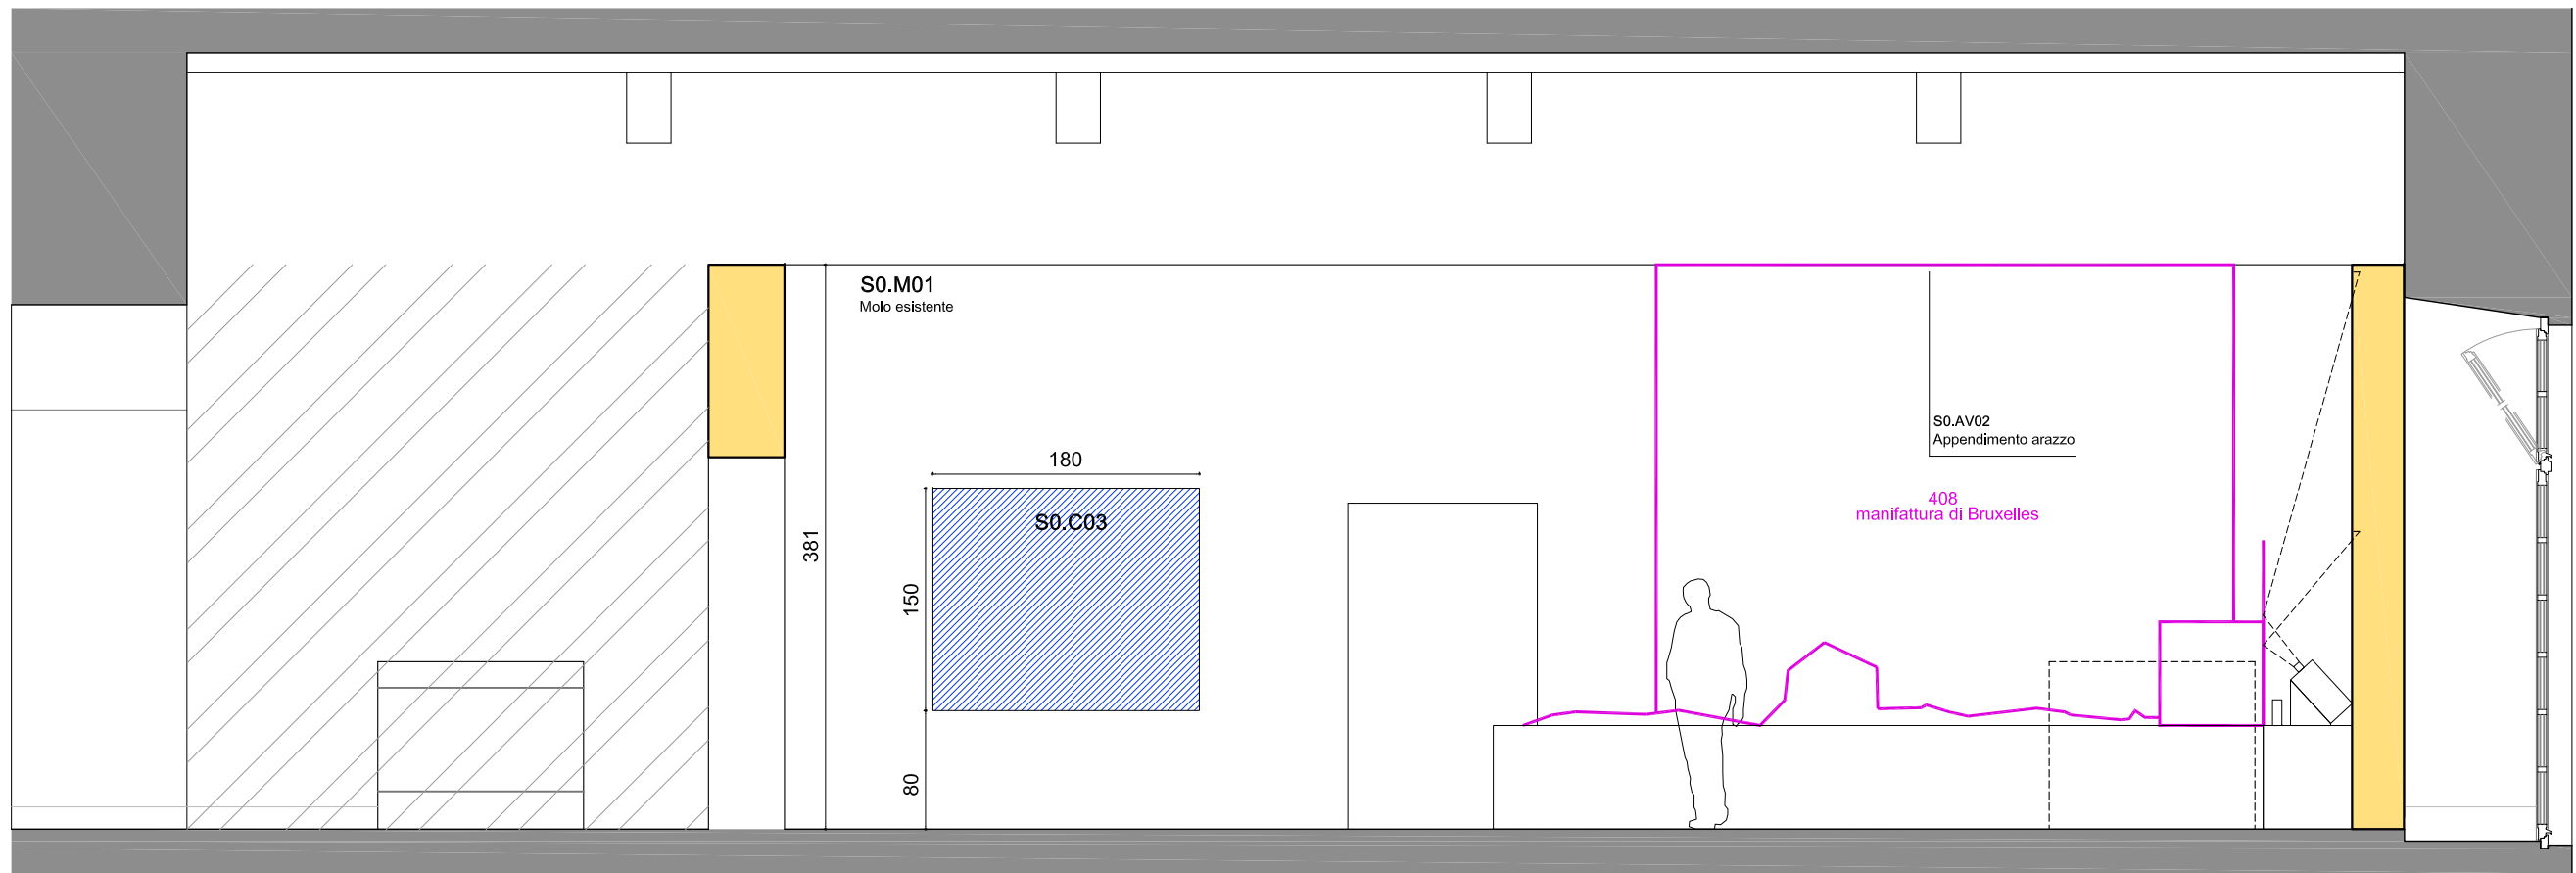


Parete 1

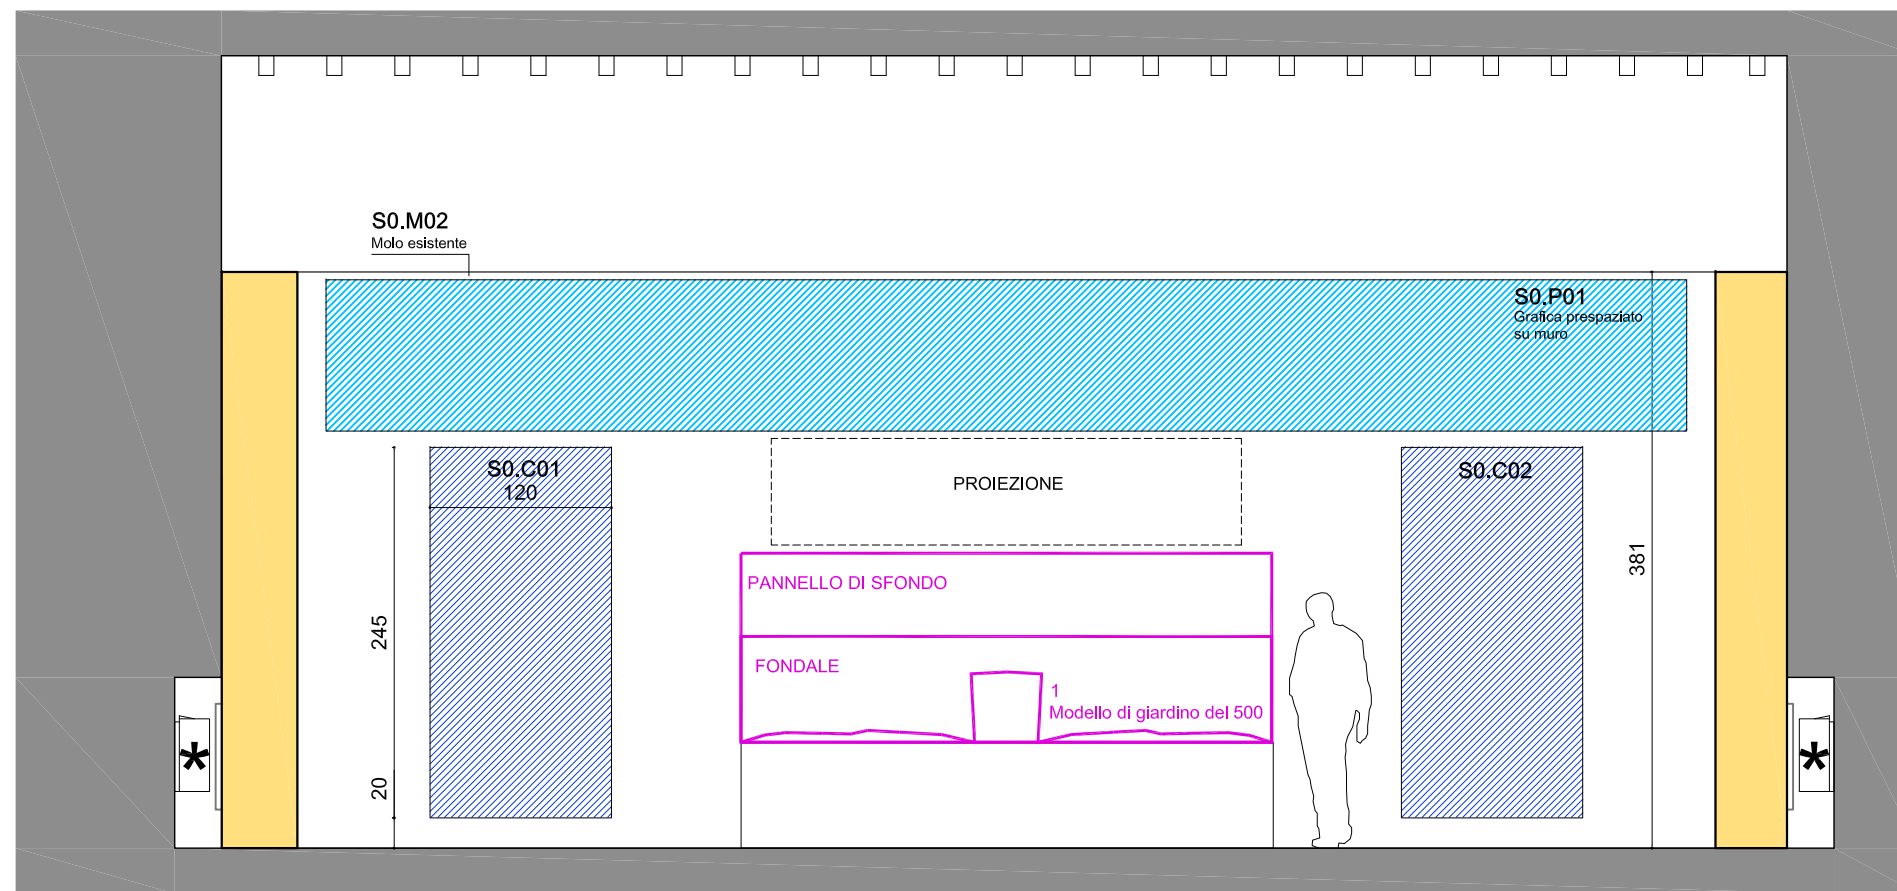


Parete 2


 PORZIONE NON OGGETTO DELLA PRESENTE SALA

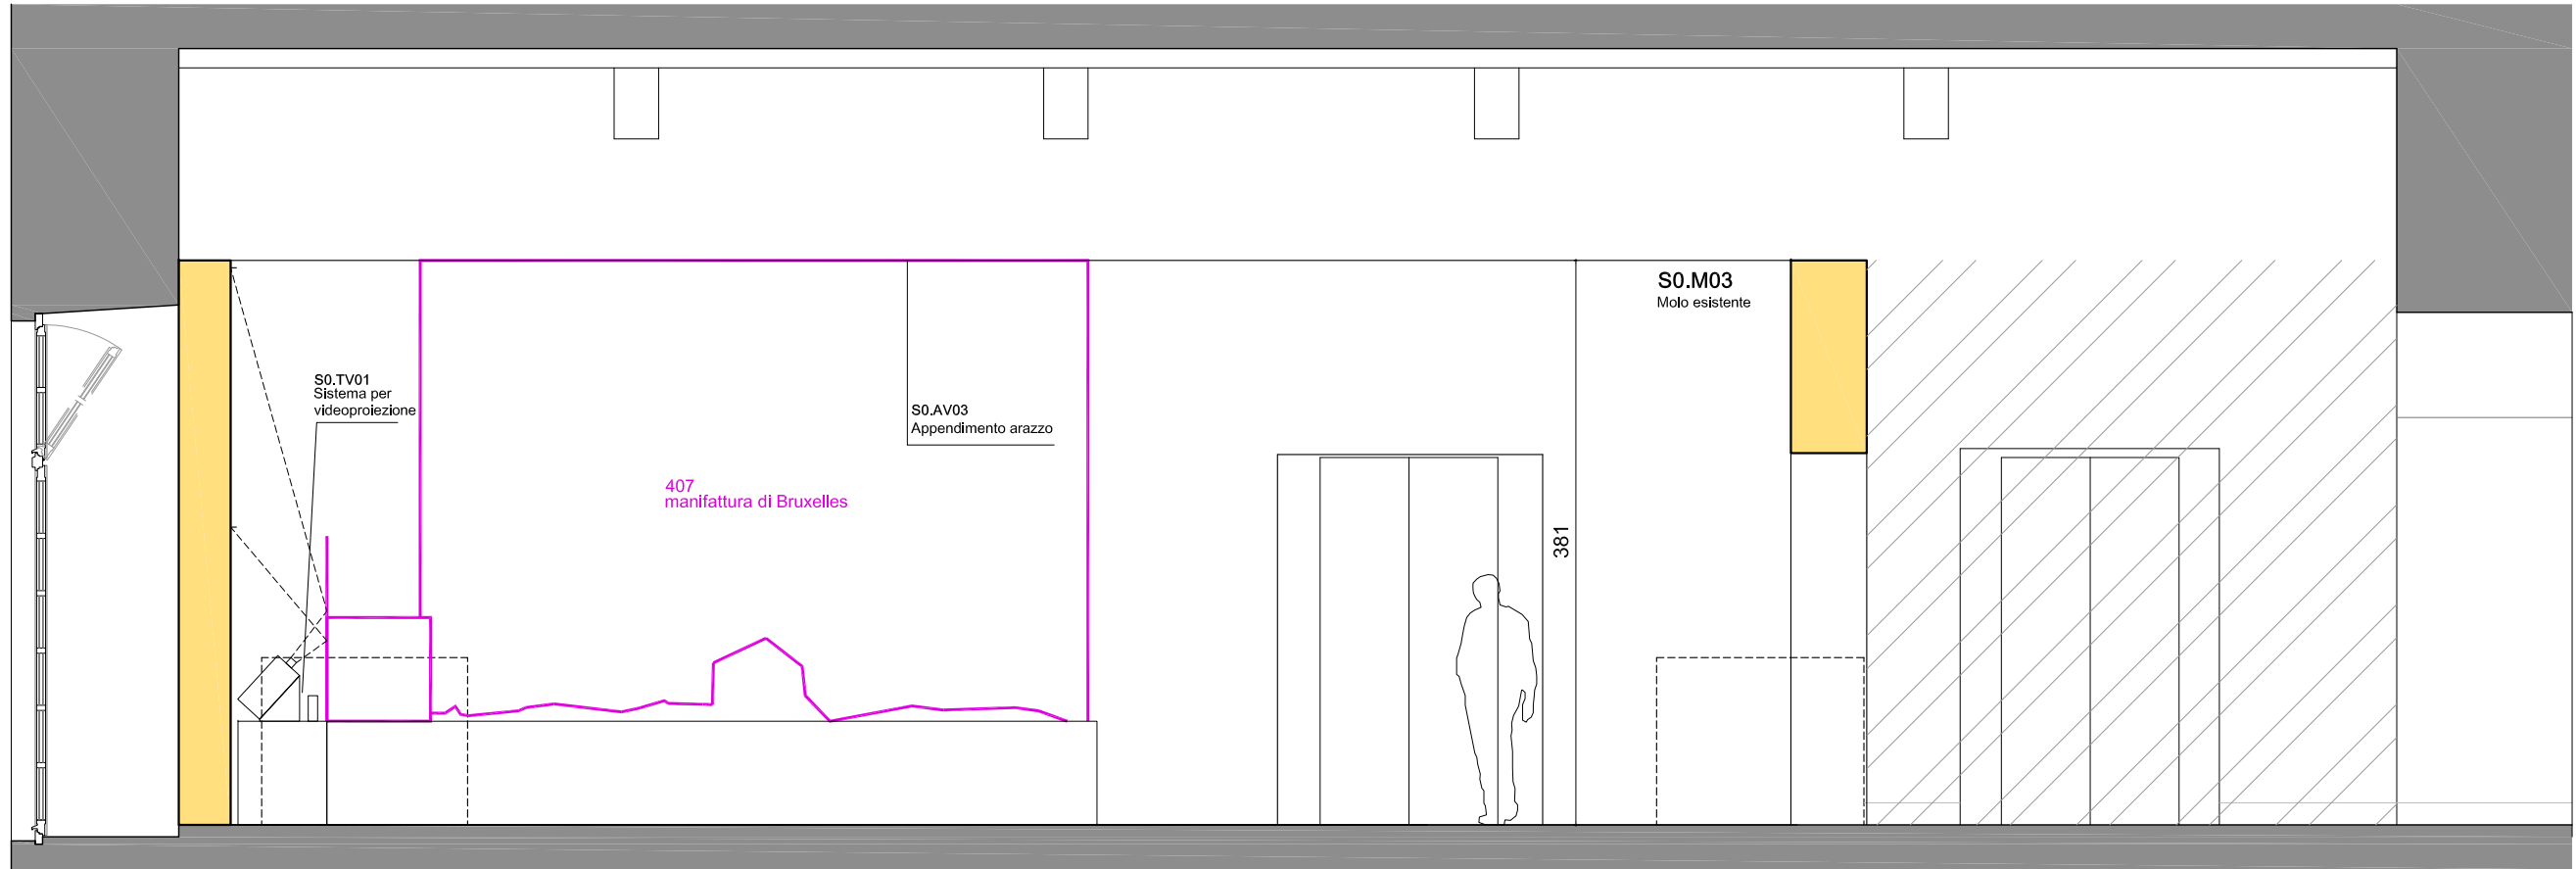

Parete 3


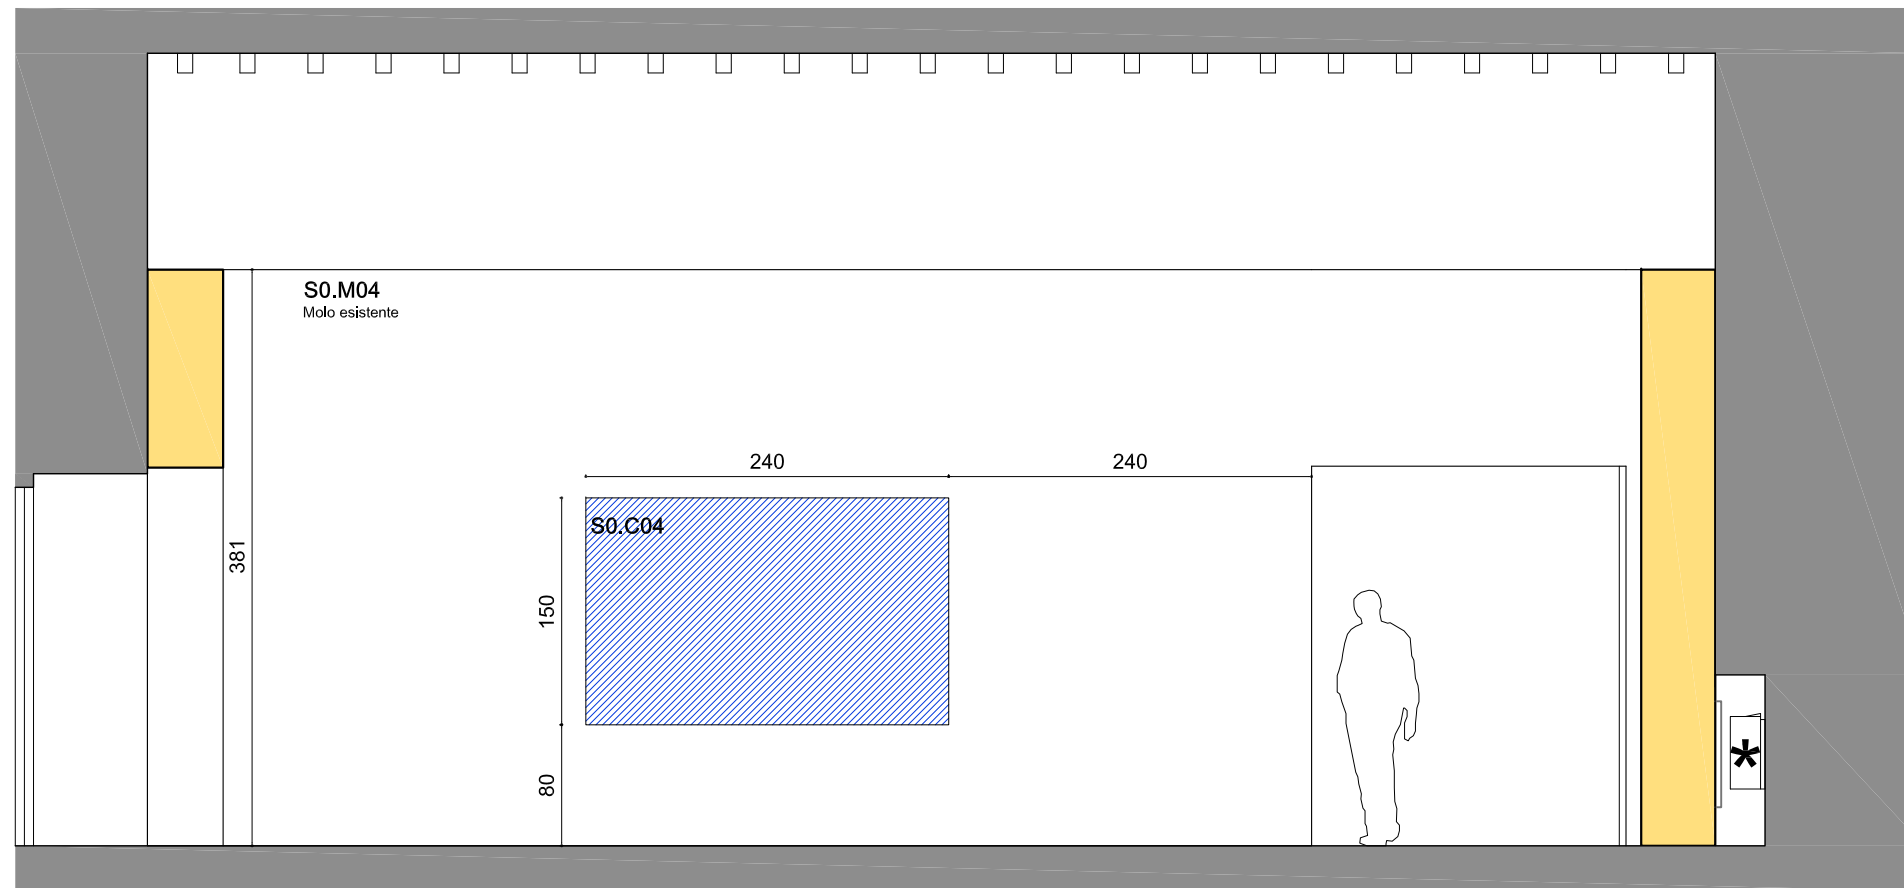


Parete 4


 PORZIONE NON OGGETTO DELLA PRESENTE SALA

S0.AV1
Supporto opera-
modello giardino


PART. 1
finitura pedana modello giardino

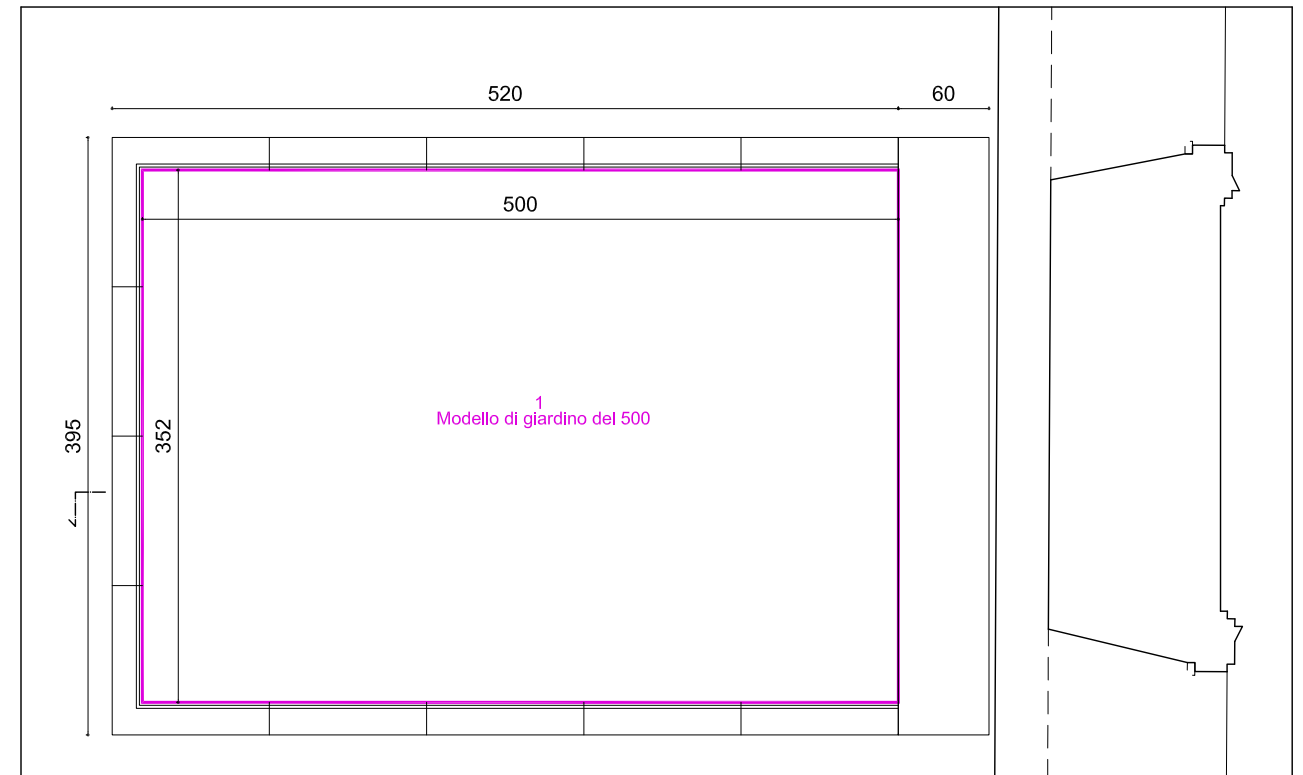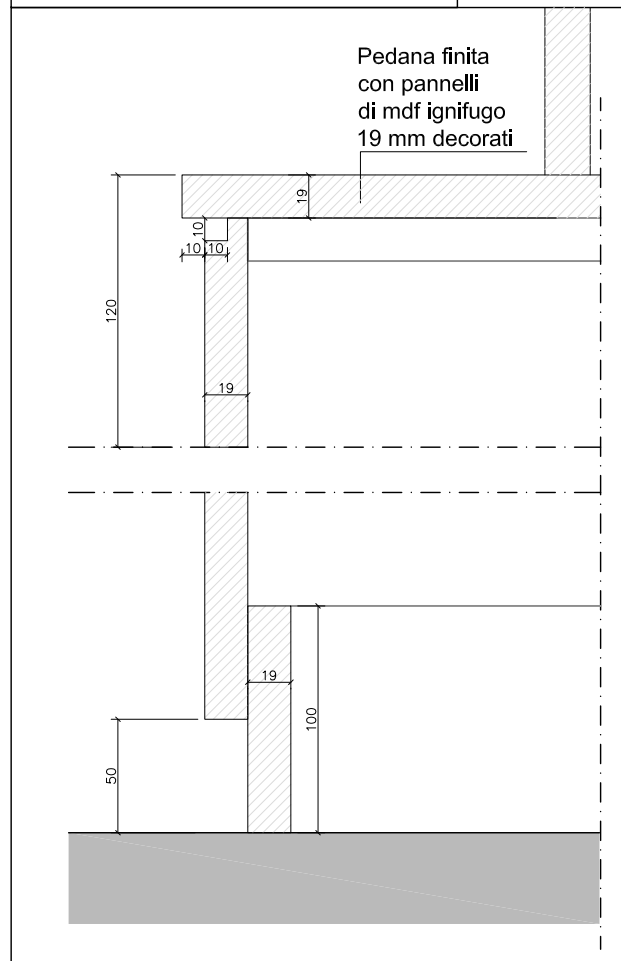

PIANTA

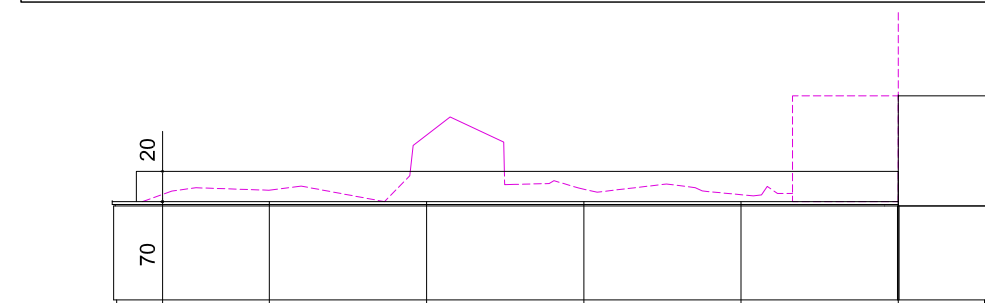



PROSPETTO

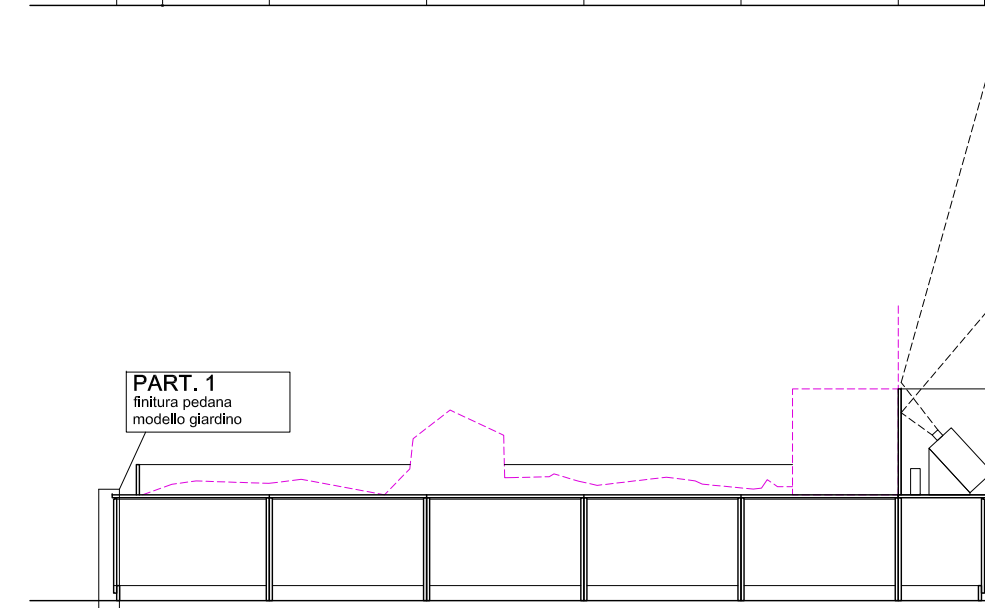


SEZIONE

S0.AV02
S0.AV03
Appendimento arazzo

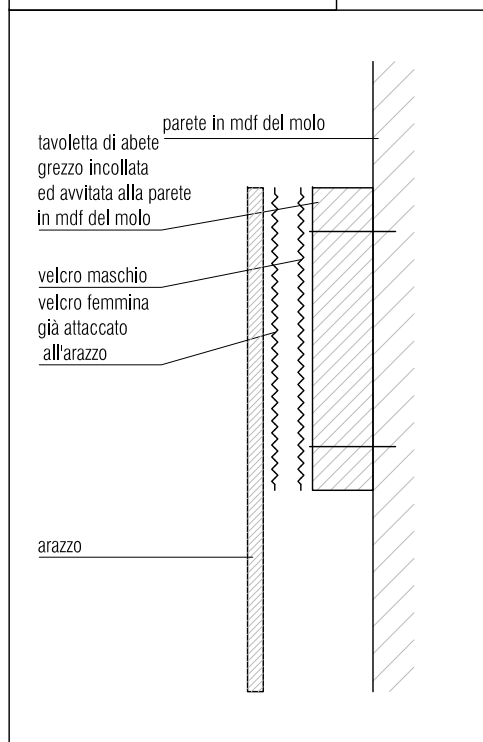


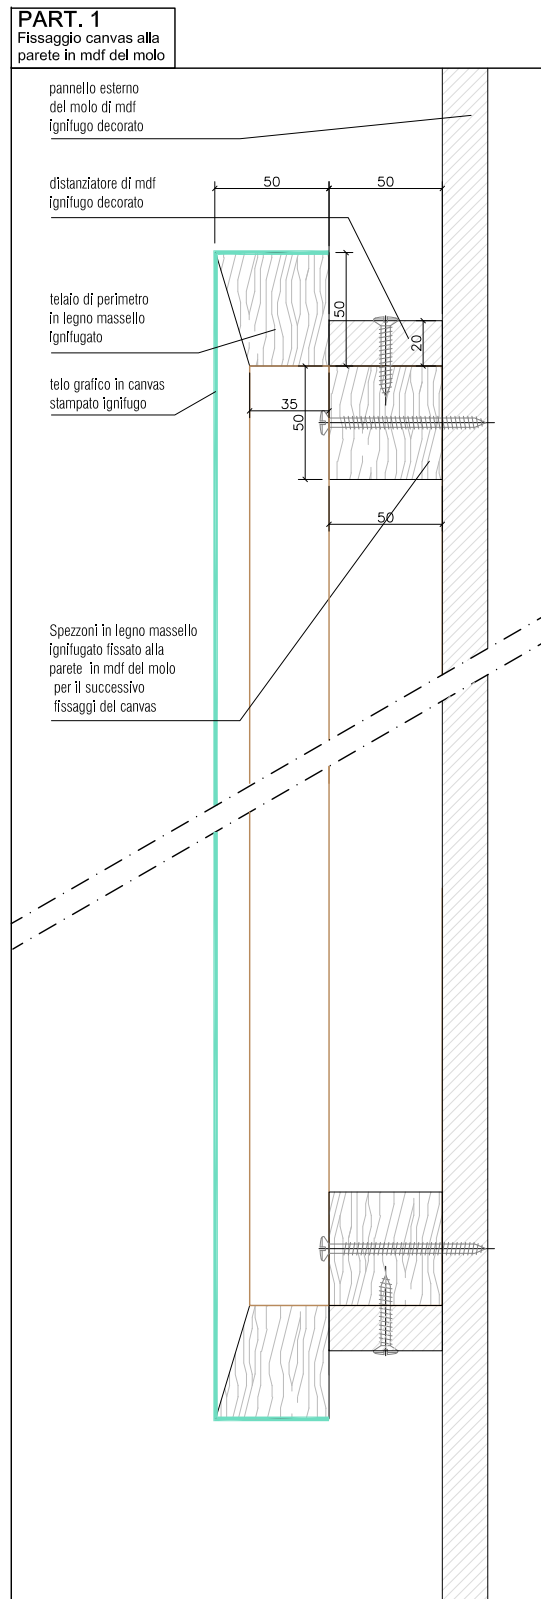


S0.C01/C02
Telaio ligneo sparapuntato con telo grafico realizzato in masselli di legno ignifugato

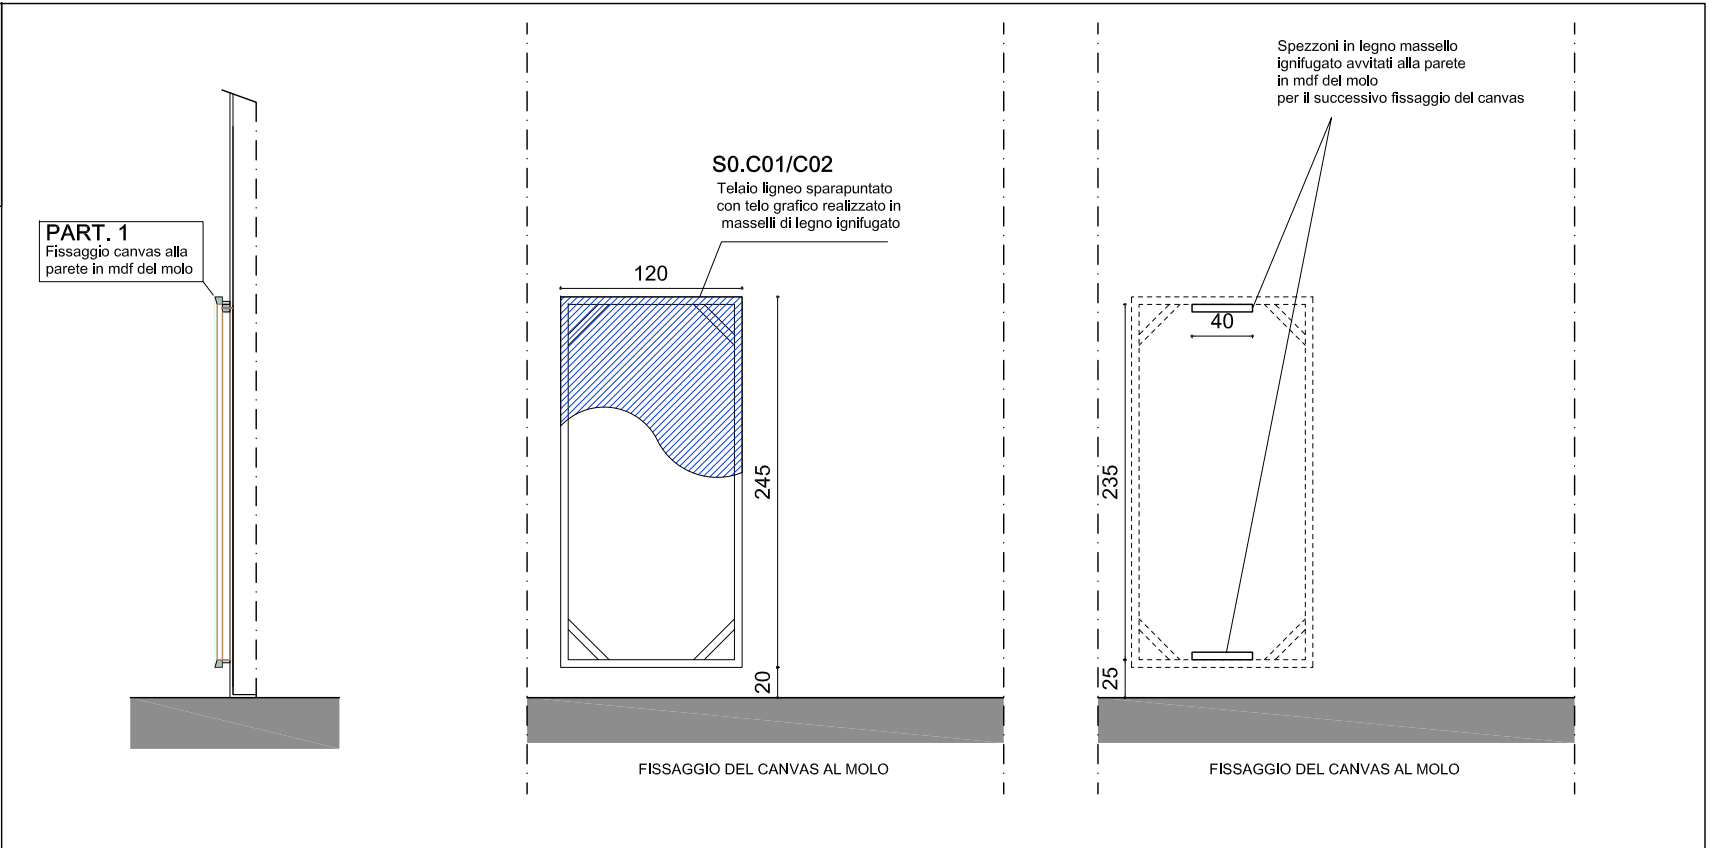



S0.CO3
Telaio ligneo sparapuntato con telo grafico realizzato in masselli di legno ignifugato

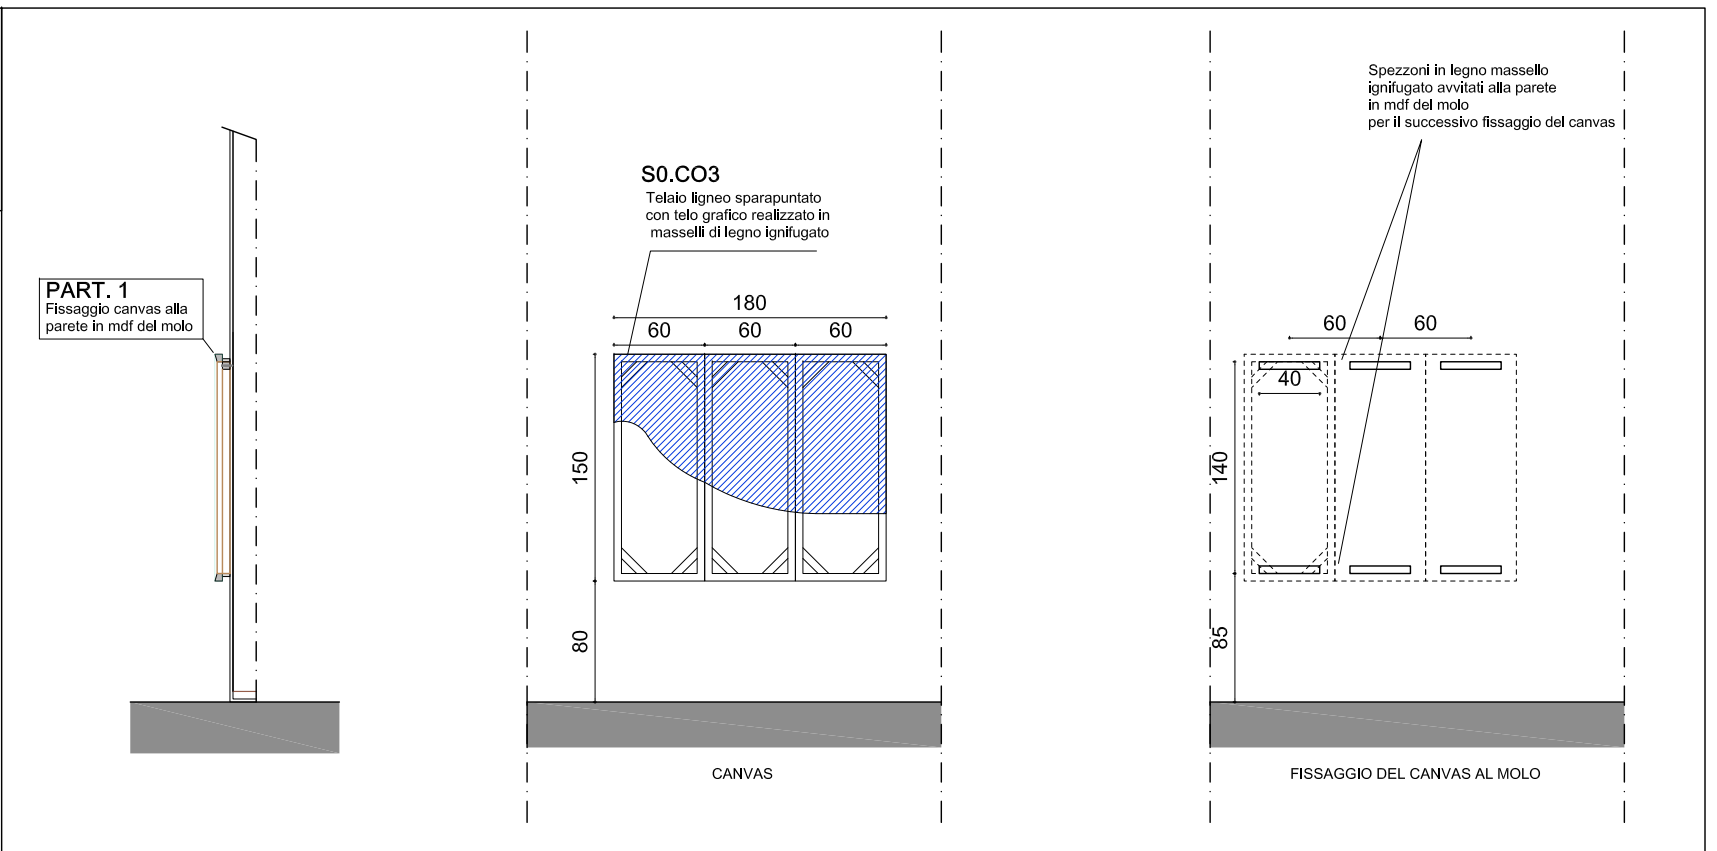


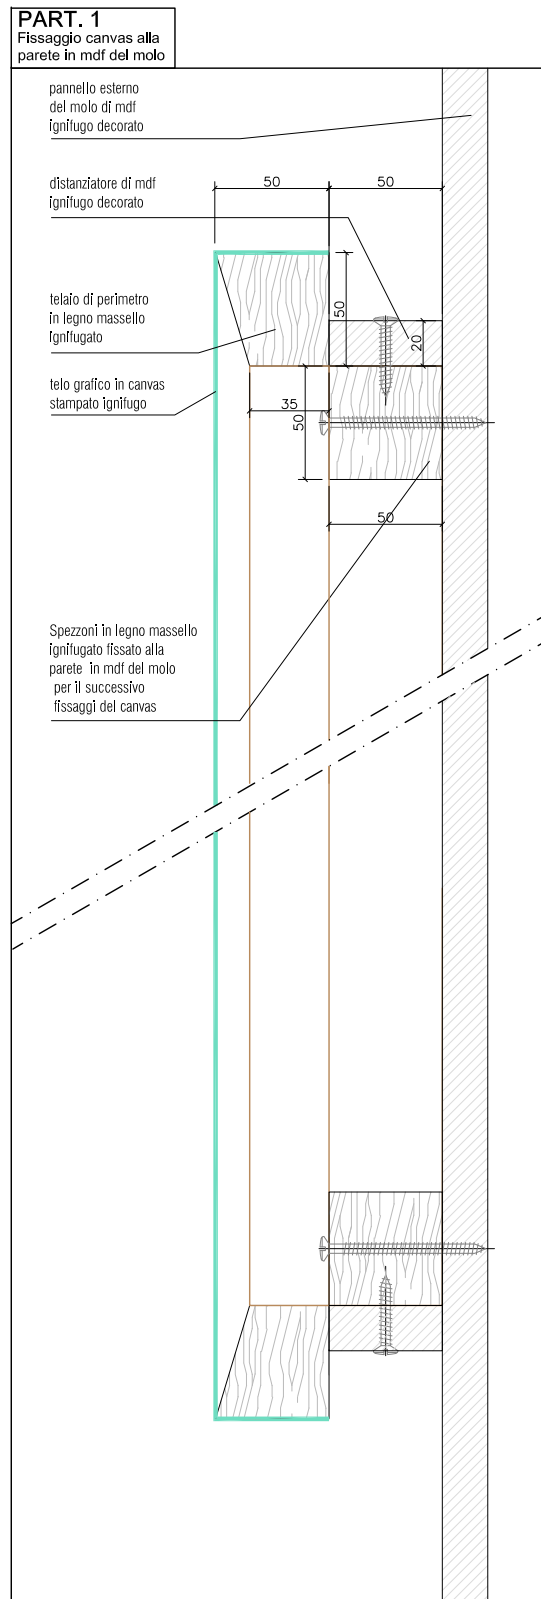


S0.CO4
Telaio ligneo sparapuntato con telo grafico realizzato in masselli di legno ignifugato

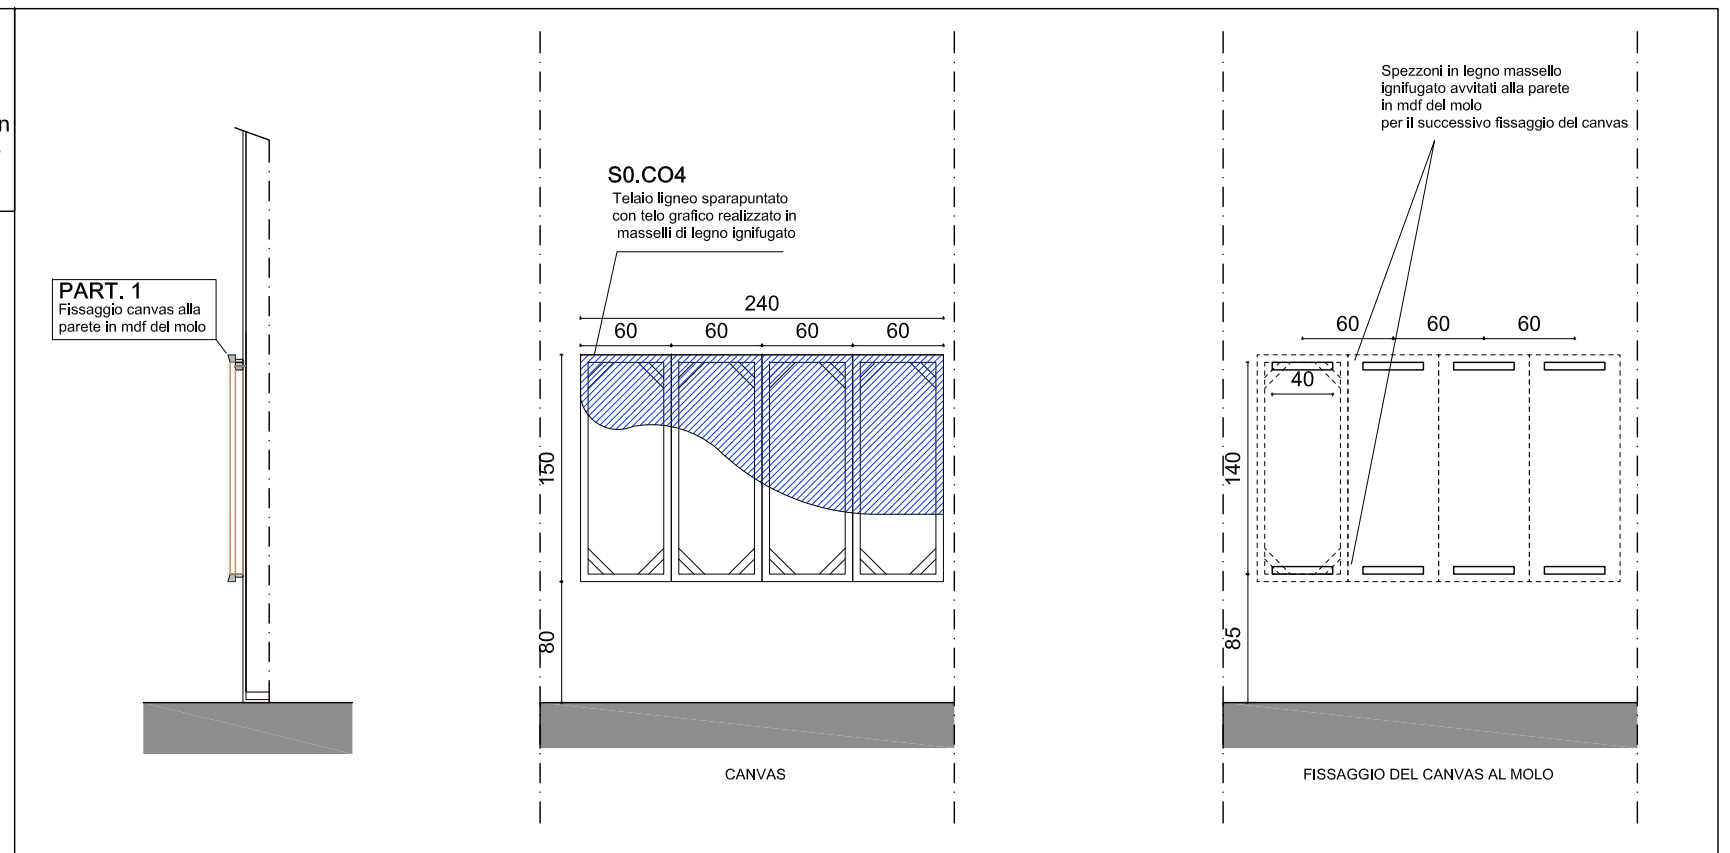

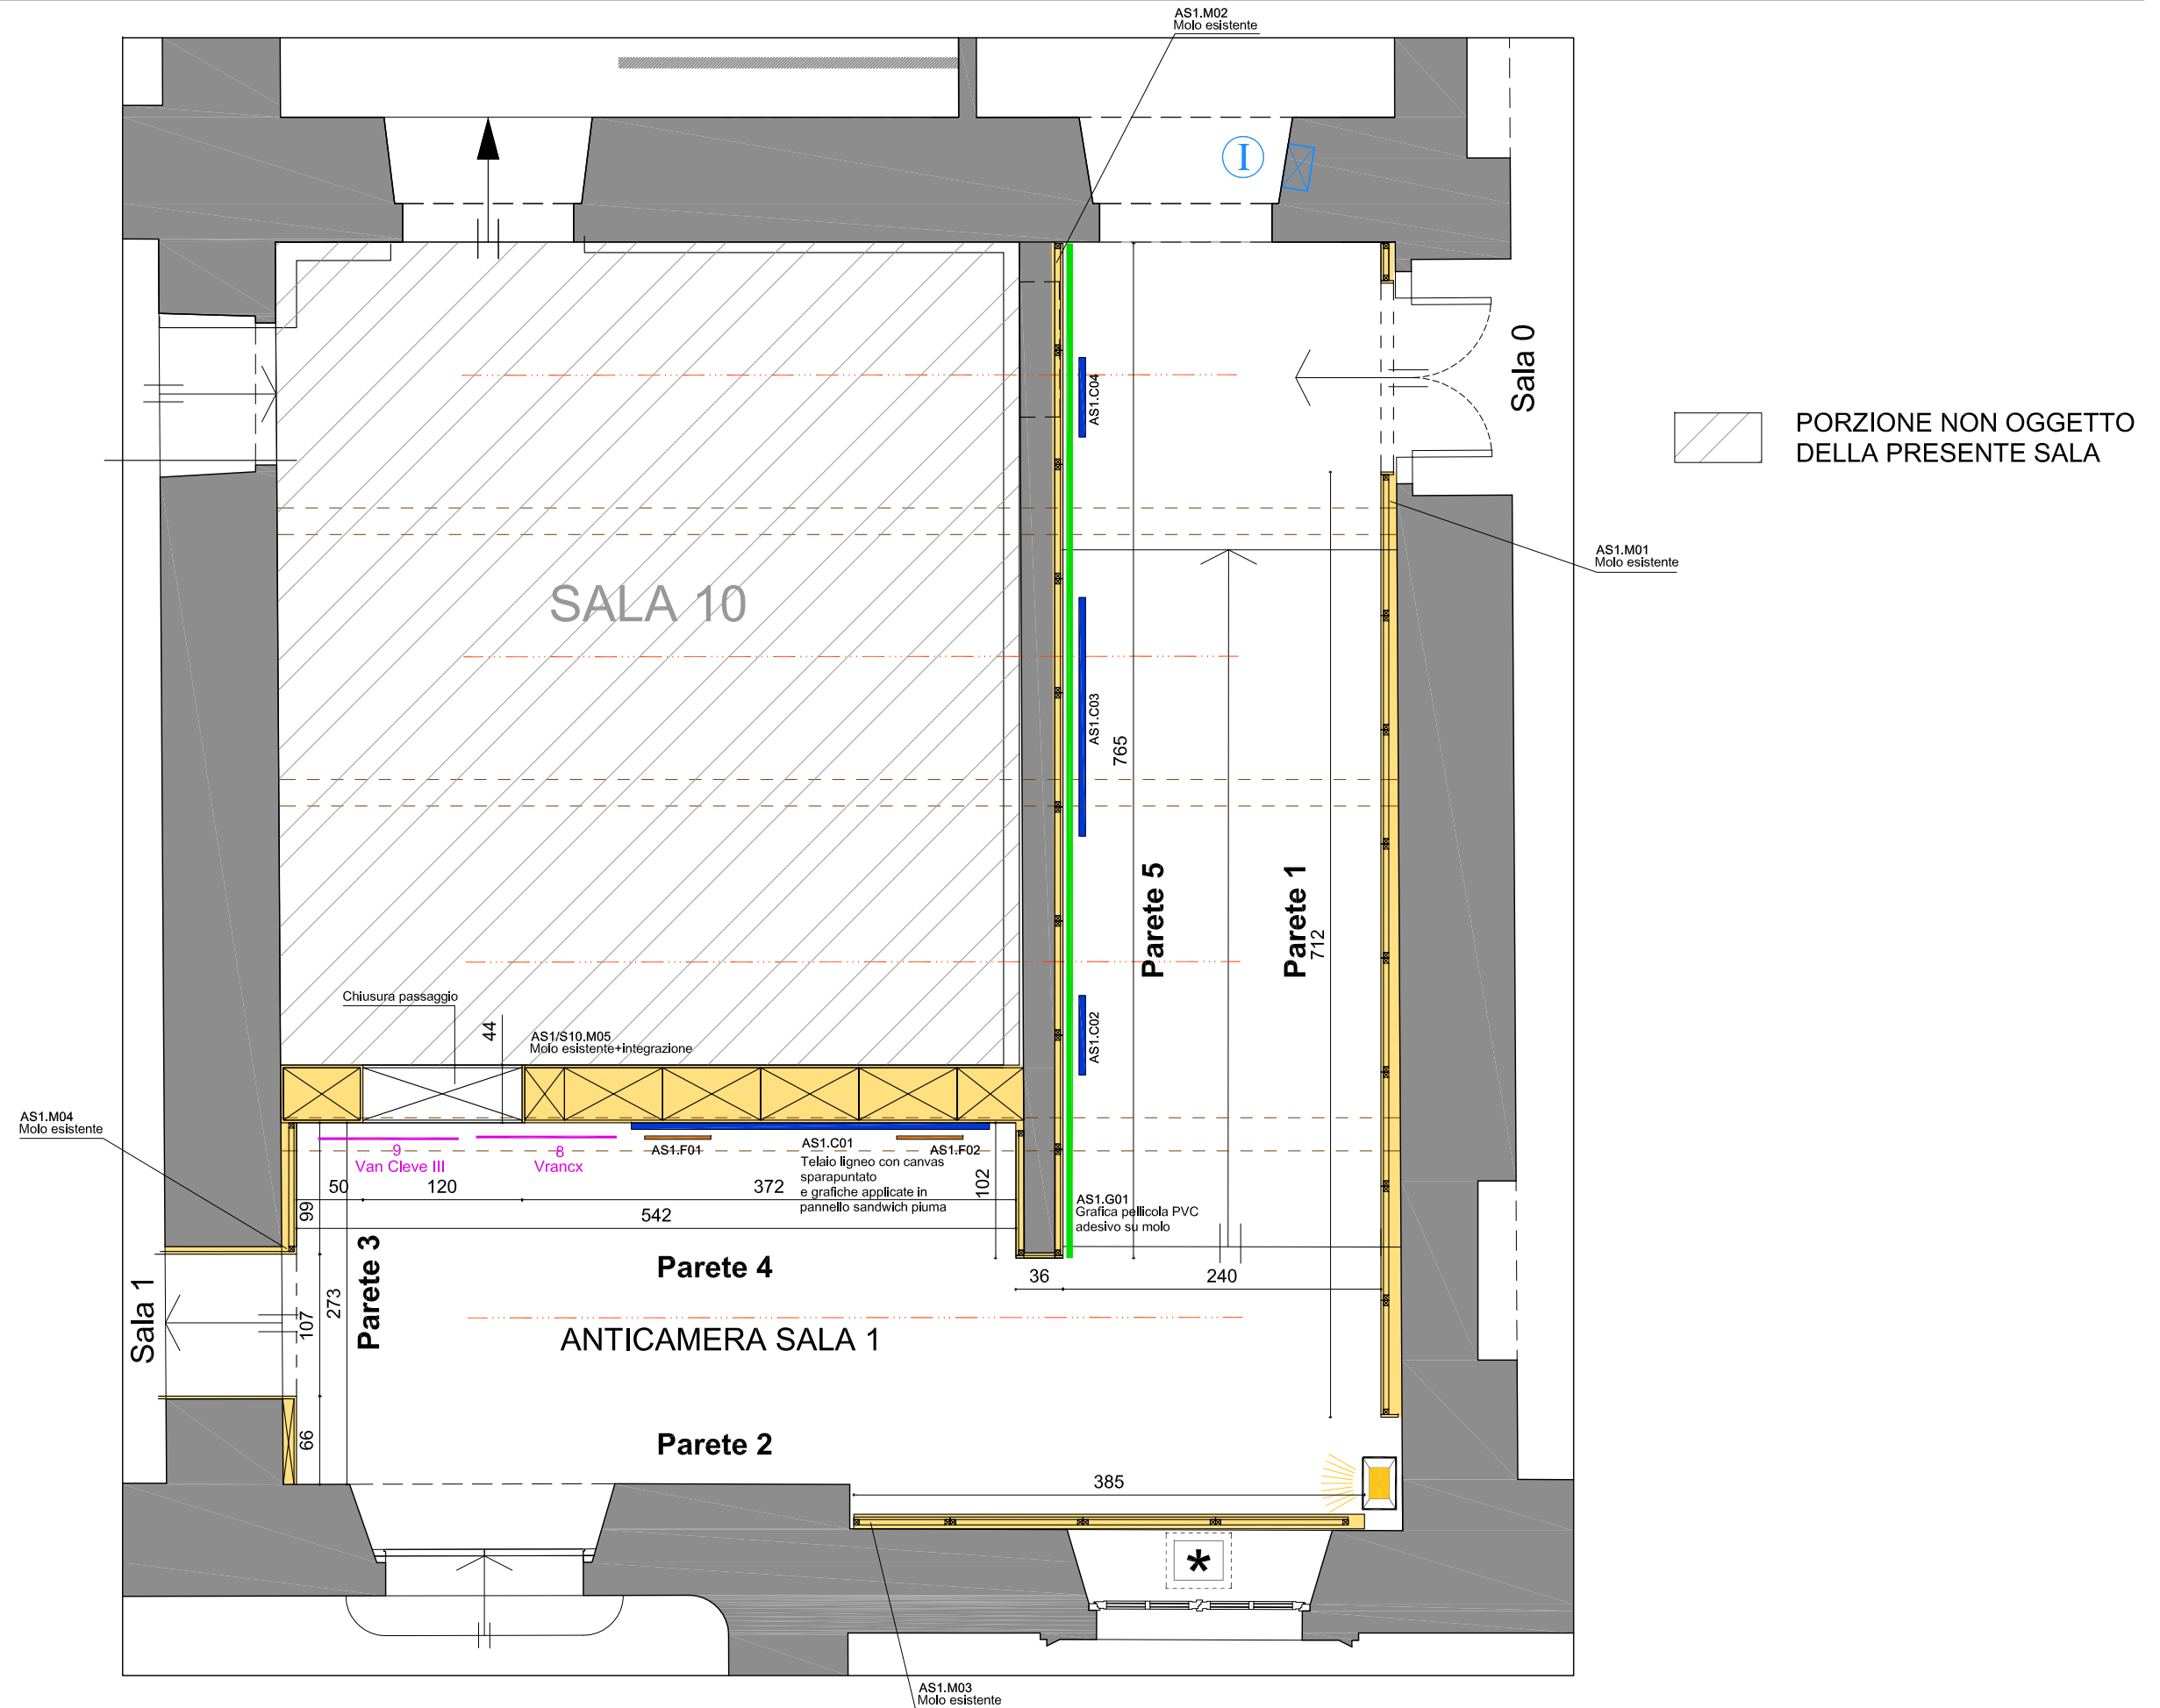


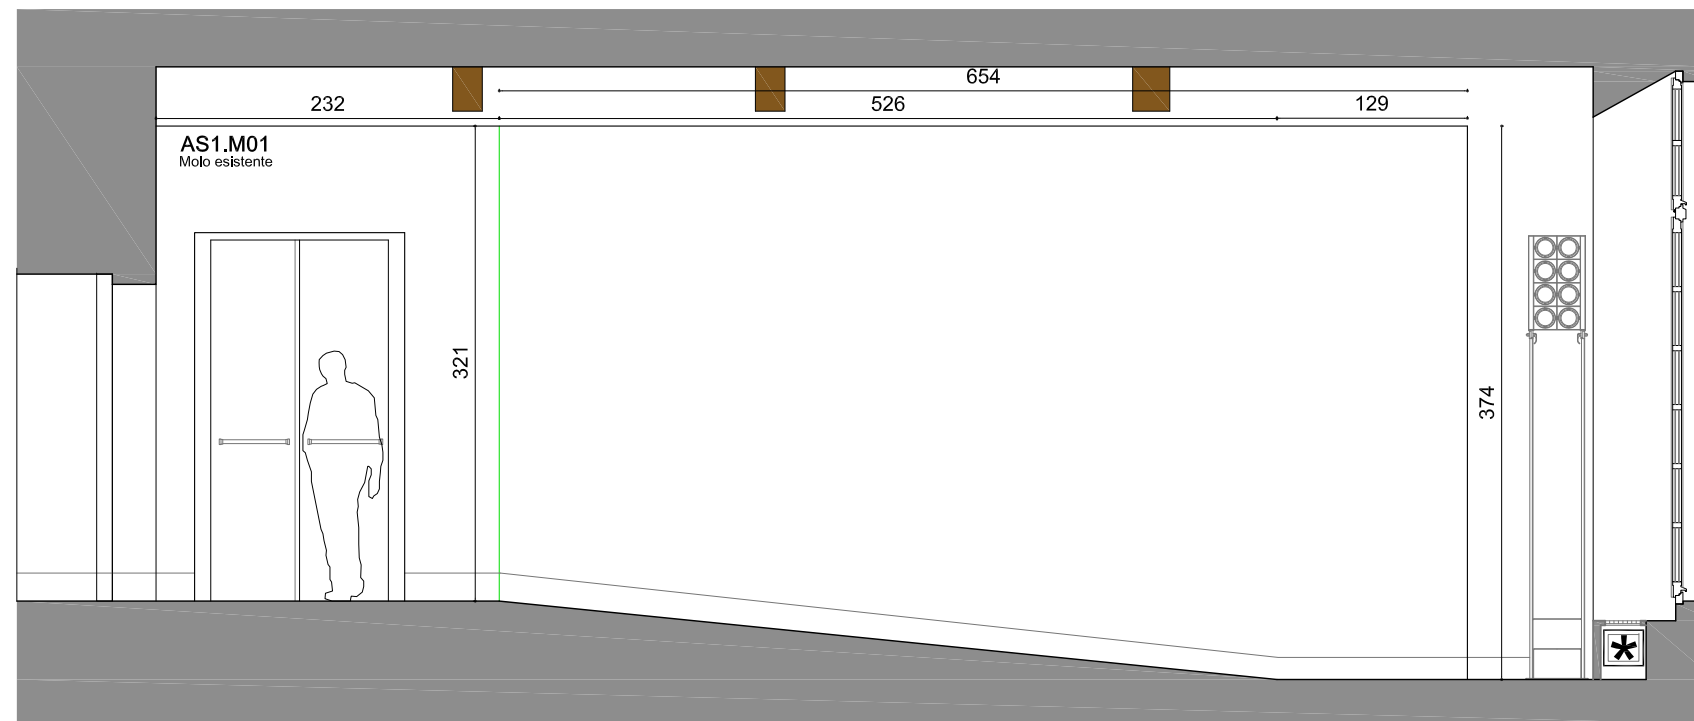


Parete 1

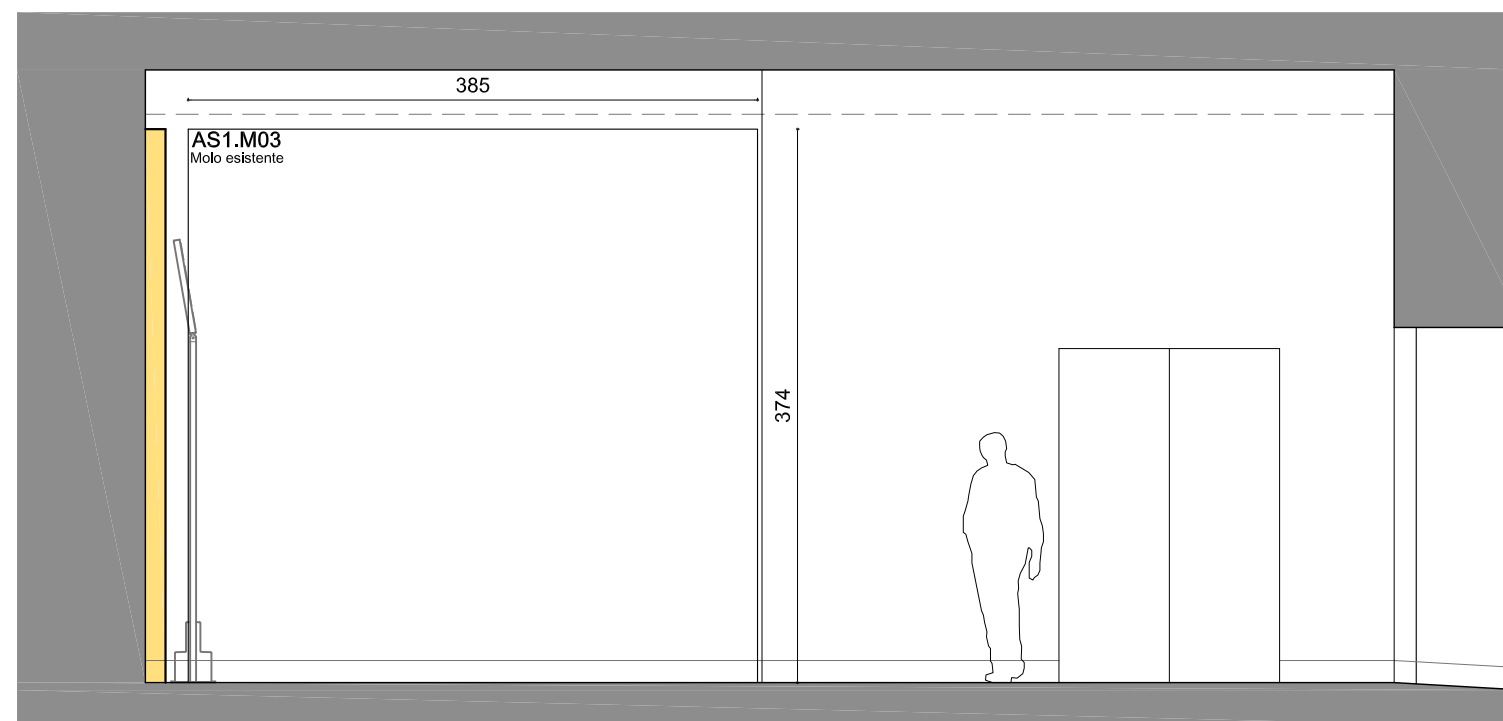


Parete 2

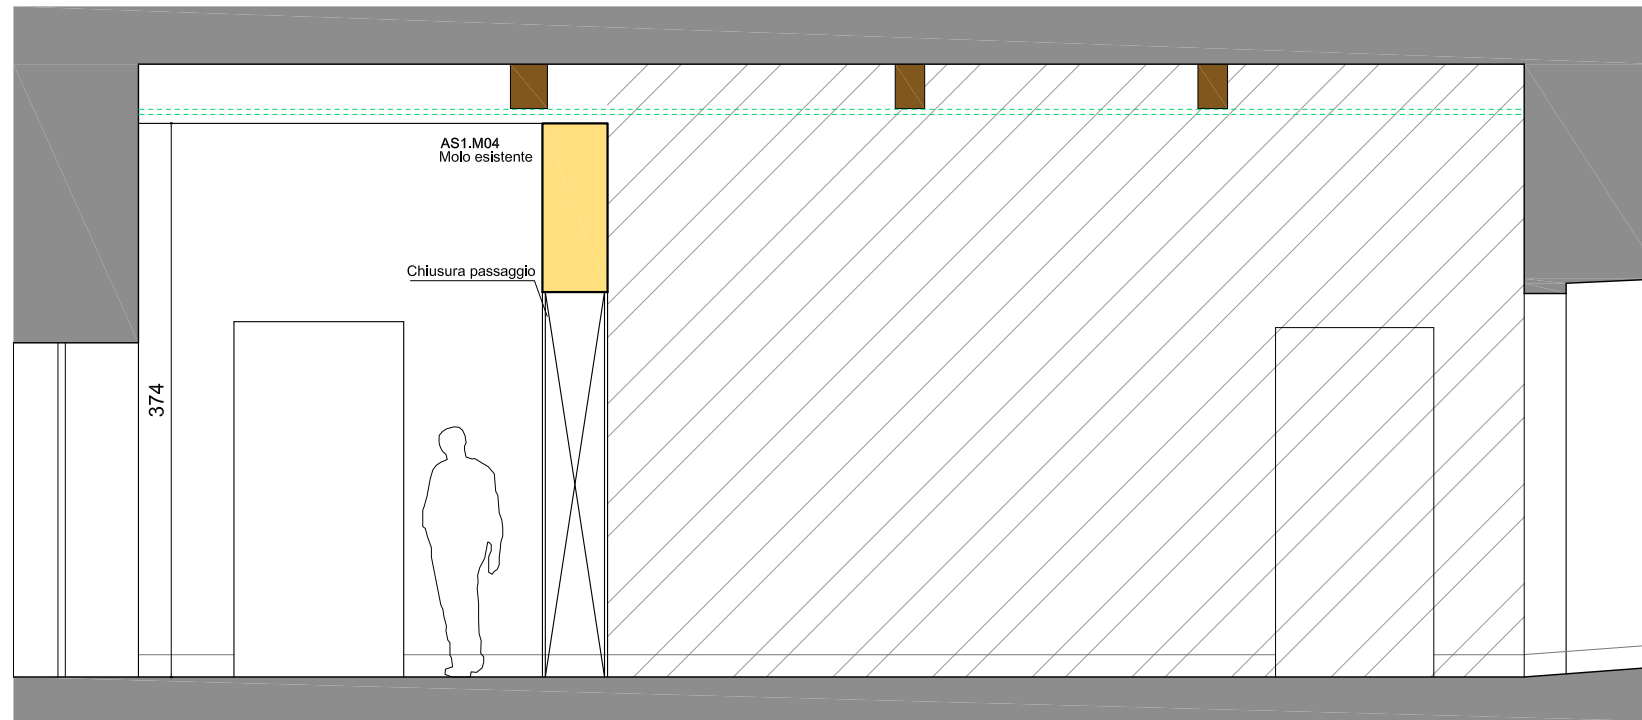

Parete 3

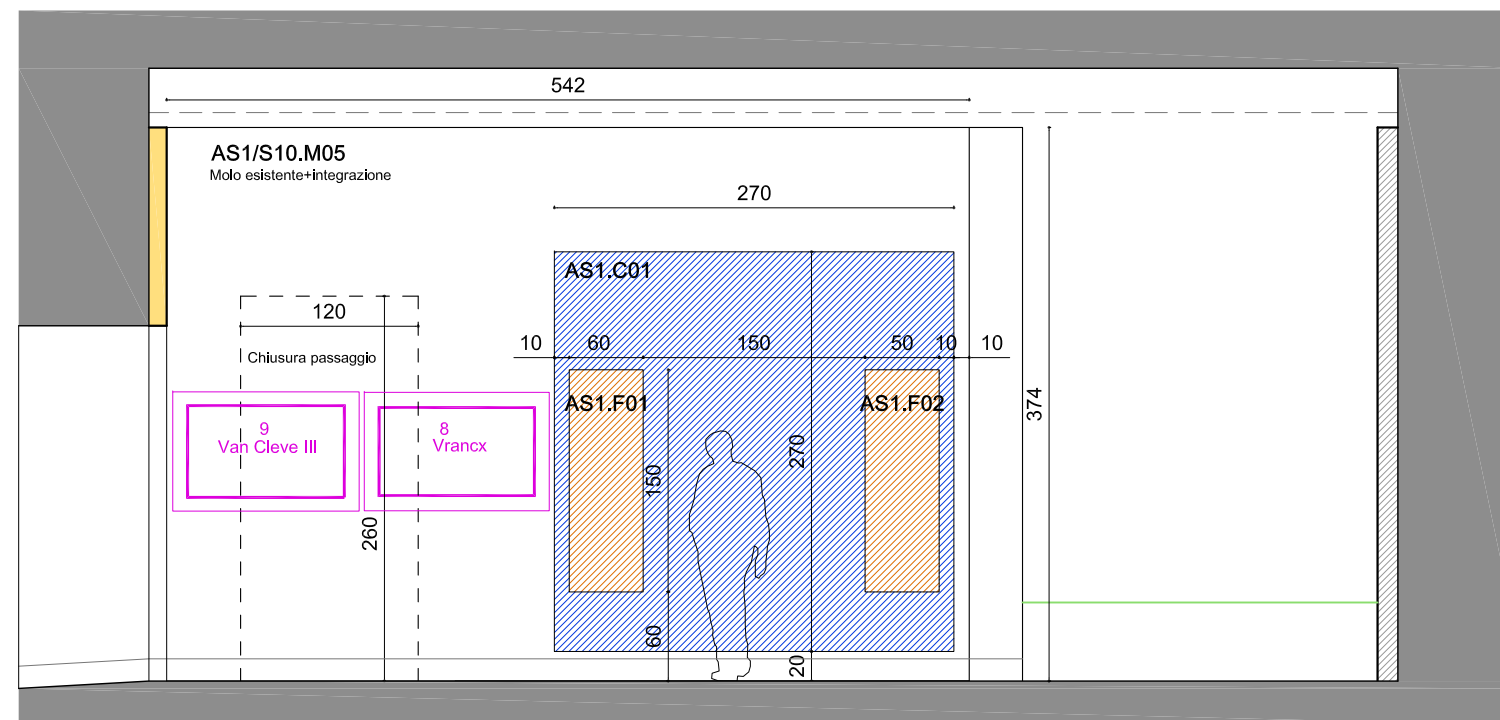


Parete 4

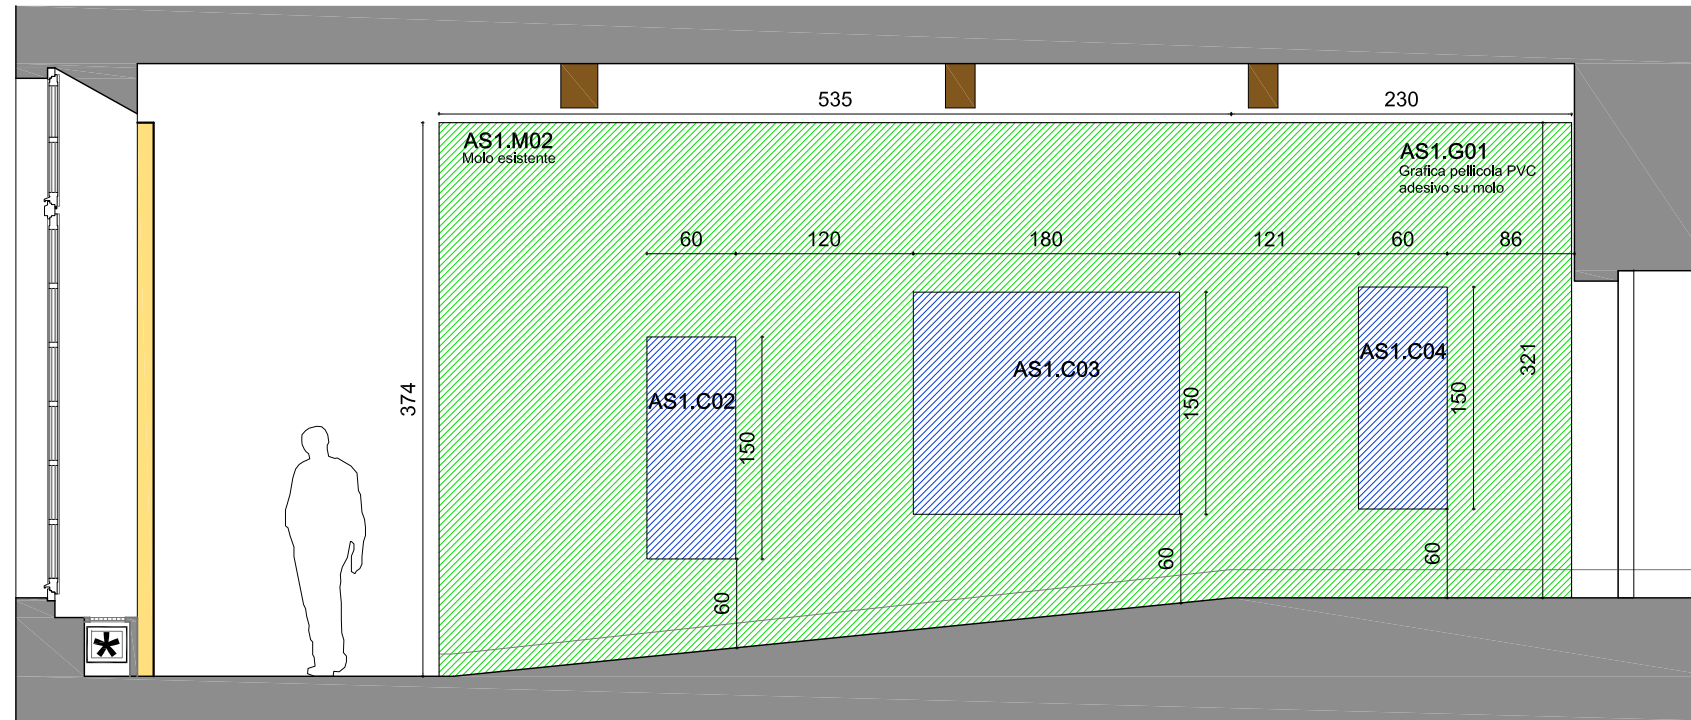



Parete 5

PART. 1
Fissaggio canvas alla parete in mdf del molo

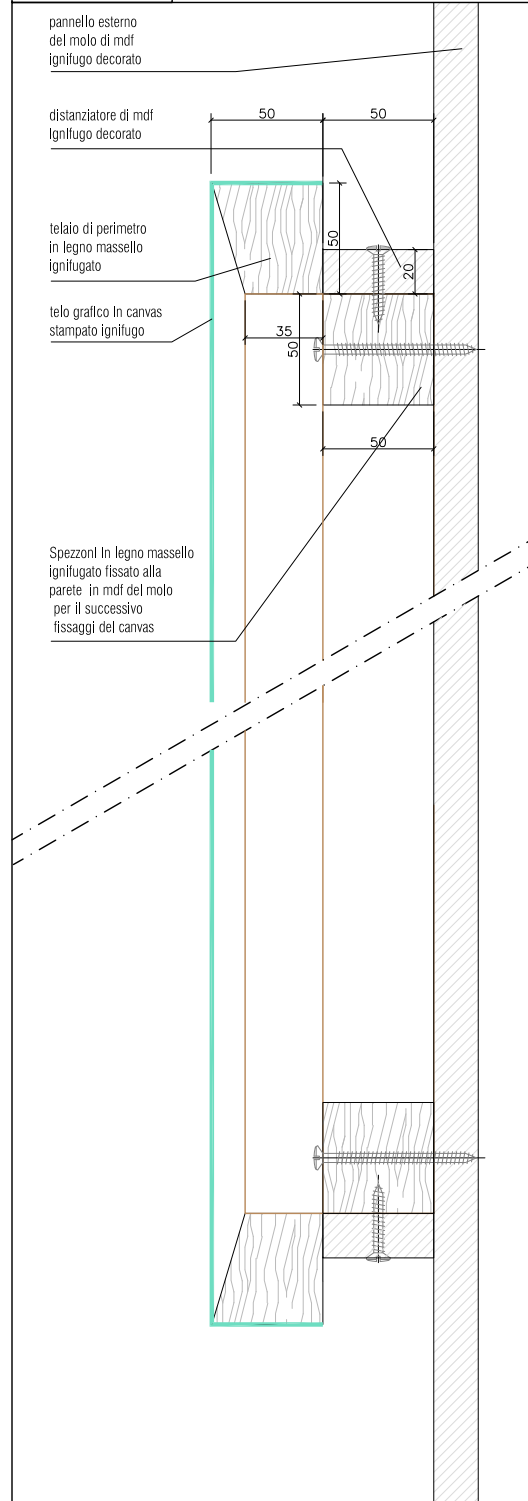




AS1.C02/C04
Telaio ligneo sparapuntato con telo grafico realizzato in masselli di legno ignifugato

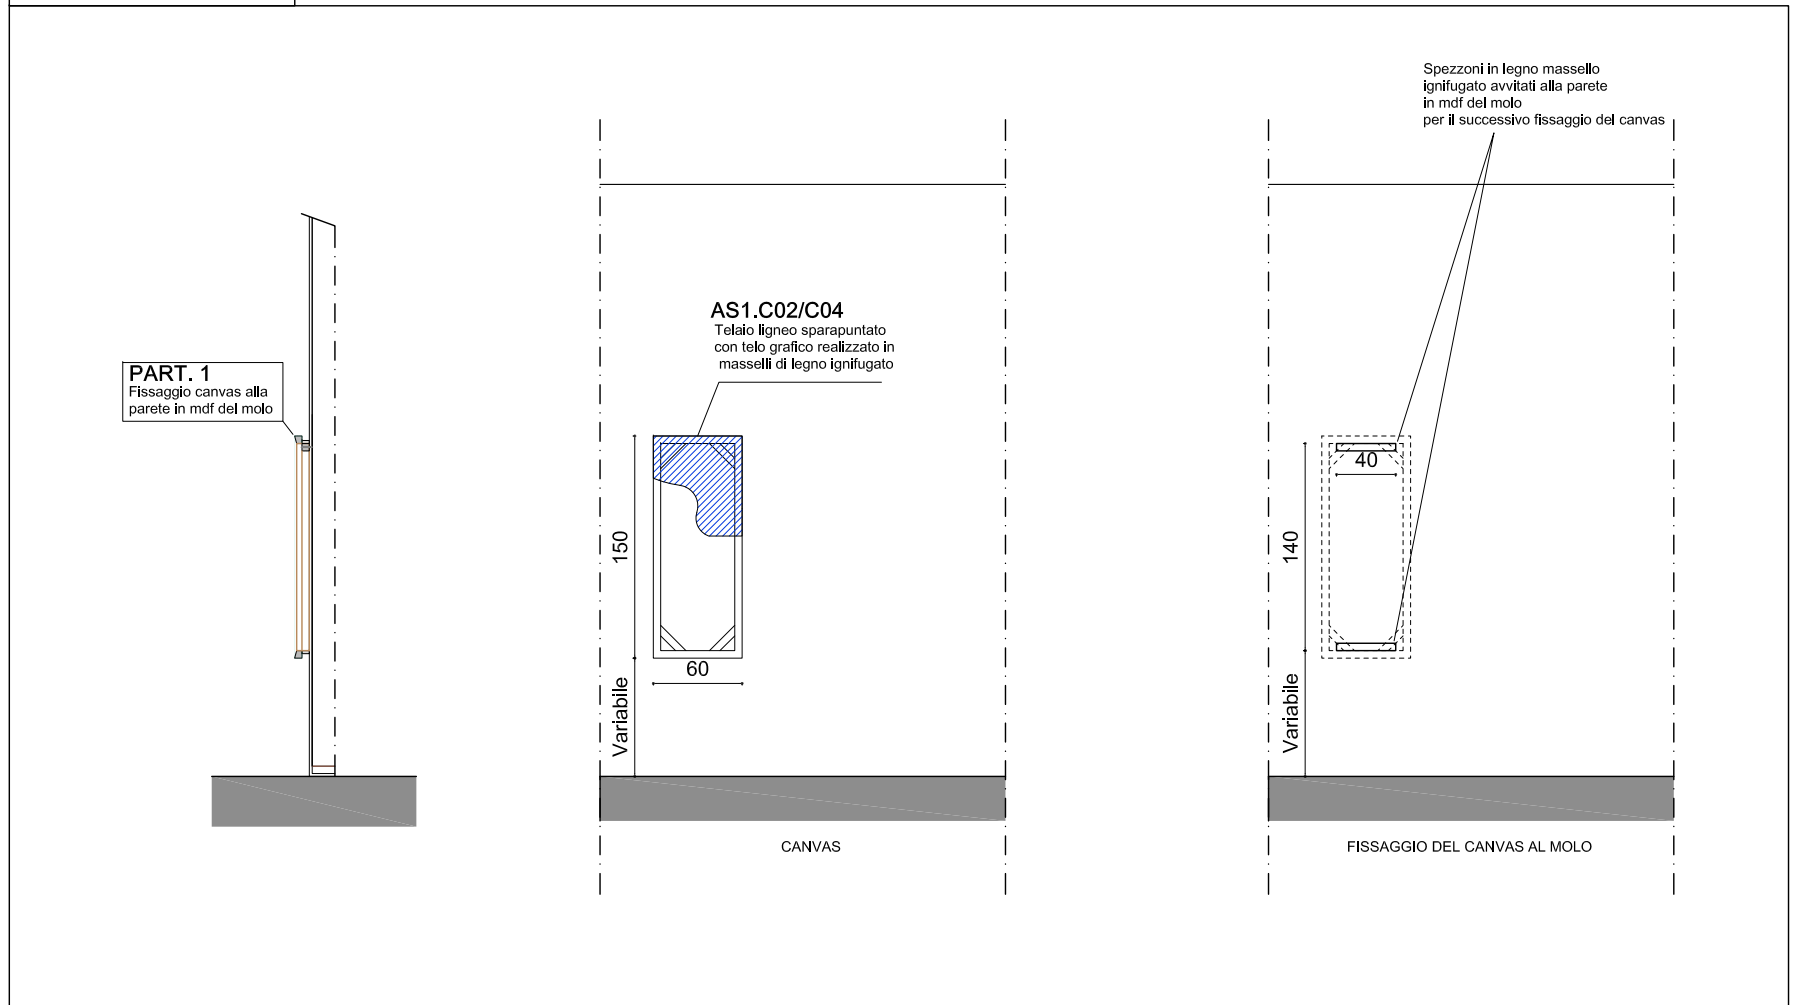

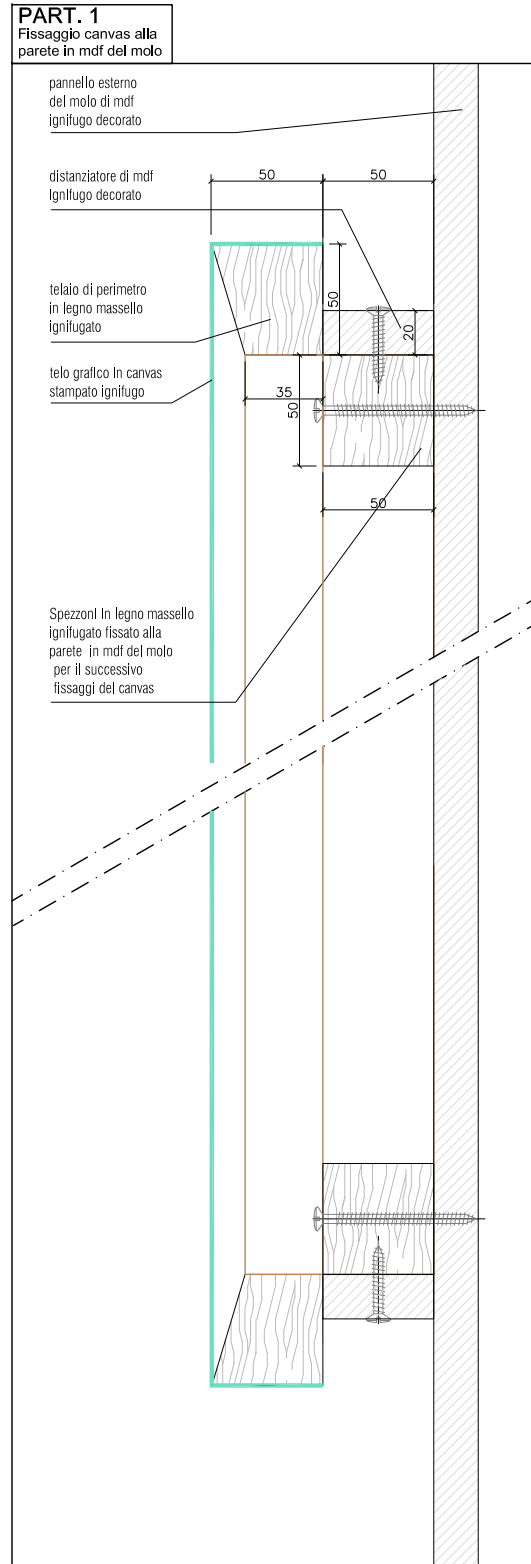



AS1.C03
Telaio ligneo sparapuntato con telo grafico realizzato in masselli di legno ignifugato

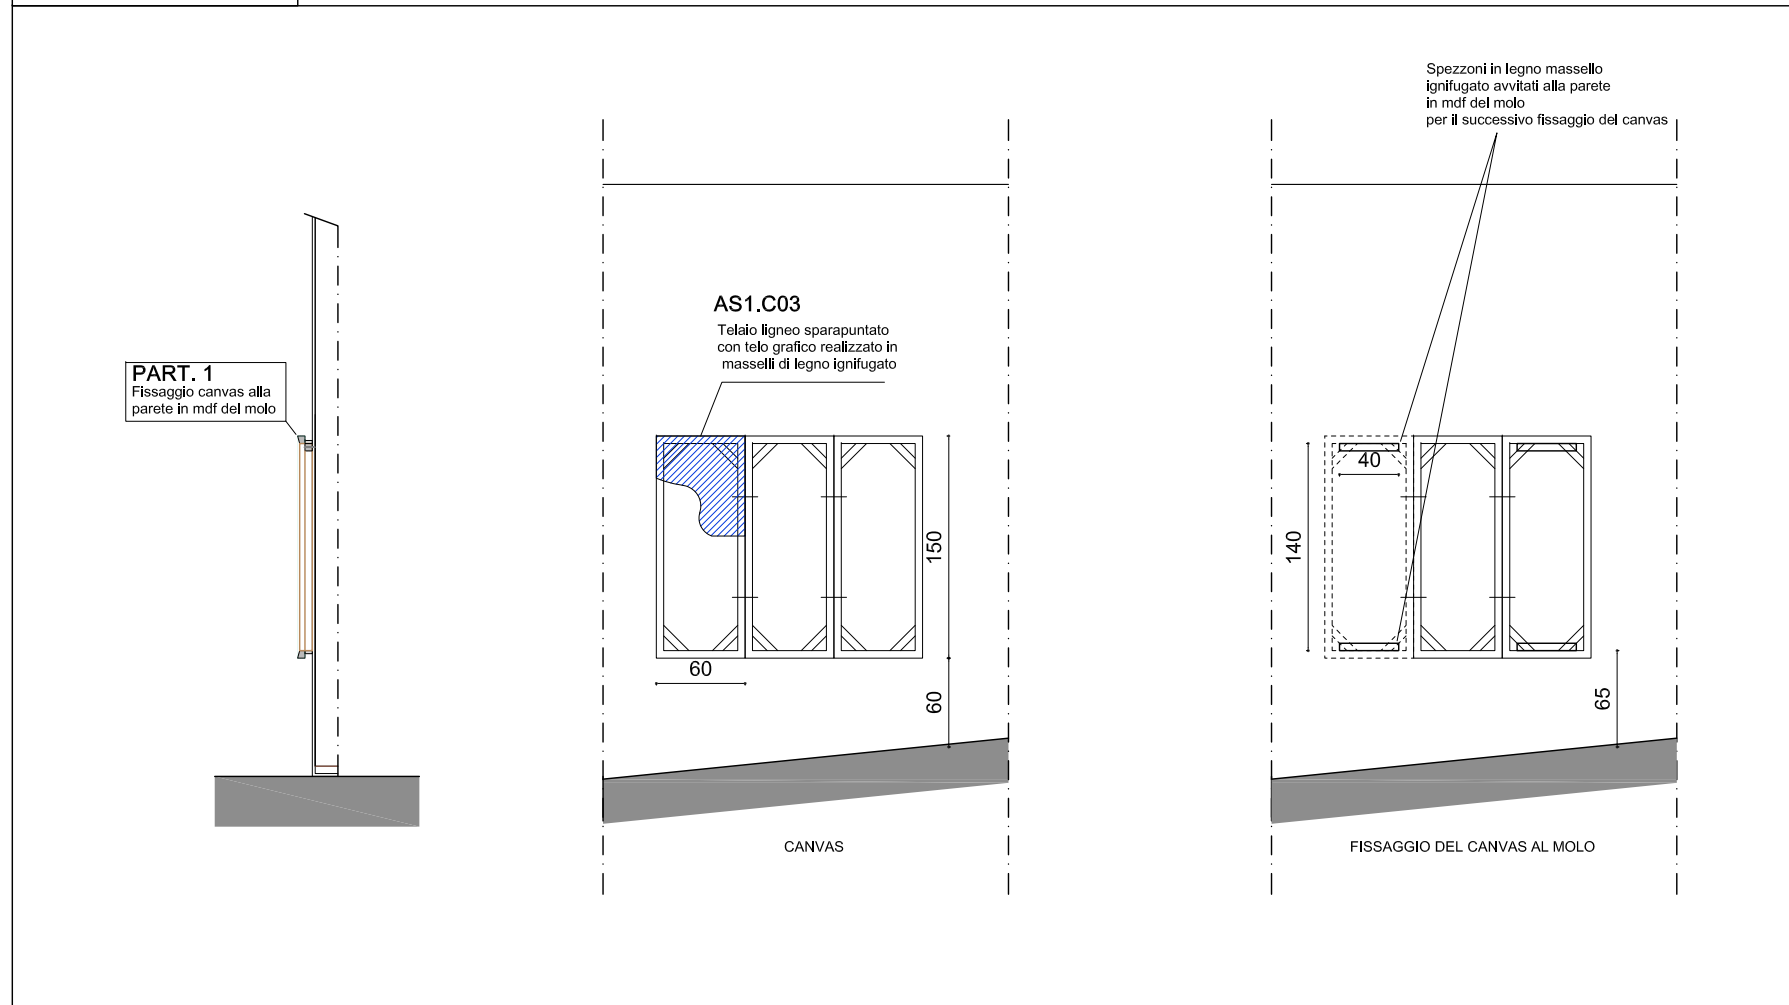


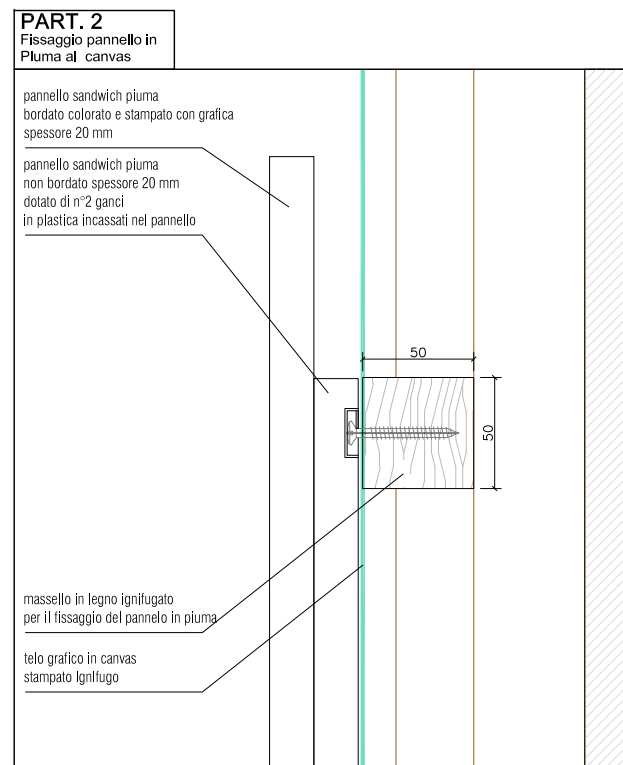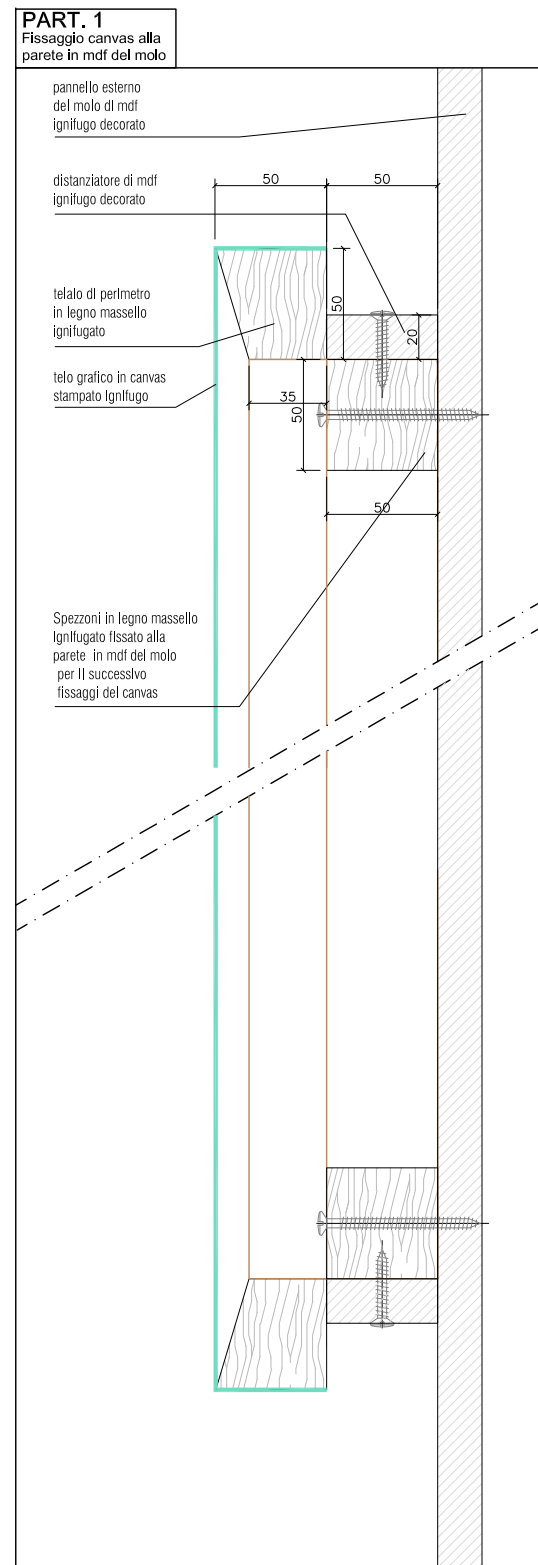


AS1.C01
Telaio ligneo sparapuntato con telo grafico realizzato in masselli di legno ignifugato

AS1.F01/F02
Doppio pannello in piuma spessore 20 mm

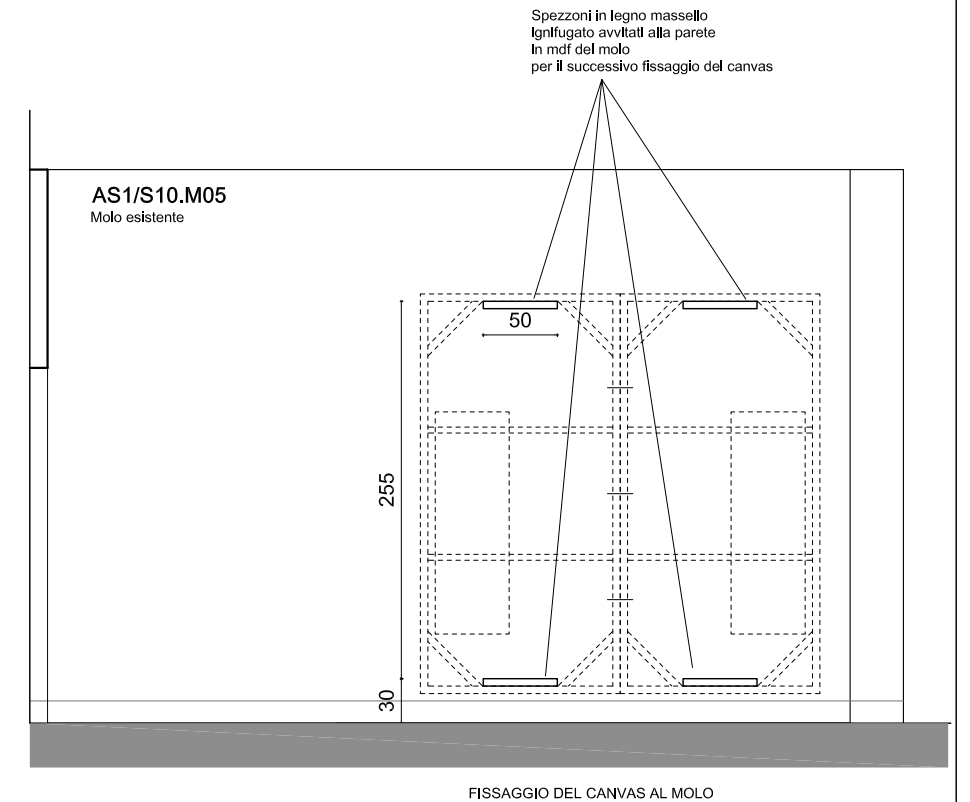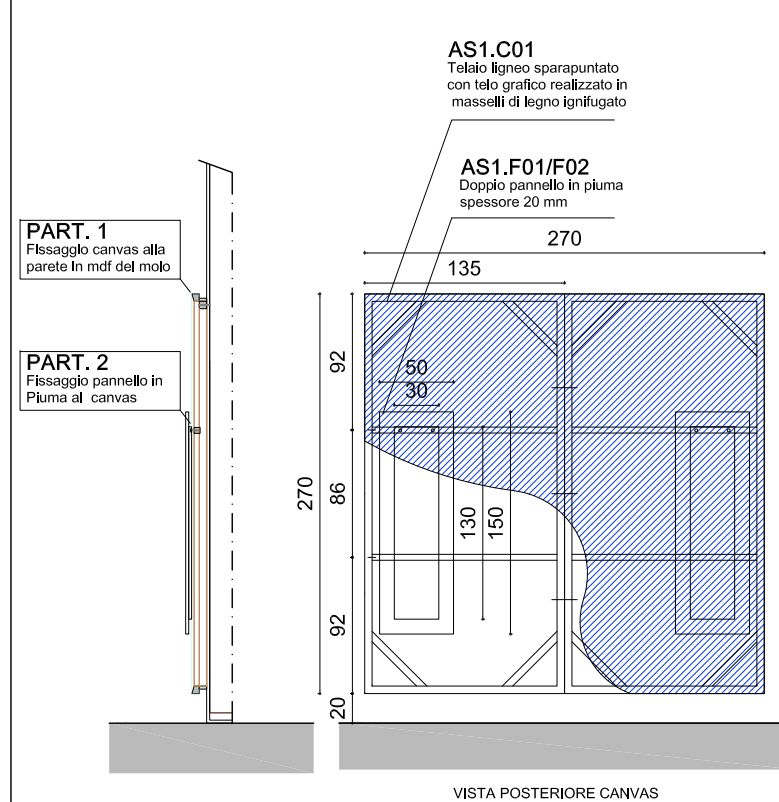

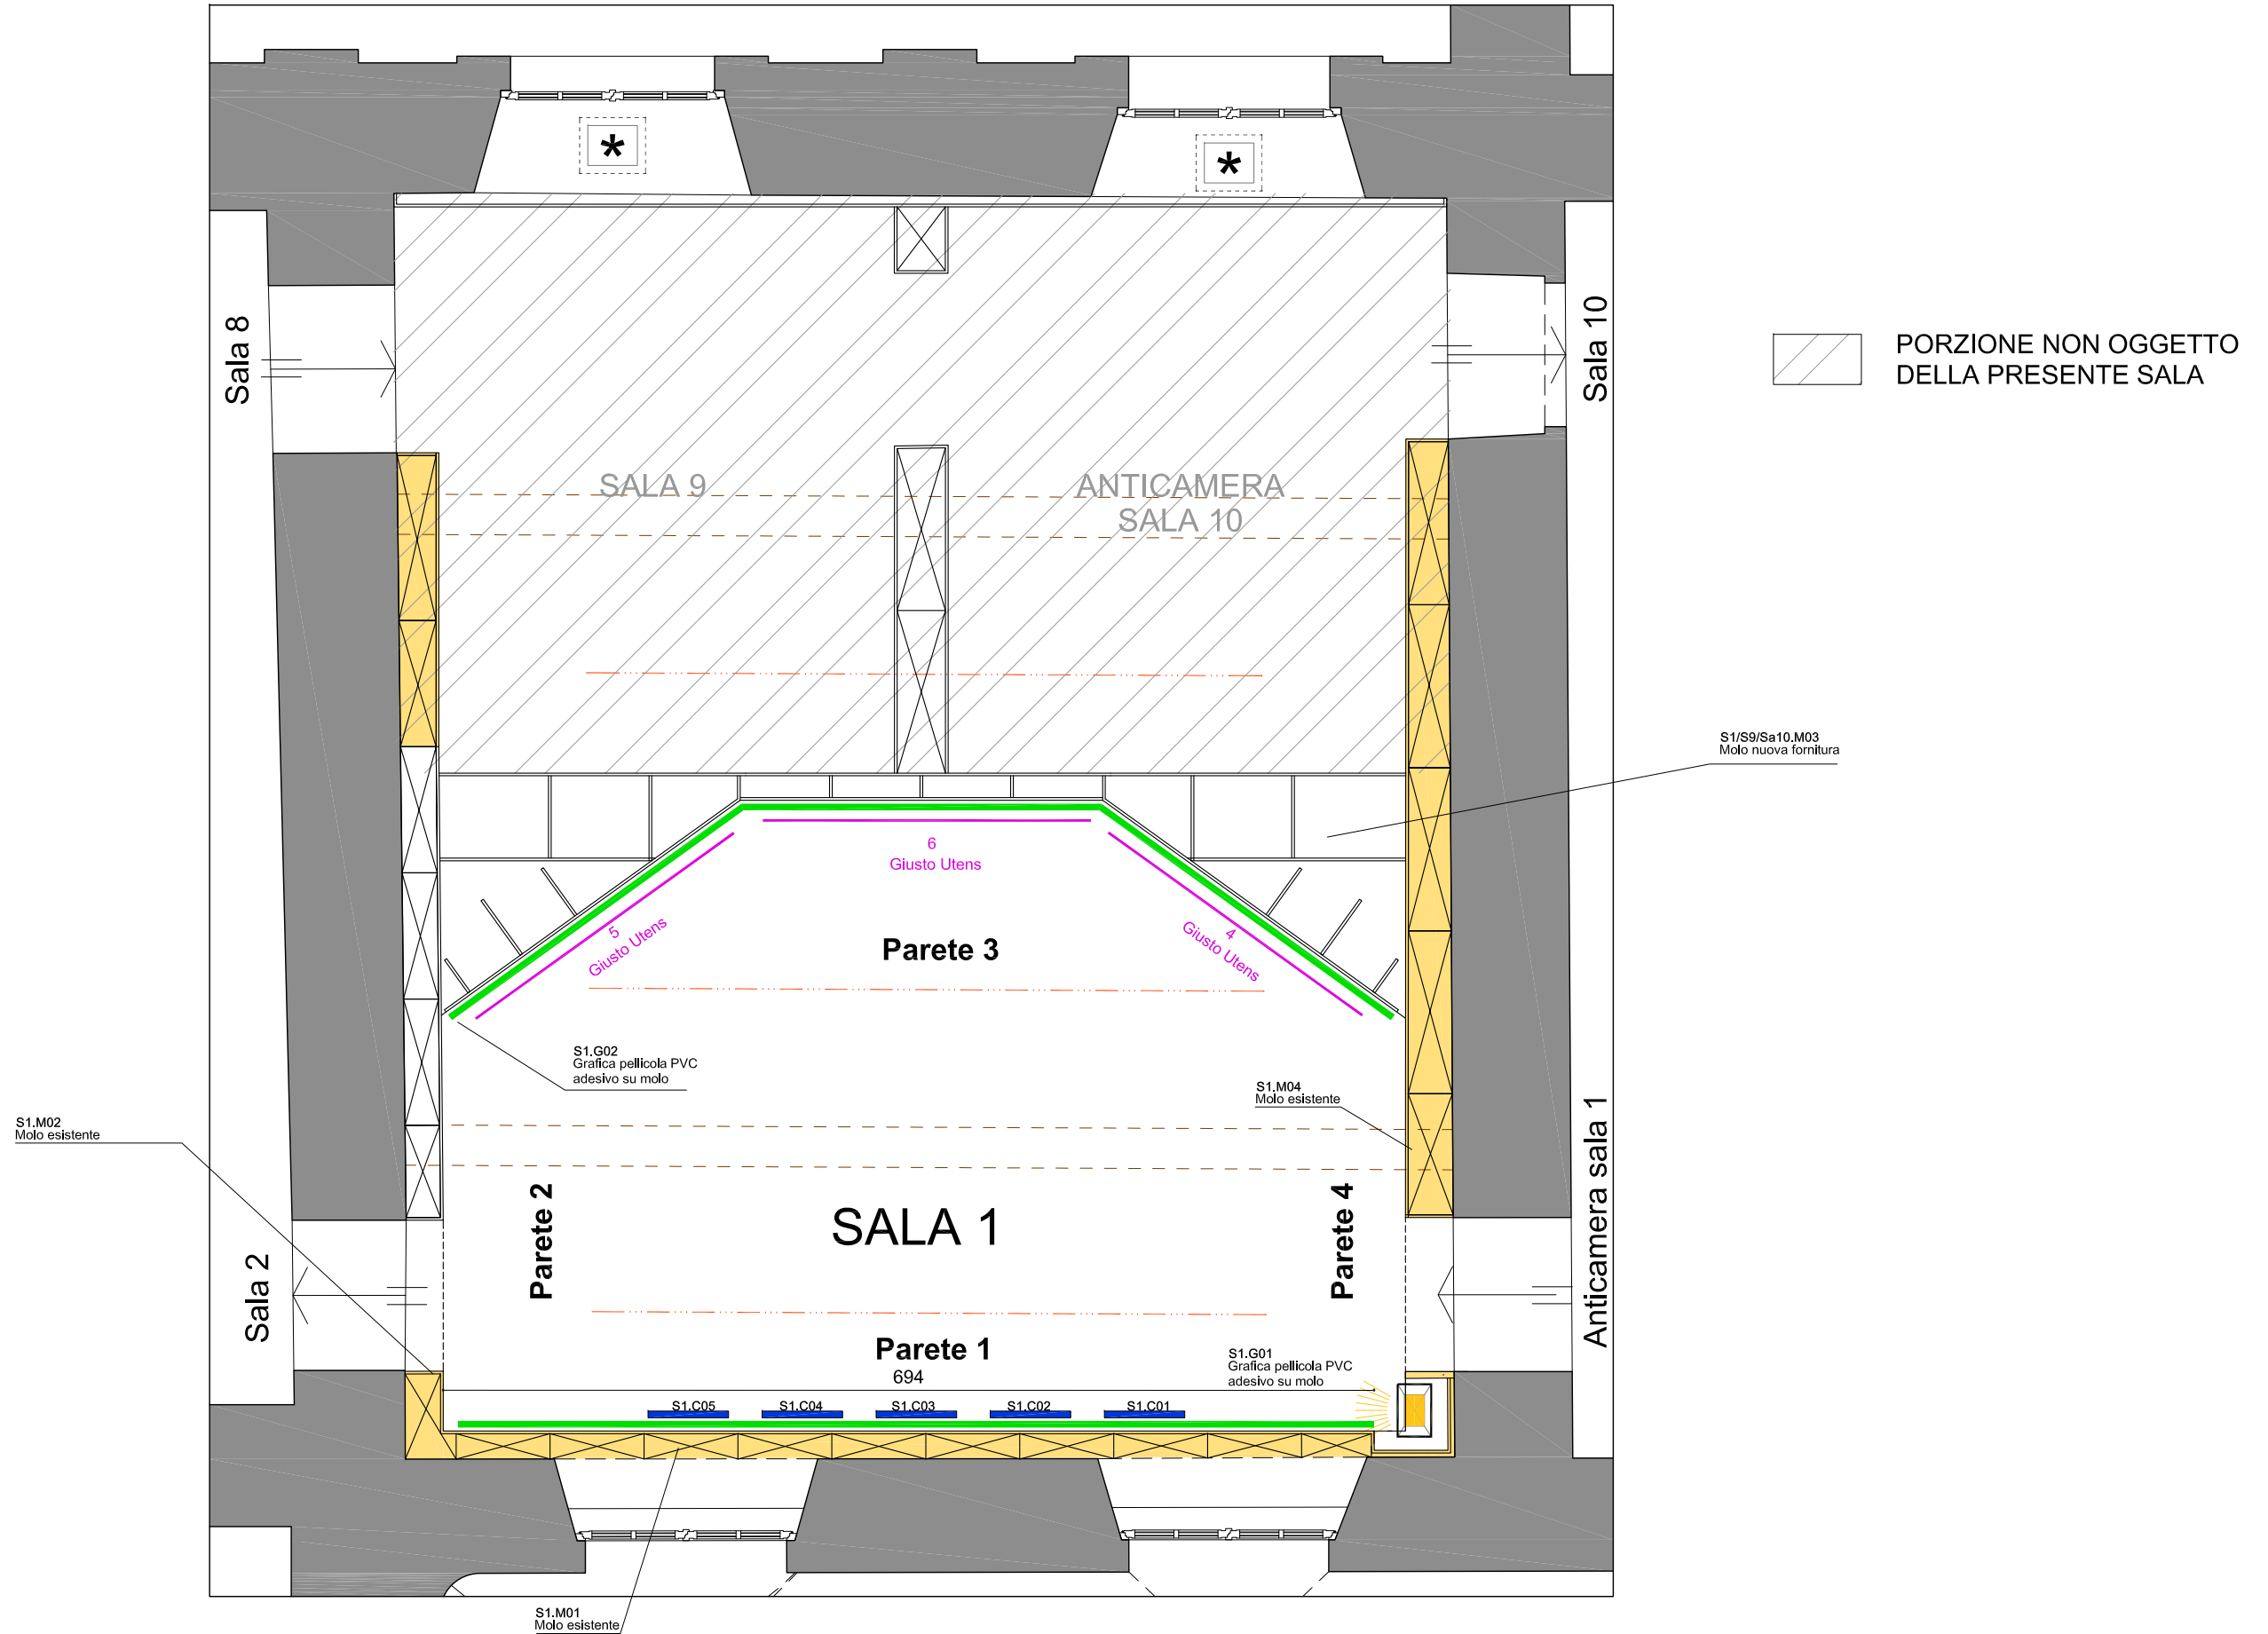


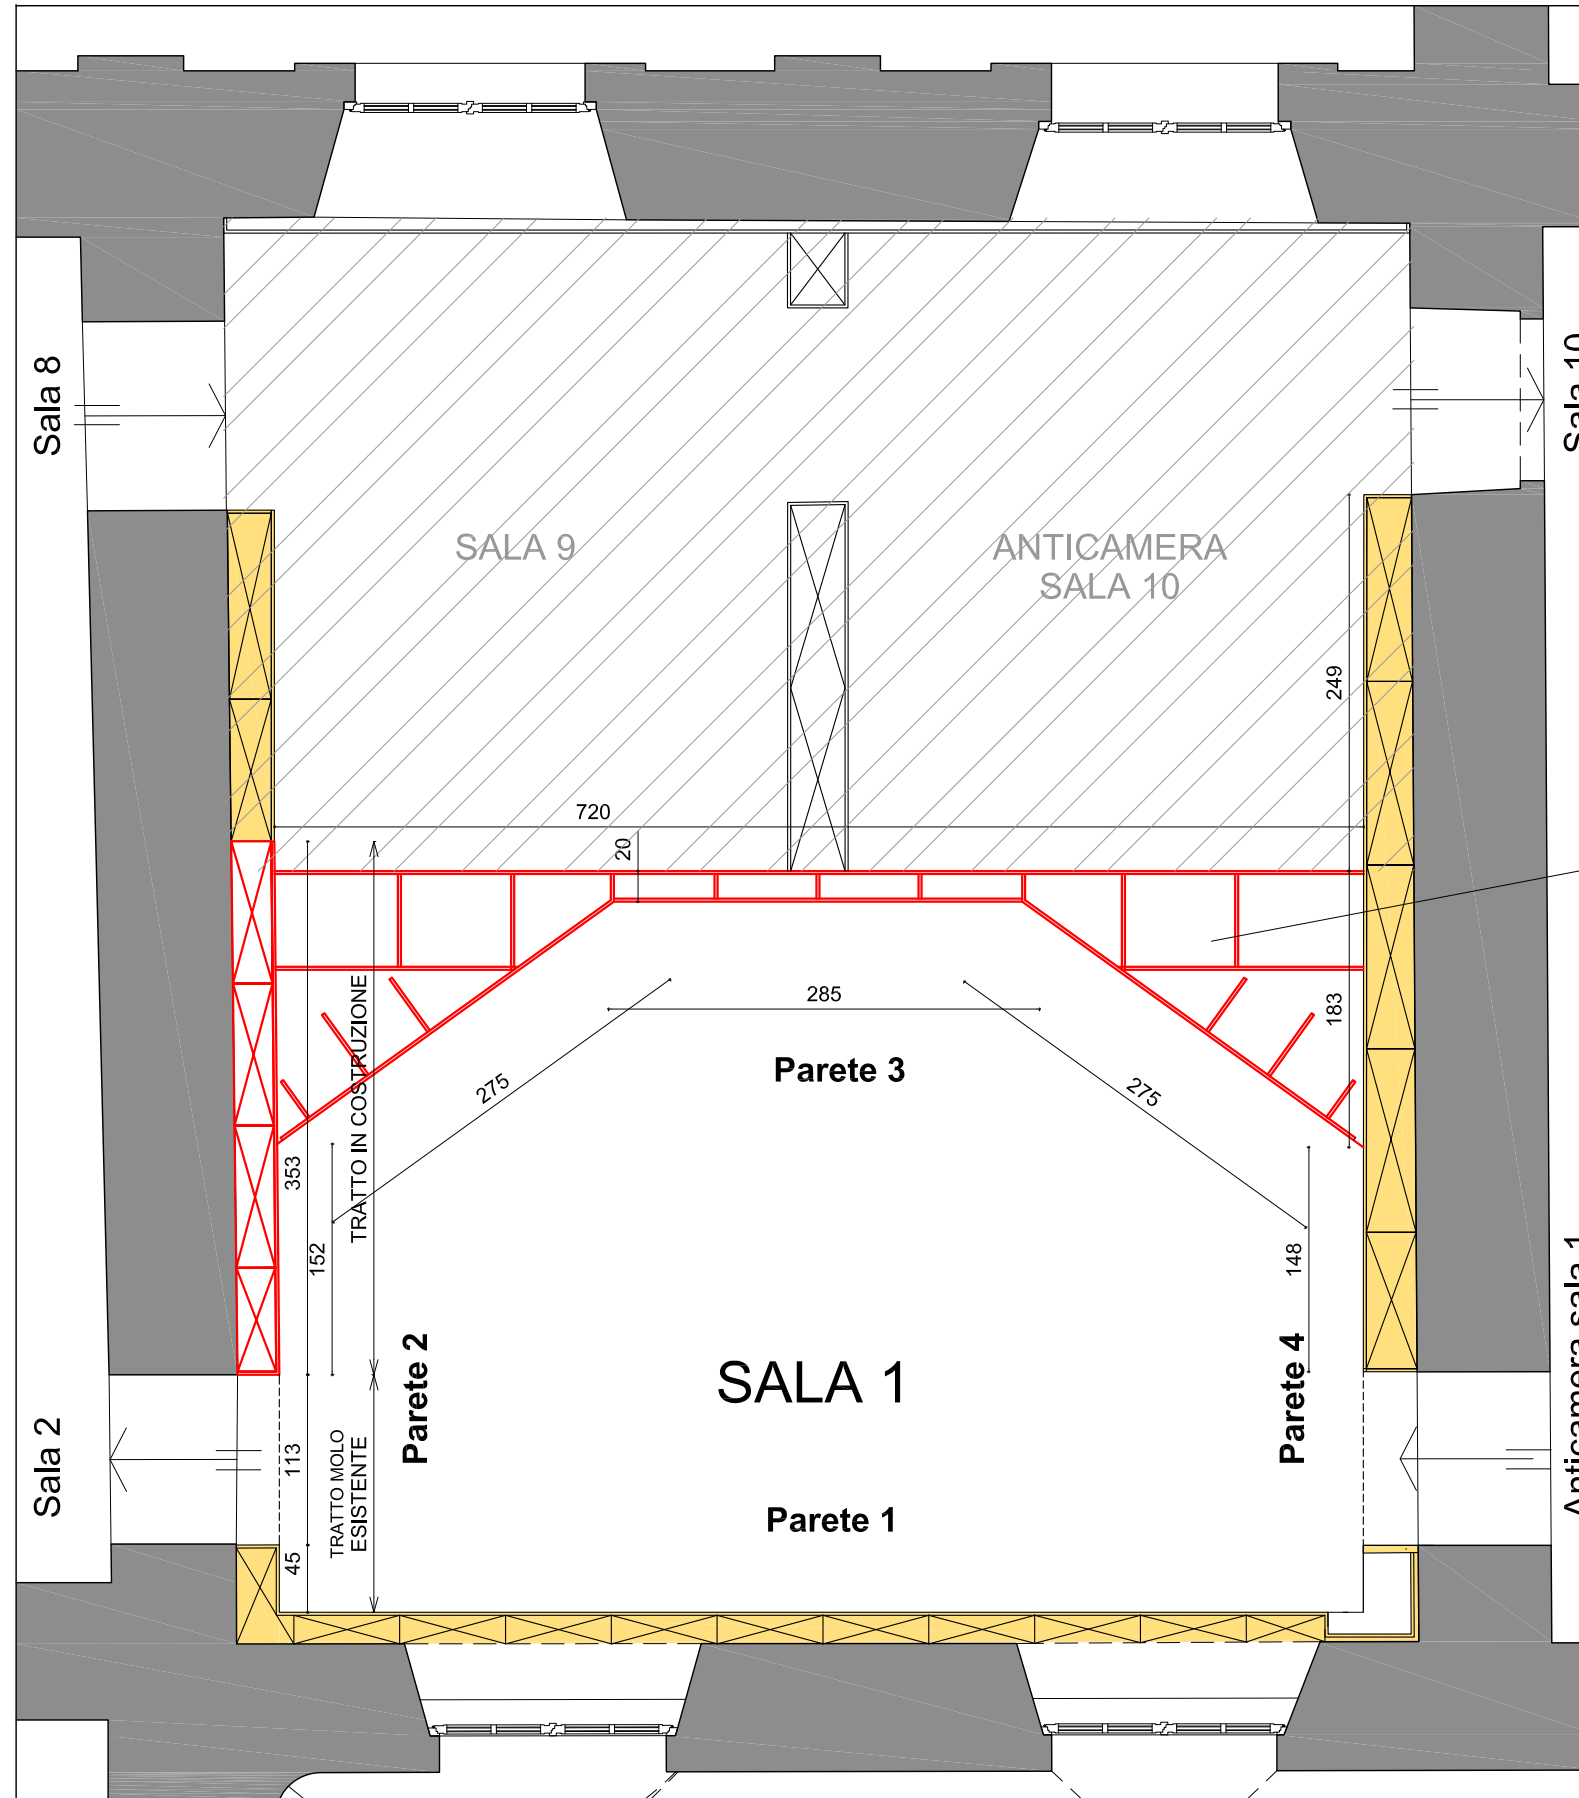



 PORZIONE NON OGGETTO DELLA PRESENTE SALA


 COSTRUZIONE

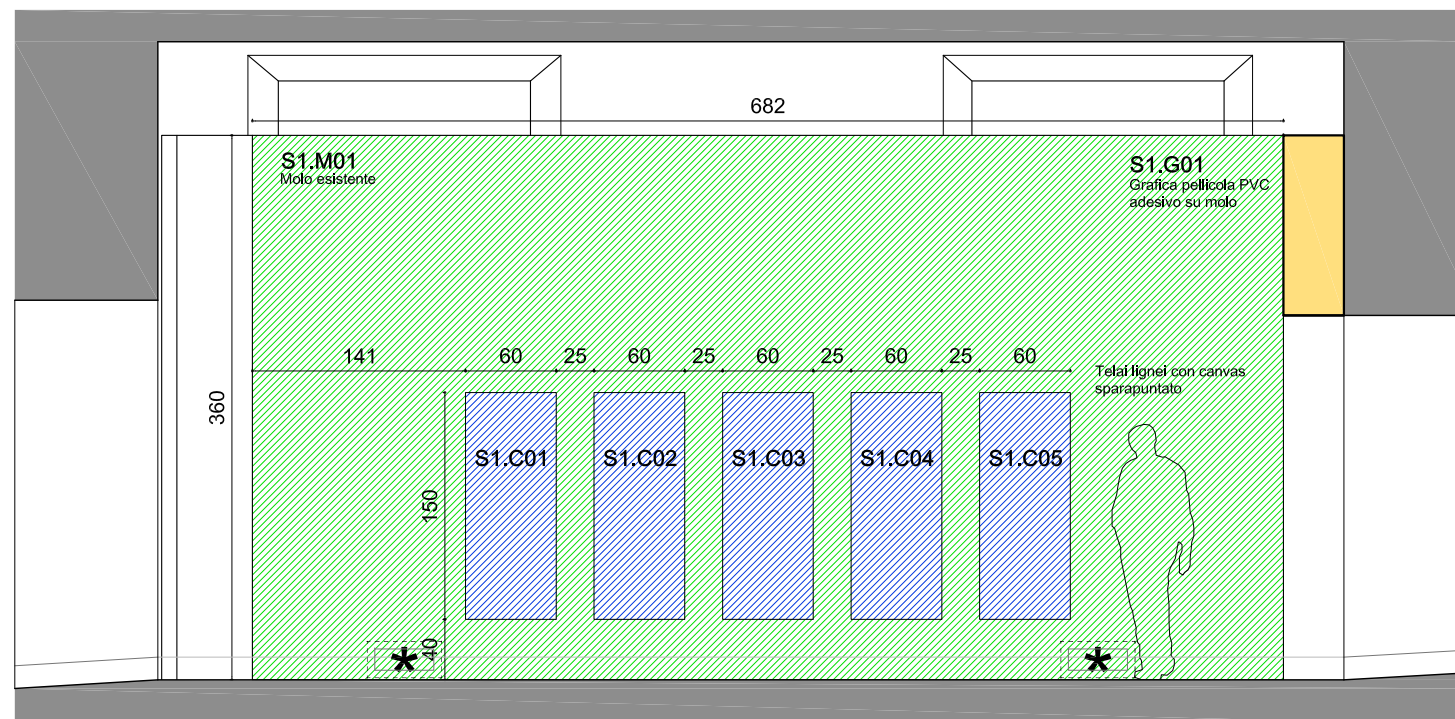S1/S9/Sa10.M03
Molo nuova fornitura




-  COSTRUZIONE
-  PORZIONE NON OGGETTO DELLA PRESENTE SALA

Parete 1

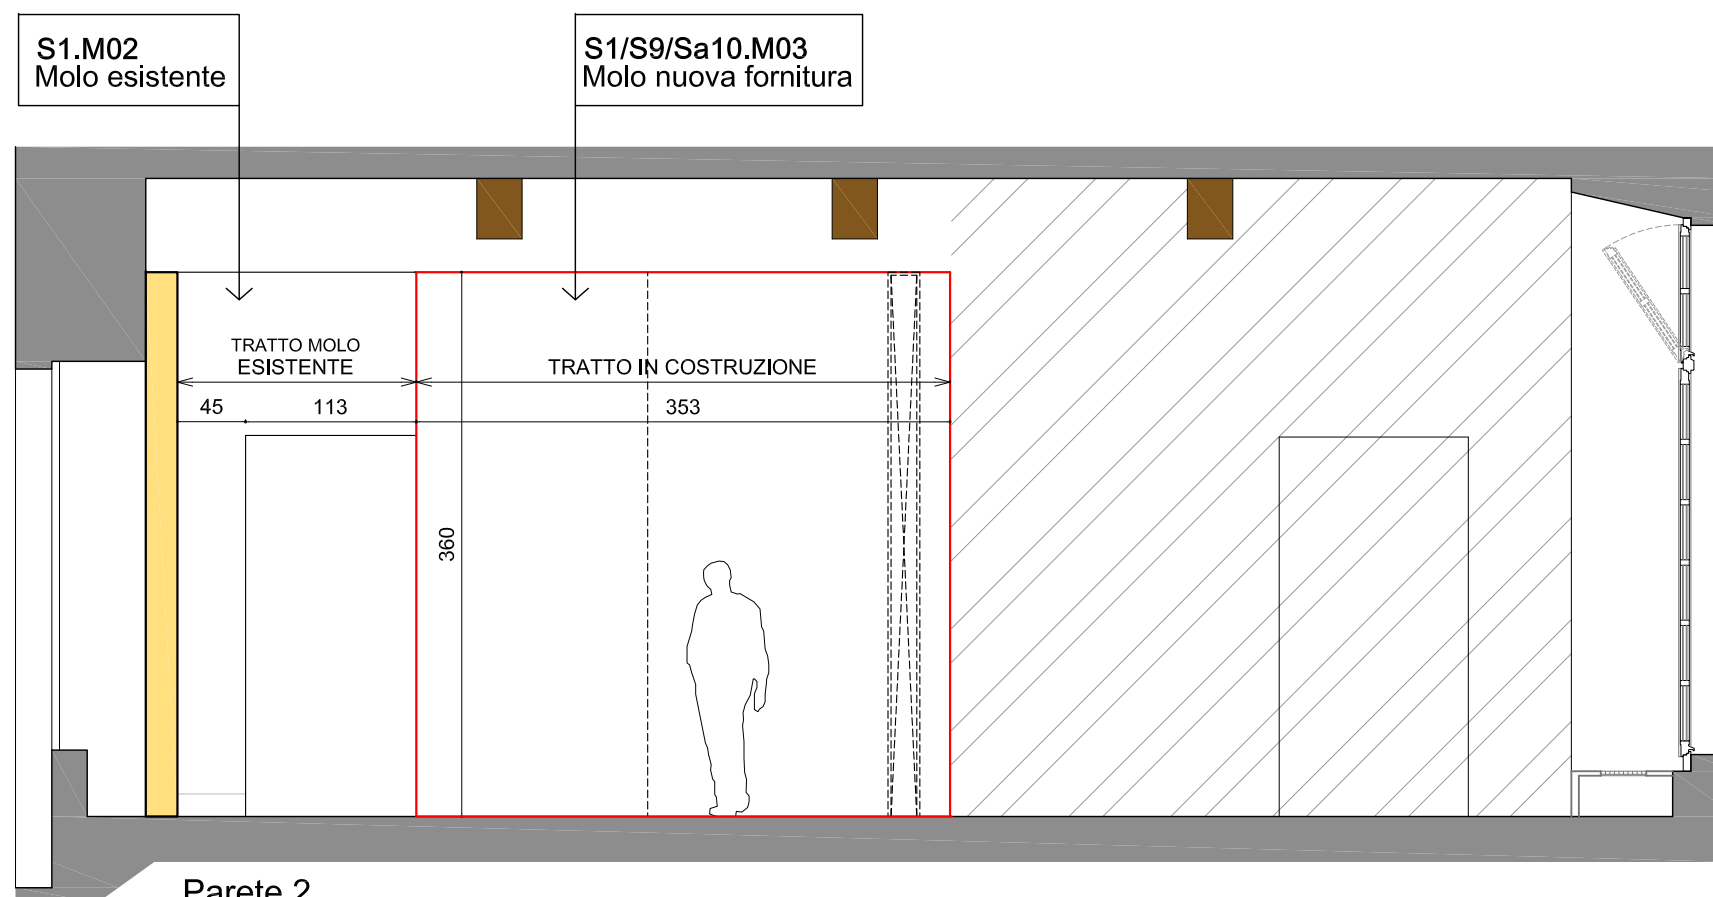

Parete 2

S1/S9/Sa10.M03
Molo nuova fornitura

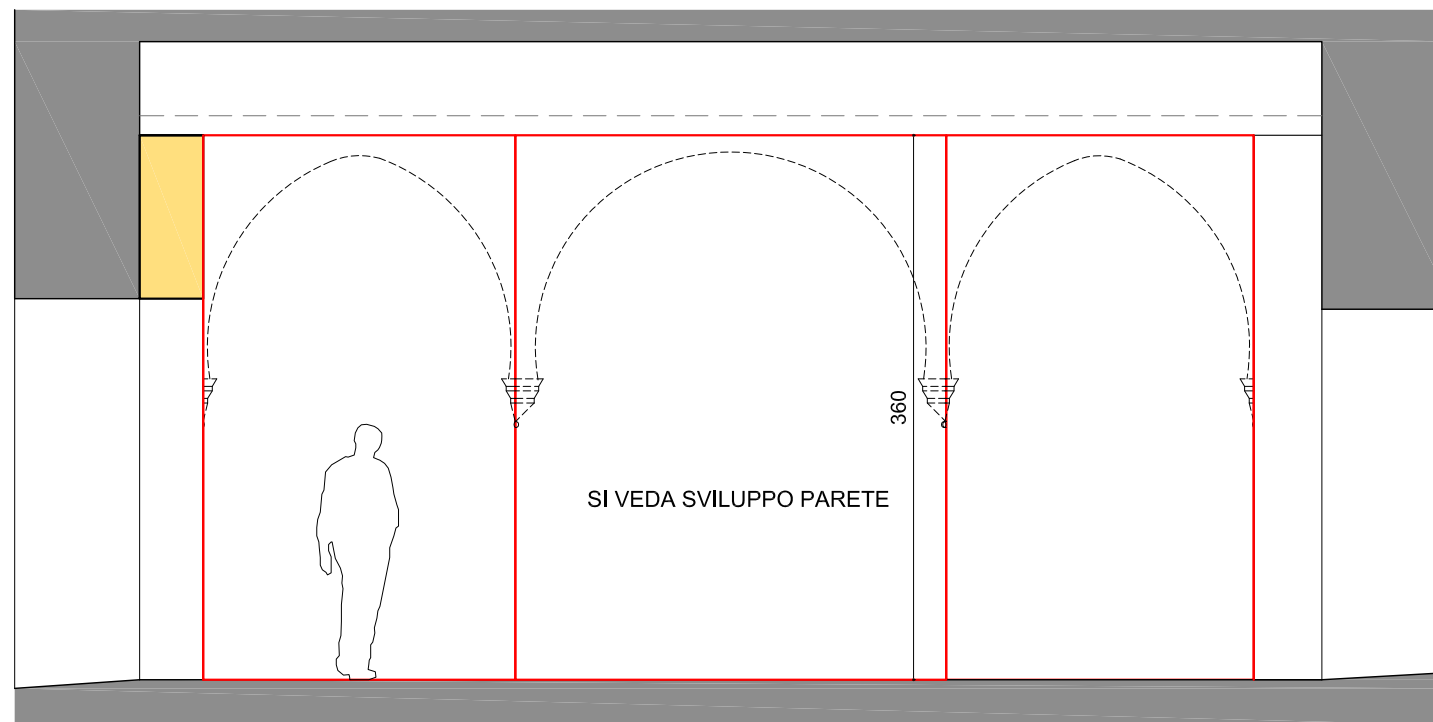


Parete 3


 COSTRUZIONE

 PORZIONE NON OGGETTO DELLA PRESENTE SALA


S1/S9/Sa10.M03
Molo nuova fornitura

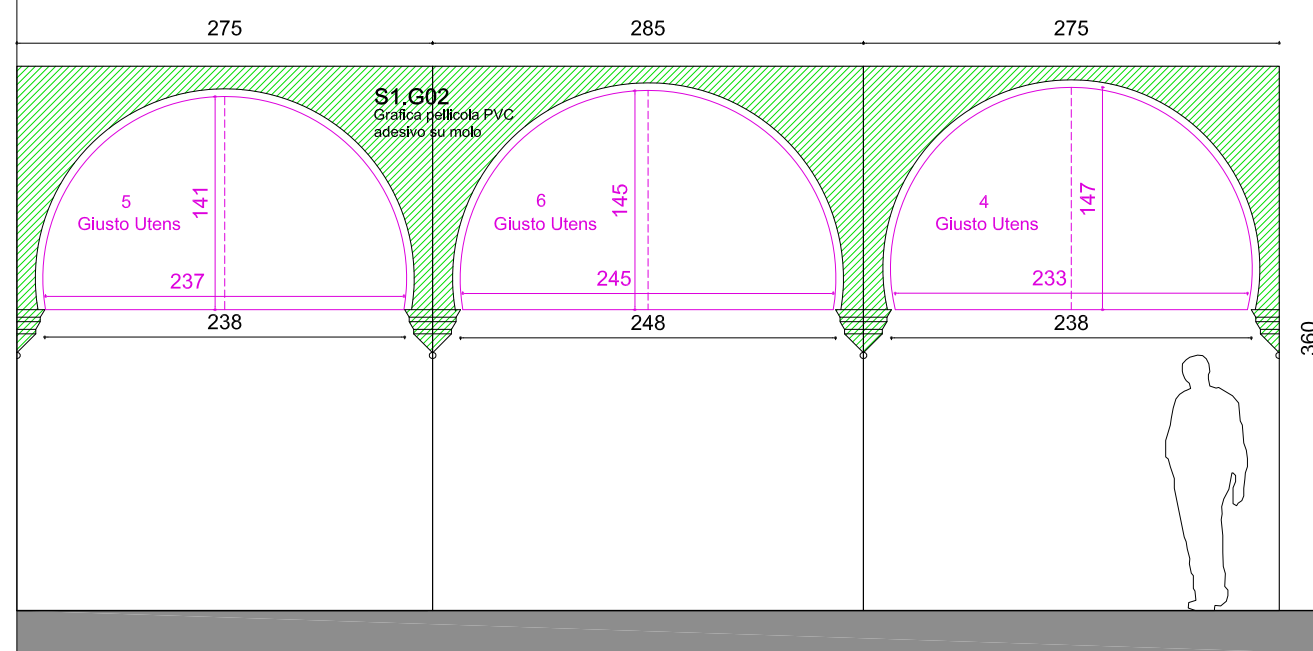


Sviluppo parete 3

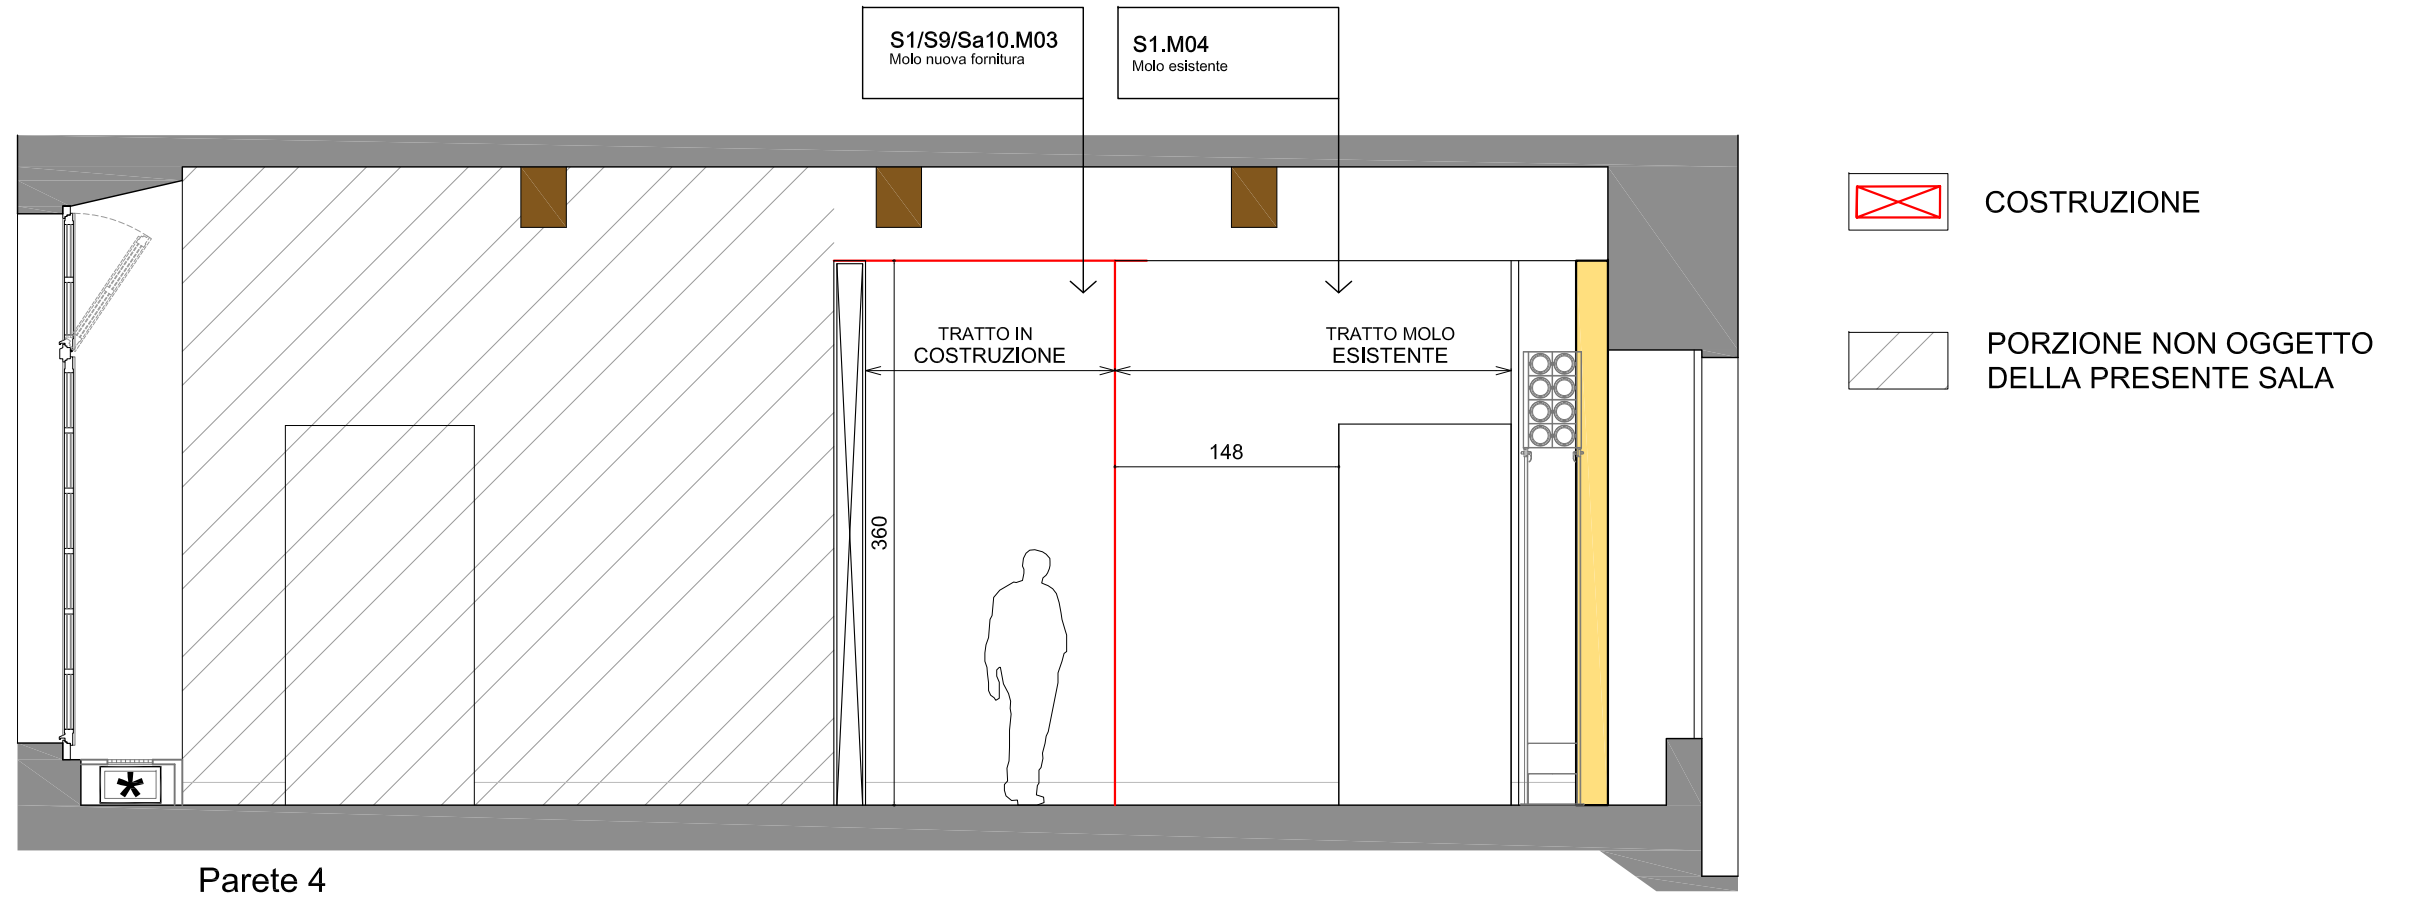



PART. 1
Fissaggio canvas alla parete in mdf del mofo

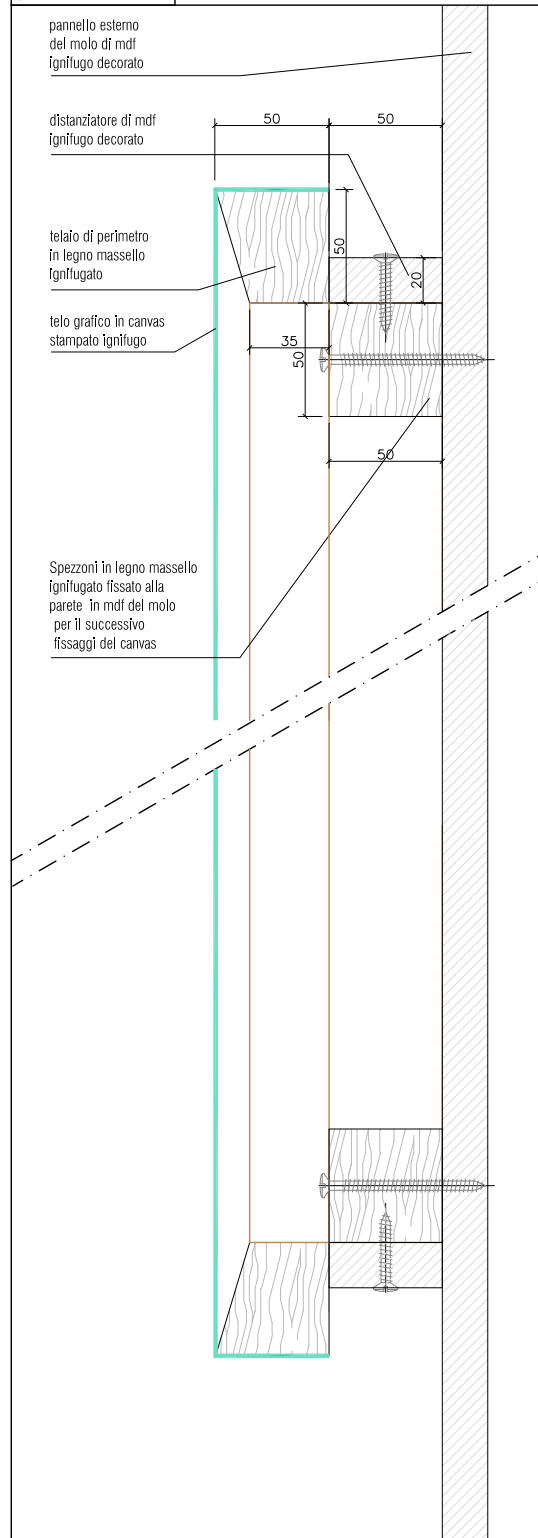

S1.C01/C02/C03/C04/C05
Telaio ligneo sparapuntato con telo grafico realizzato in masselli di legno ignifugato

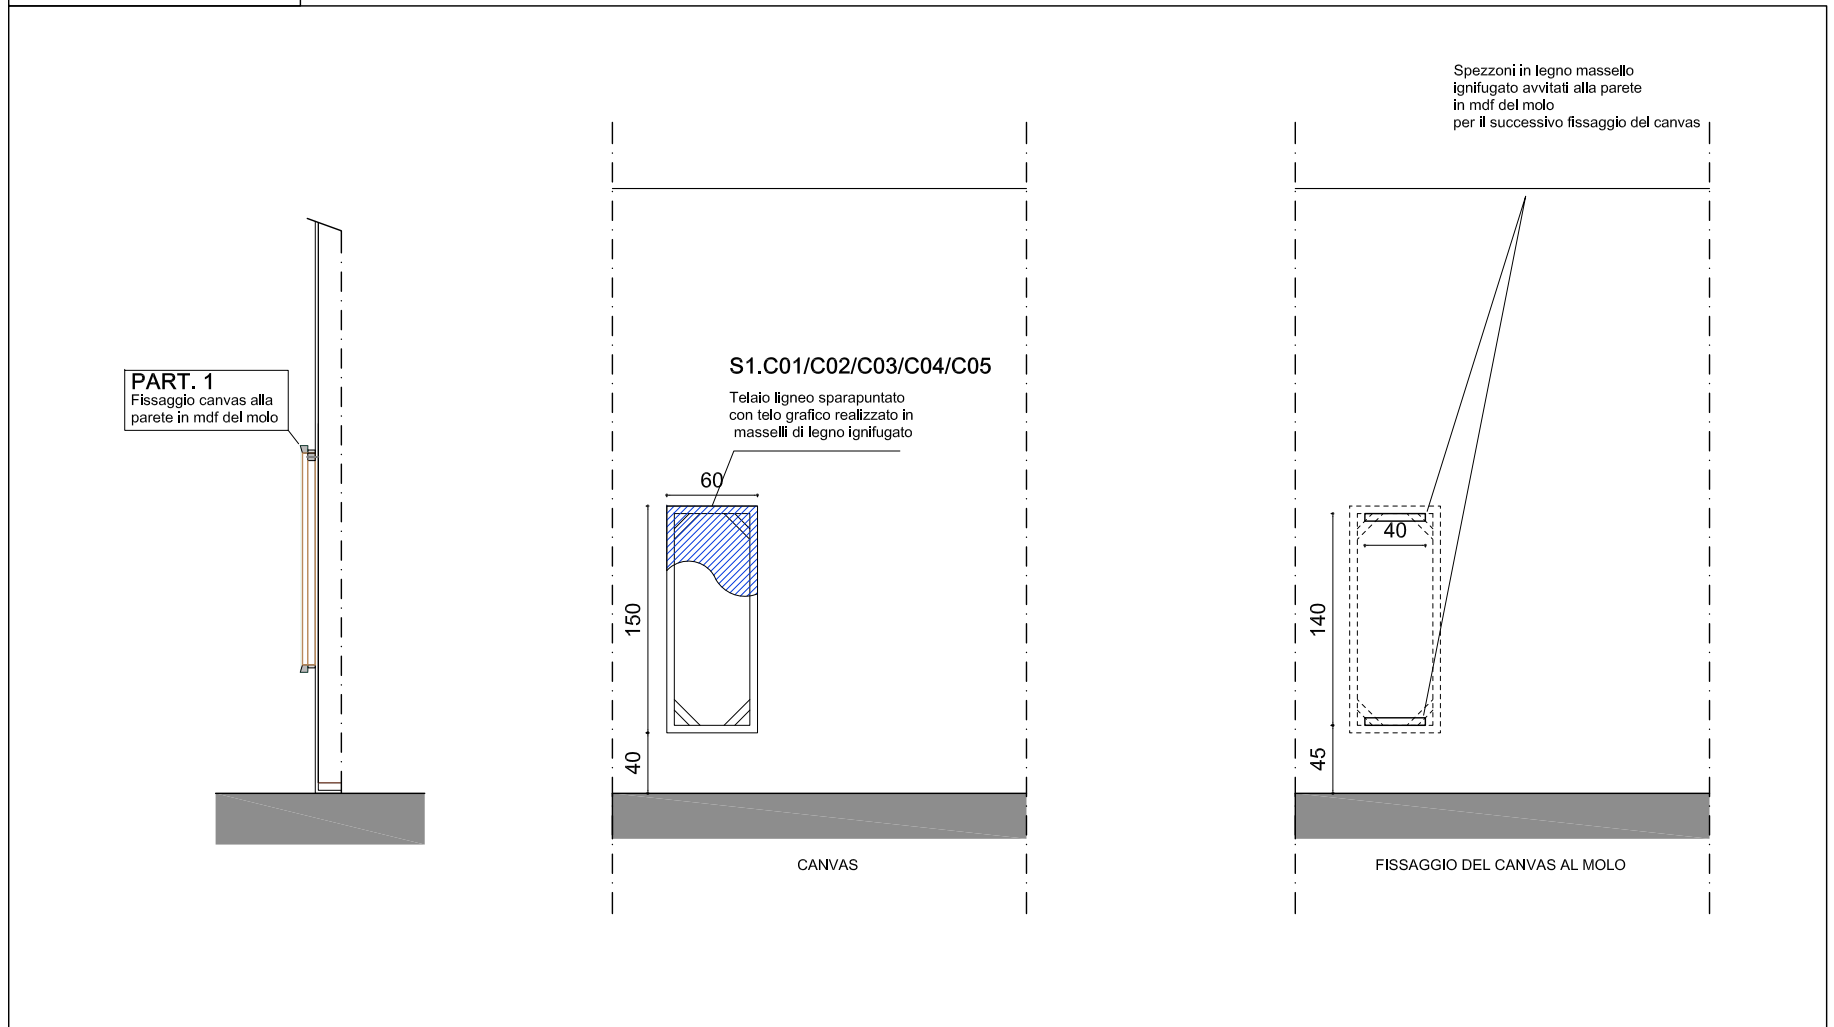


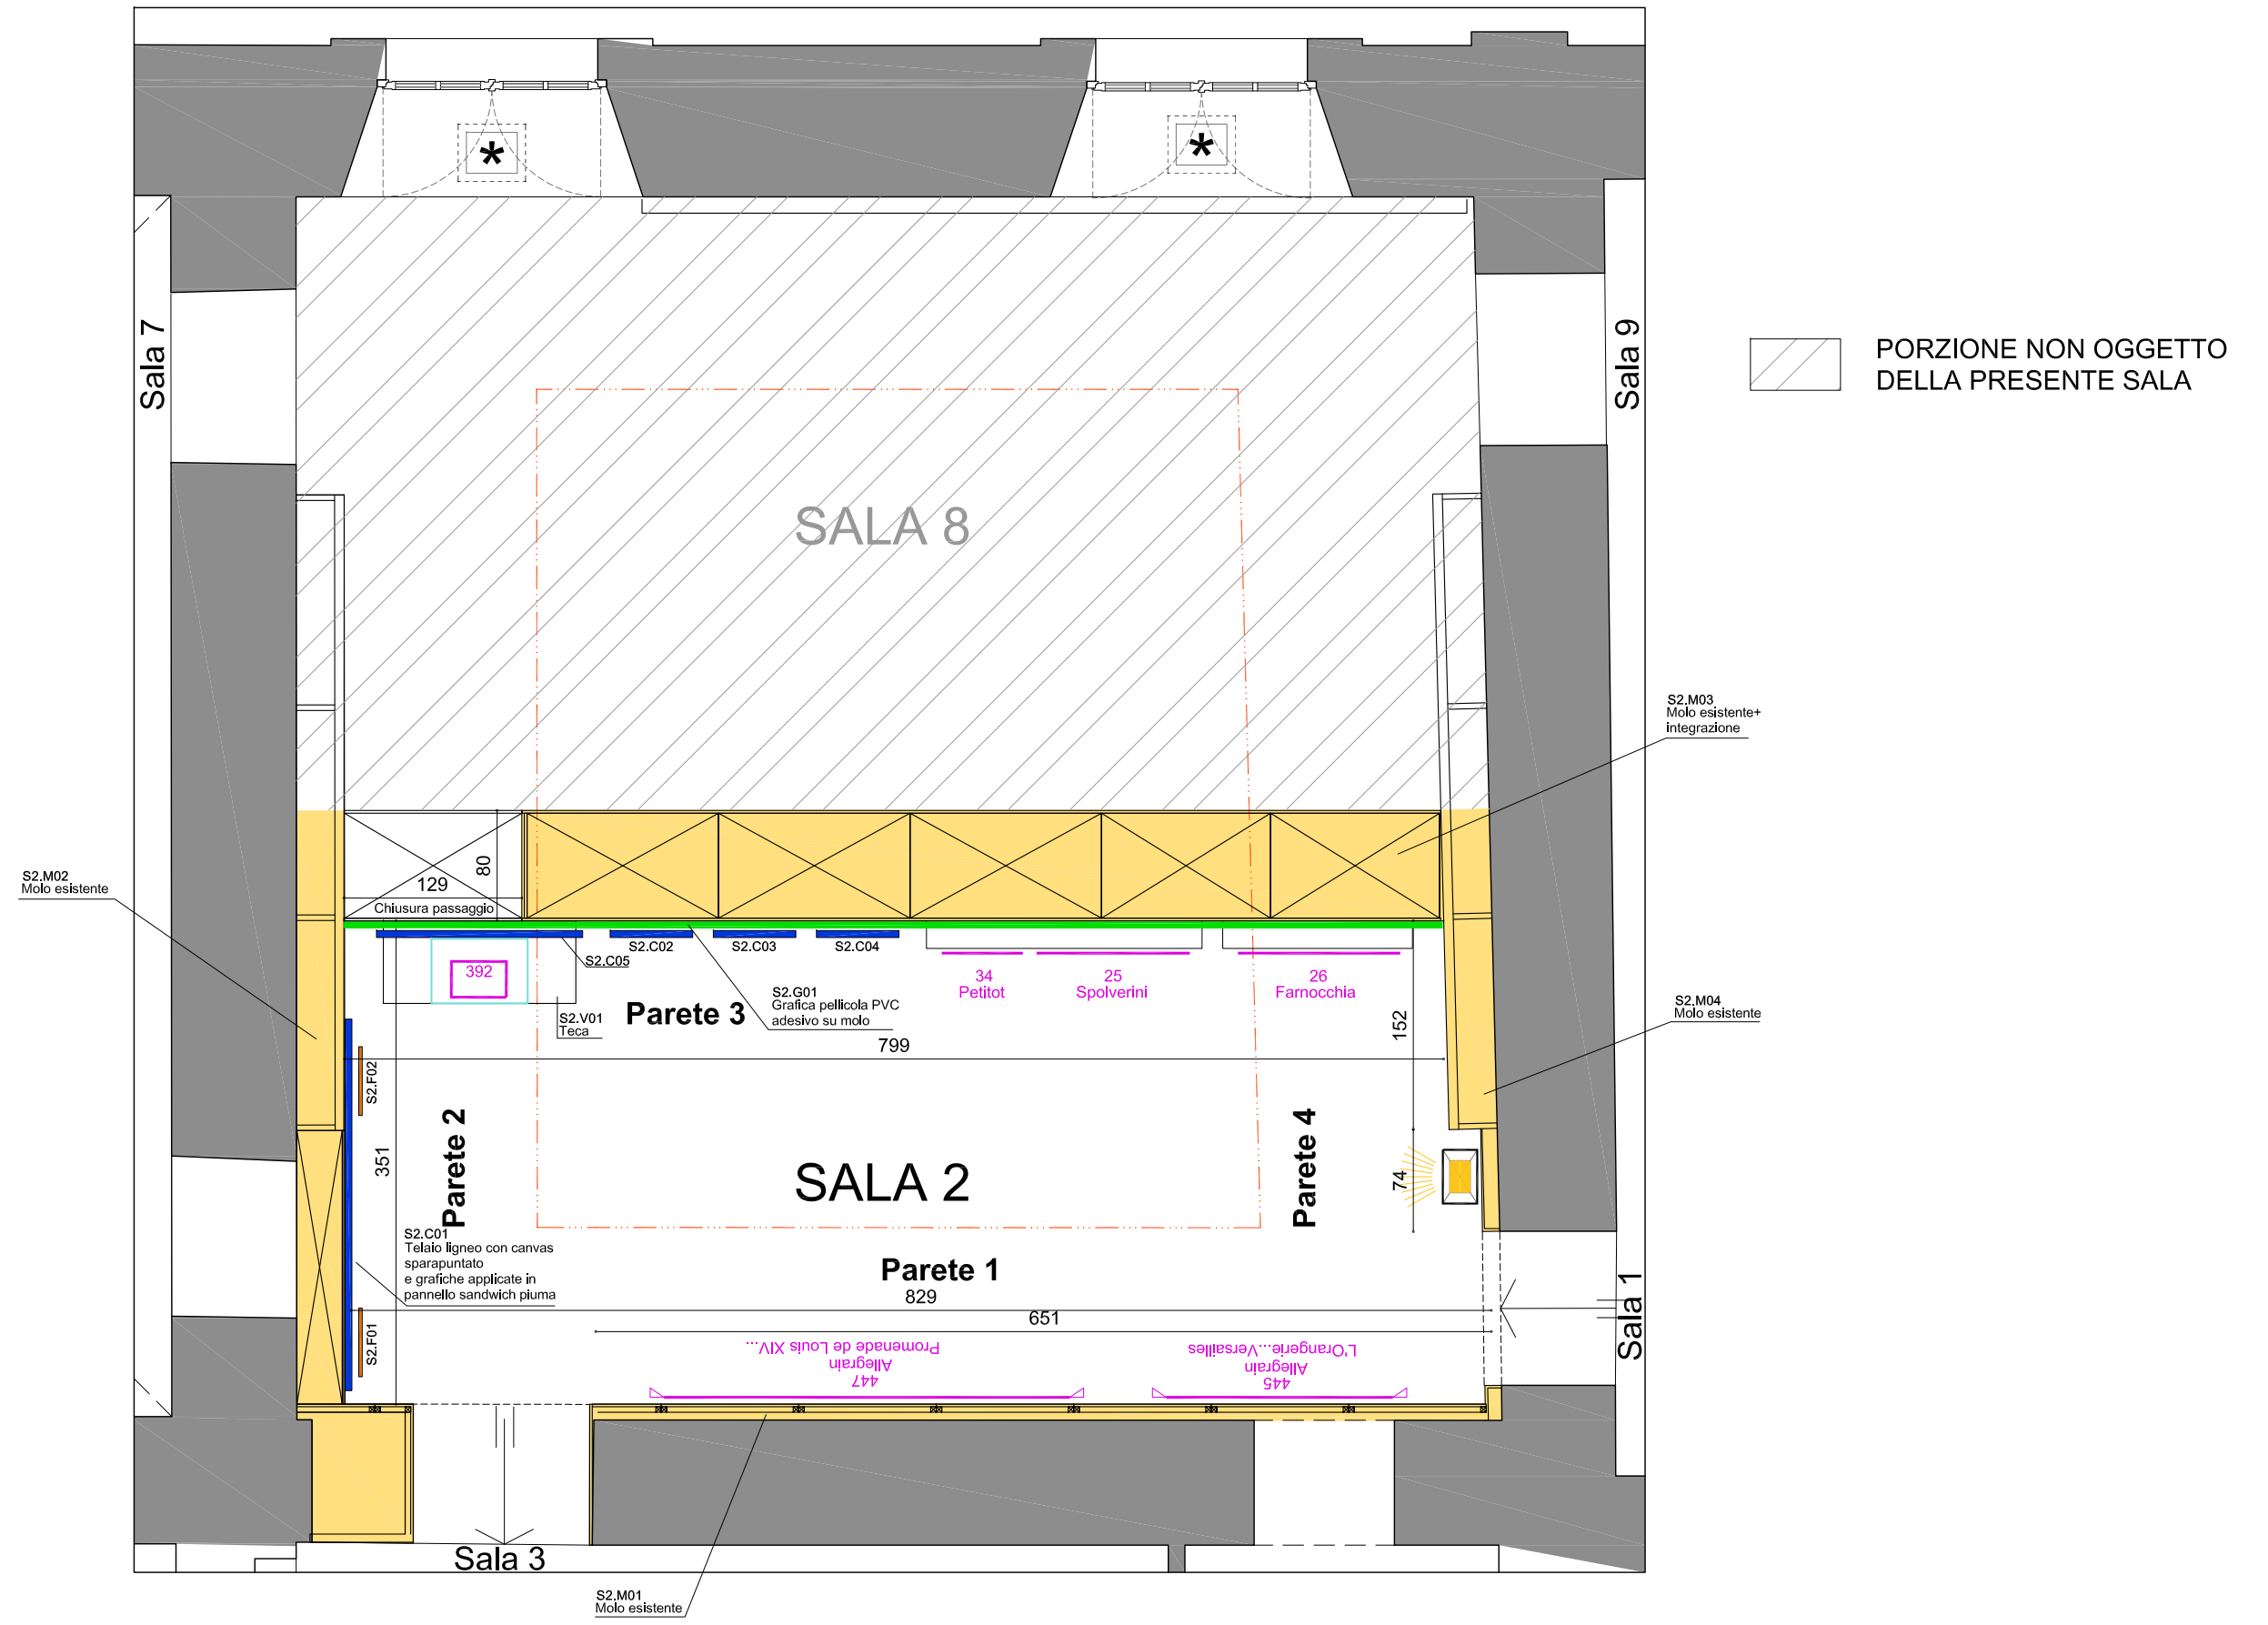

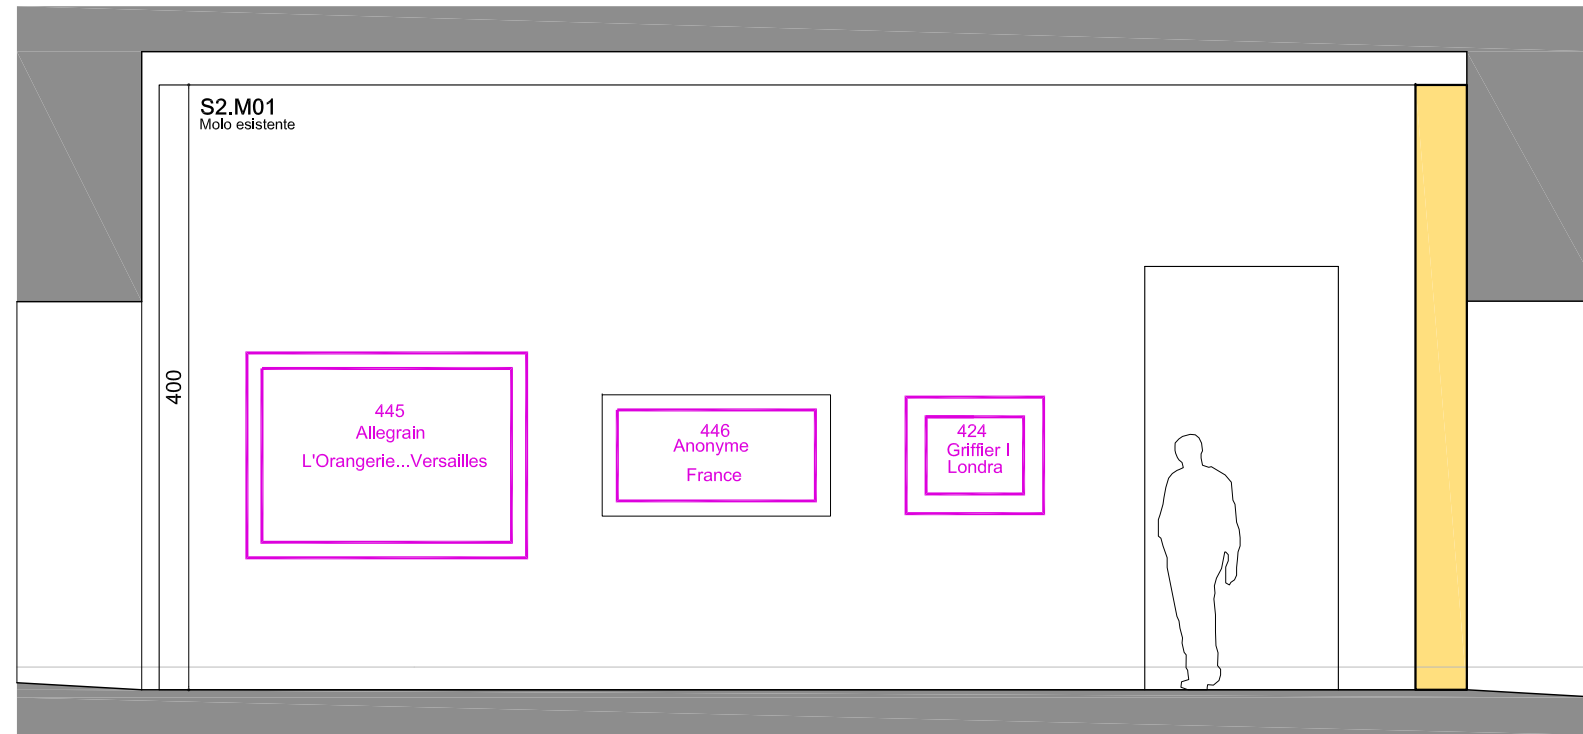


 PORZIONE NON OGGETTO DELLA PRESENTE SALA

Parete 1

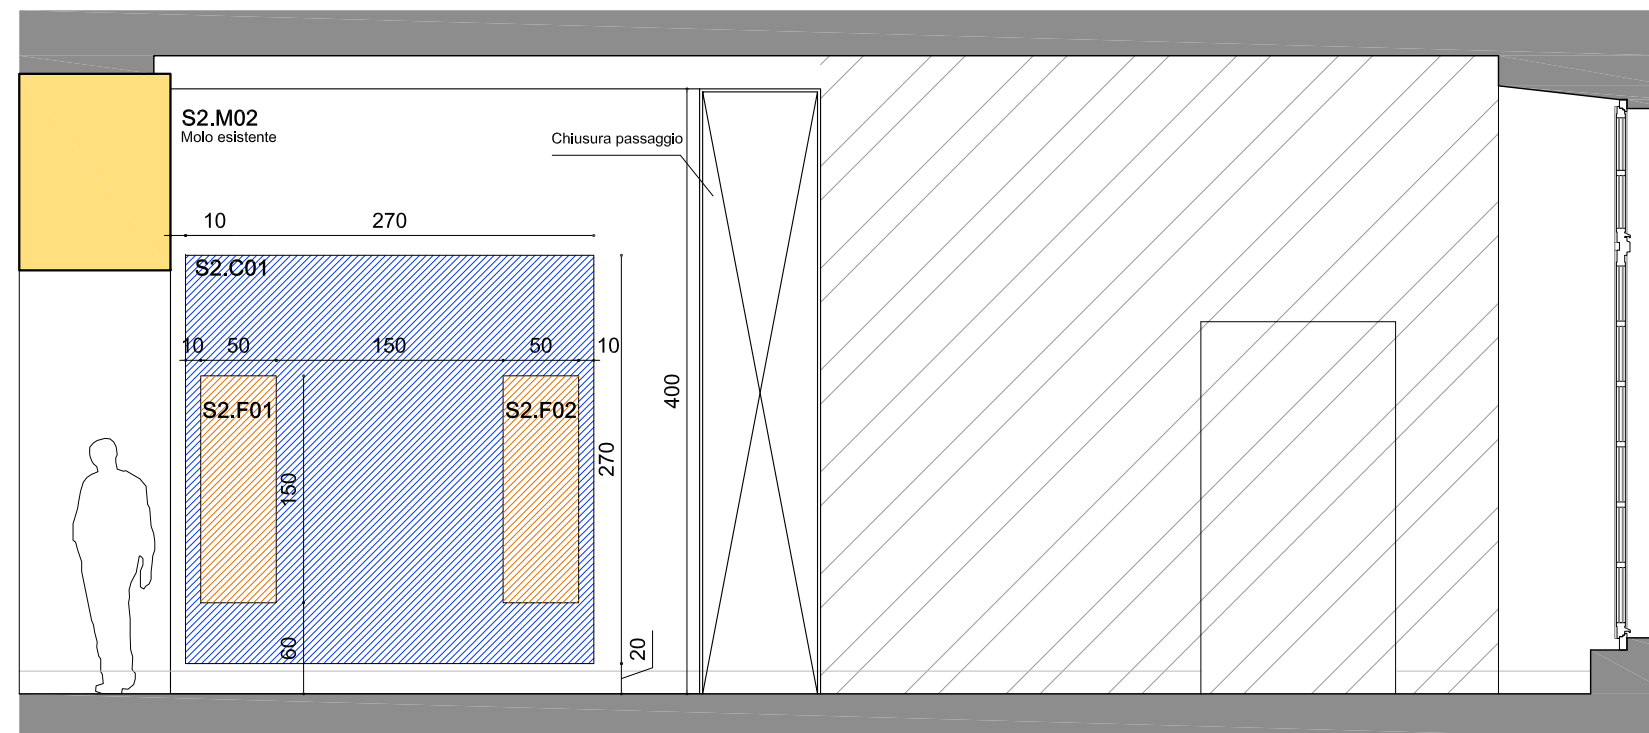


Parete 2

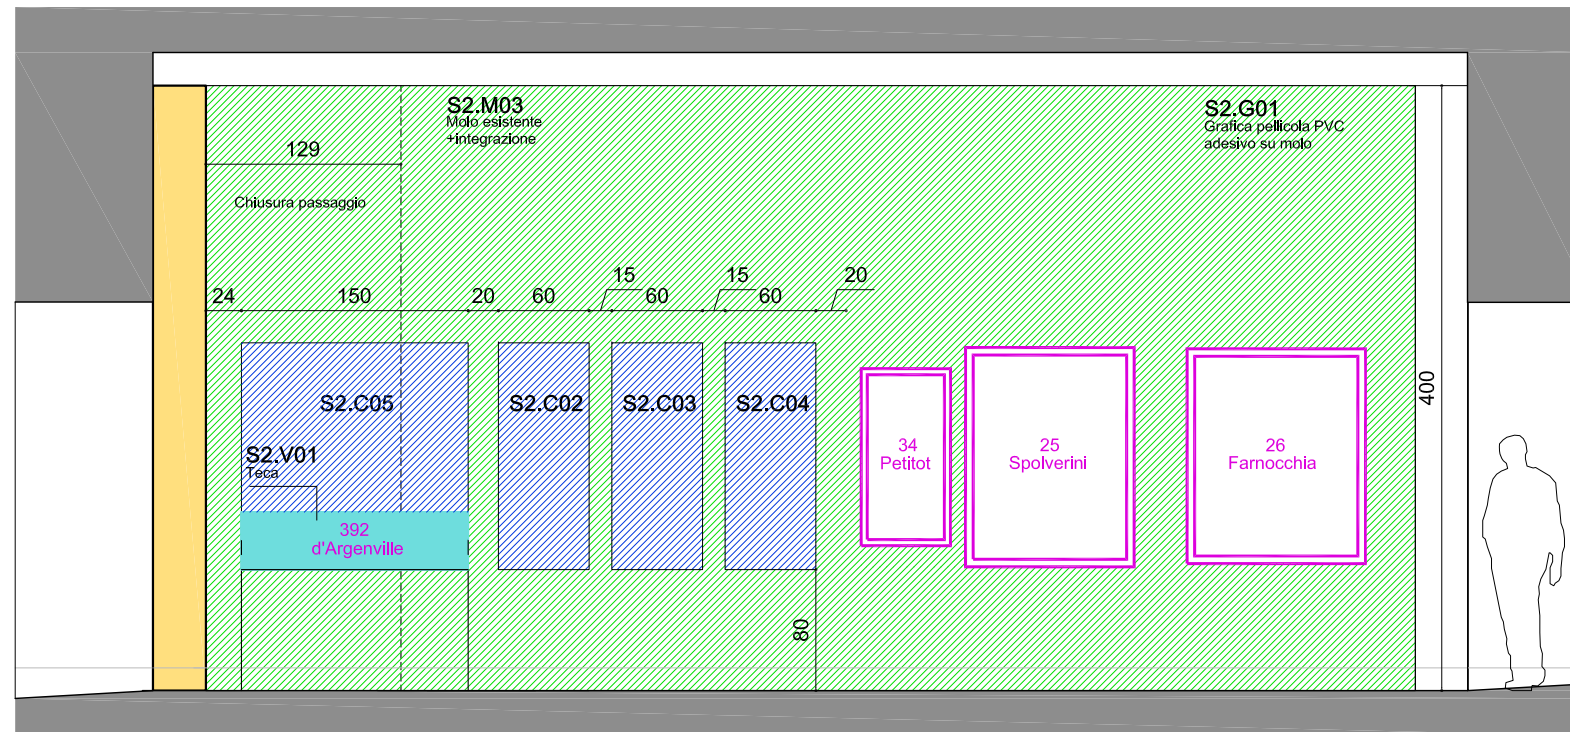


Parete 3

 PORZIONE NON OGGETTO DELLA PRESENTE SALA

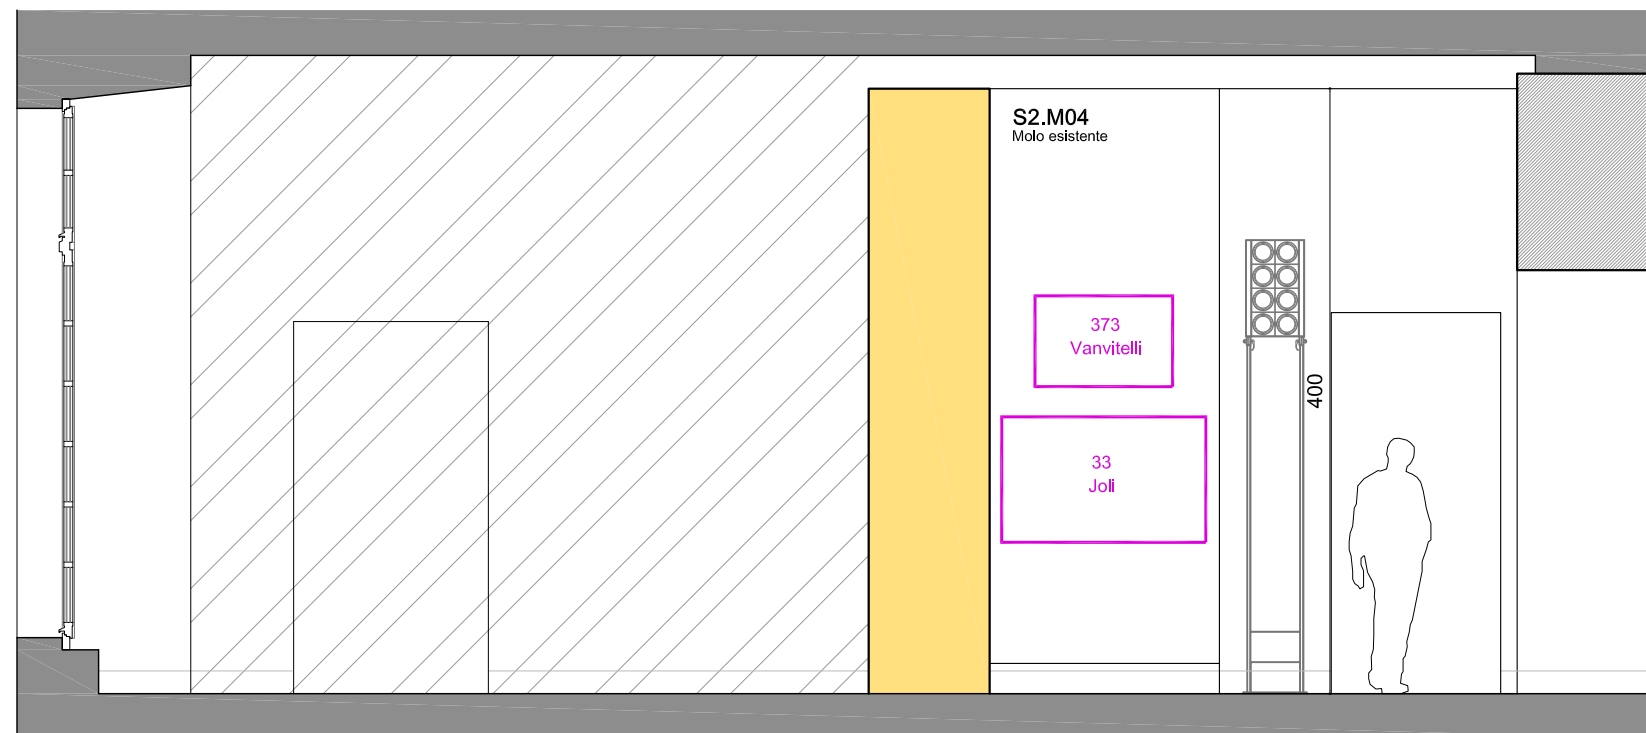


Parete 4

PART. 2
Fissaggio pannello in Piuma al canvas

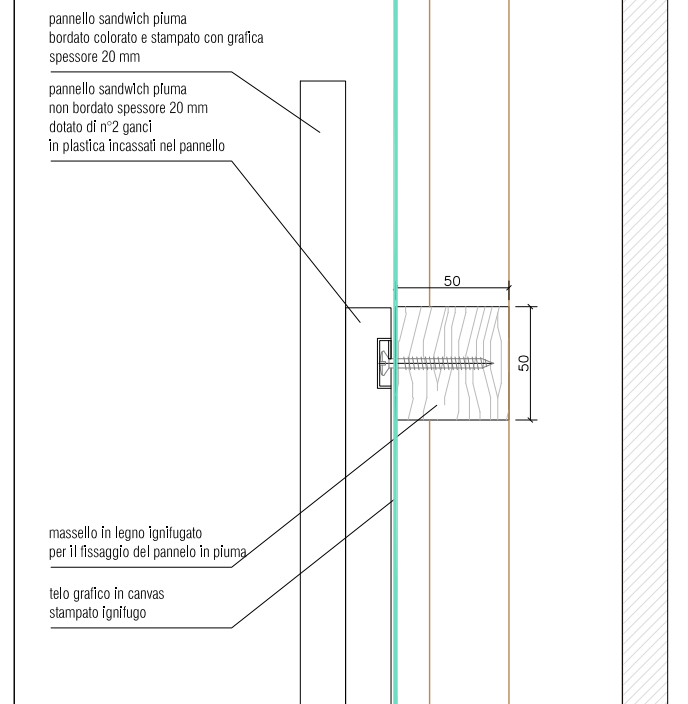


PART. 1
Fissaggio canvas alla parete in mdf del mofo

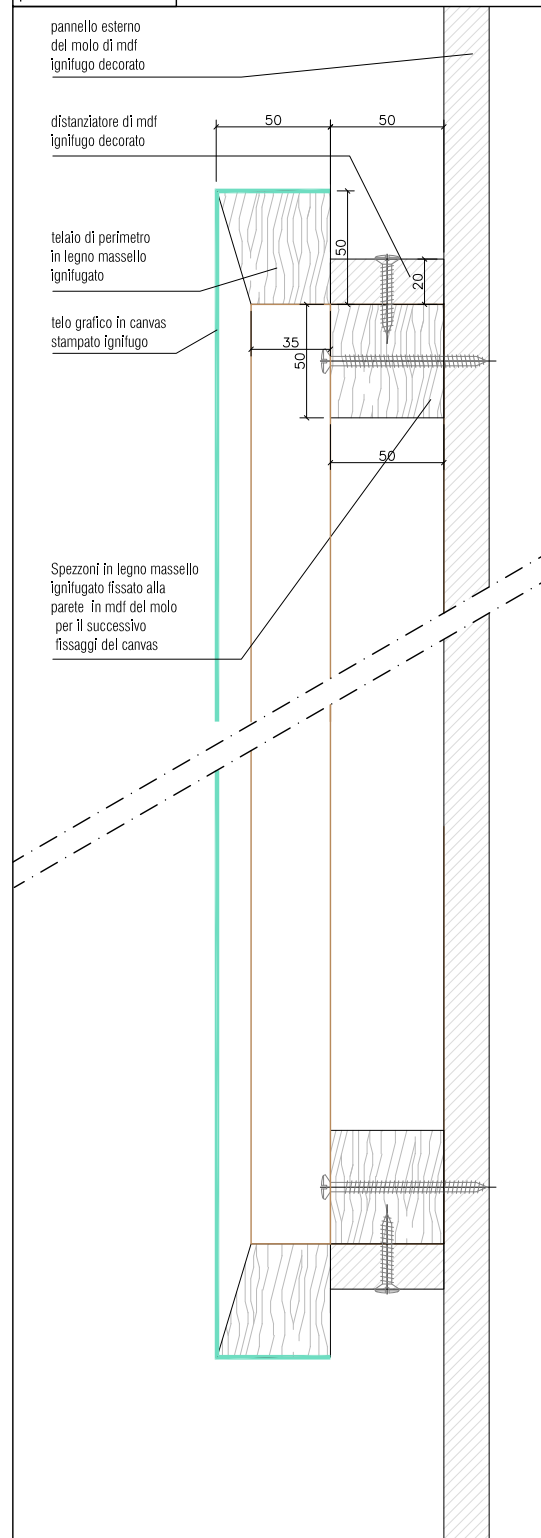


S2.C01
Telaio ligneo sparapuntato con telo grafico realizzato in masselli di legno ignifugato


S2.F01/F02
Doppio pannello in piuma spessore 20 mm

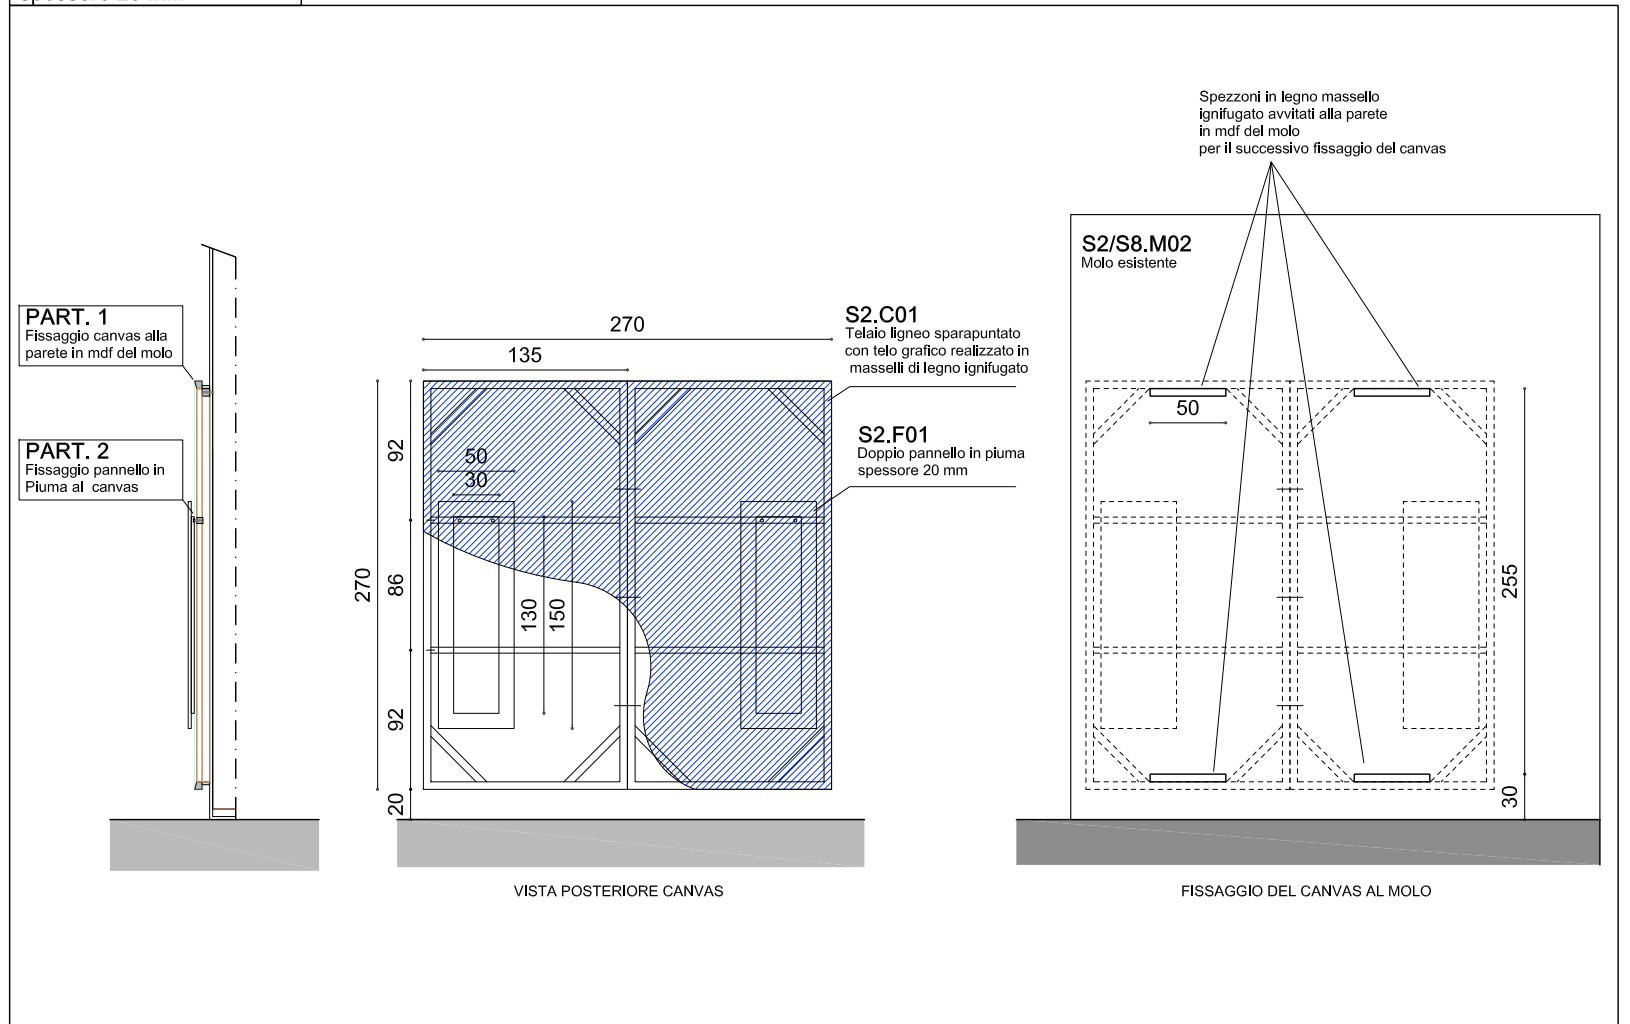


PART. 1
Fissaggio canvas alla parete in mdf del molo

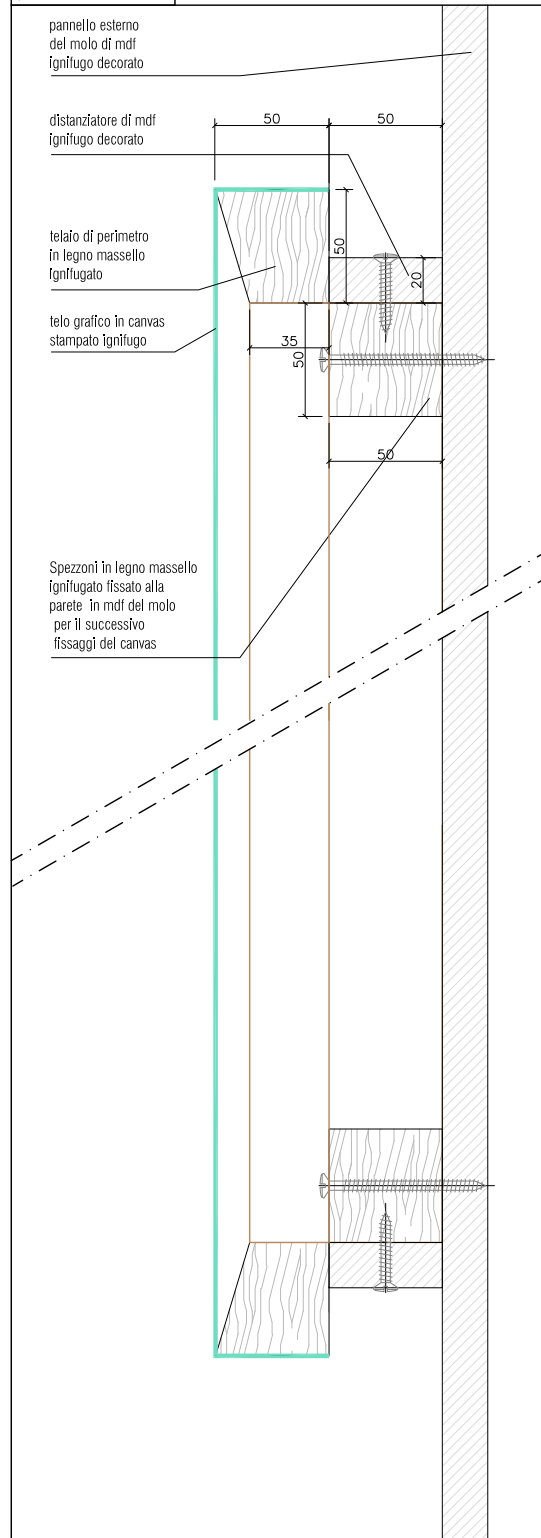


S2.C02/C03/C04
Telaio ligneo sparapuntato con telo grafico realizzato in masselli di legno ignifugato

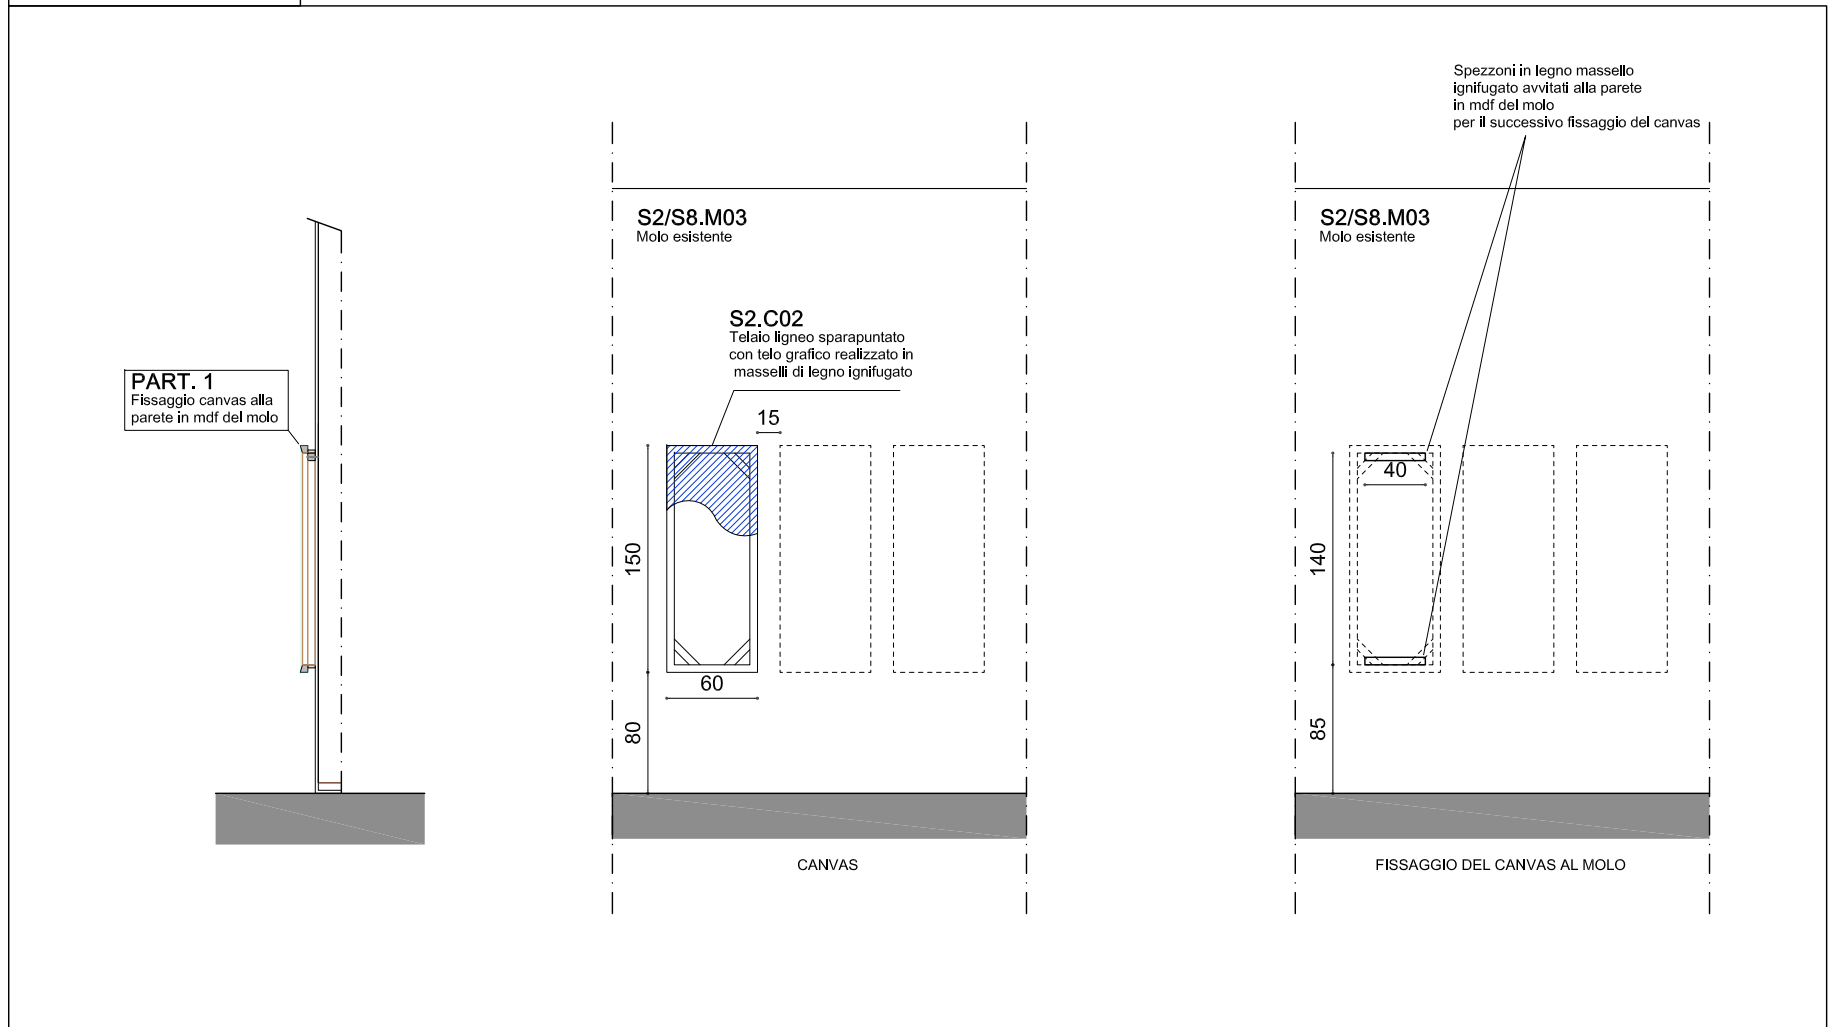


PART. 1
Fissaggio canvas alla parete in mdf del molo

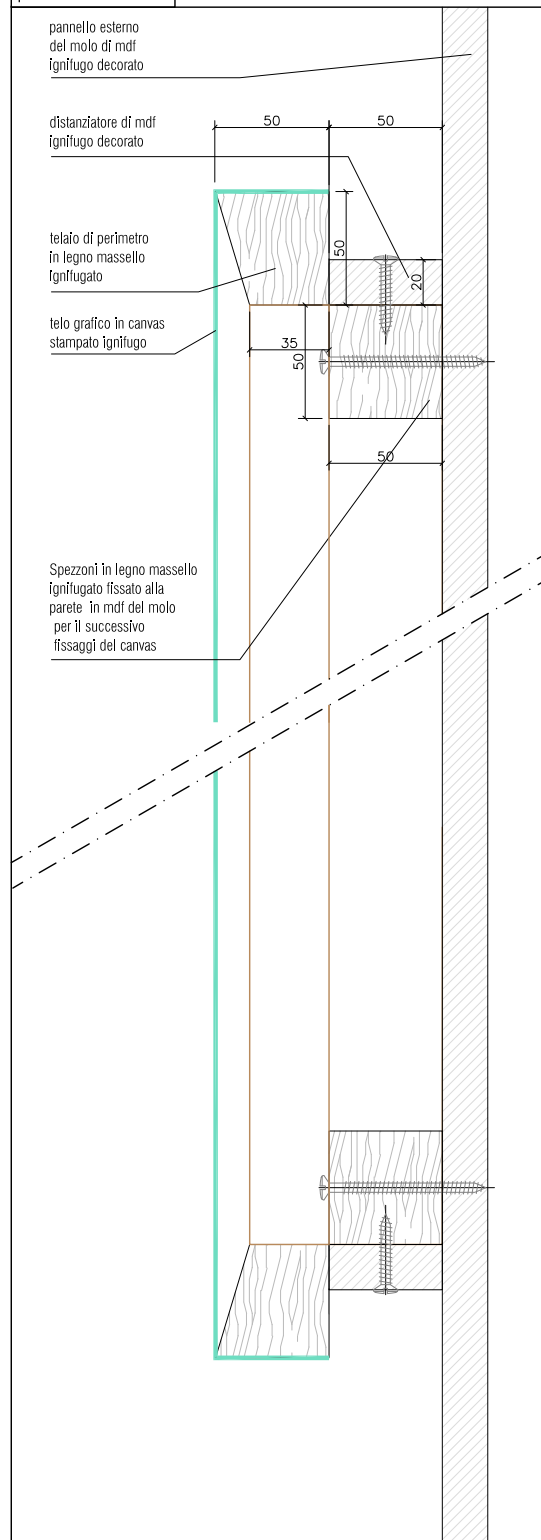


S2.05
Telaio ligneo sparapuntato con telo grafico realizzato in masselli di legno ignifugato

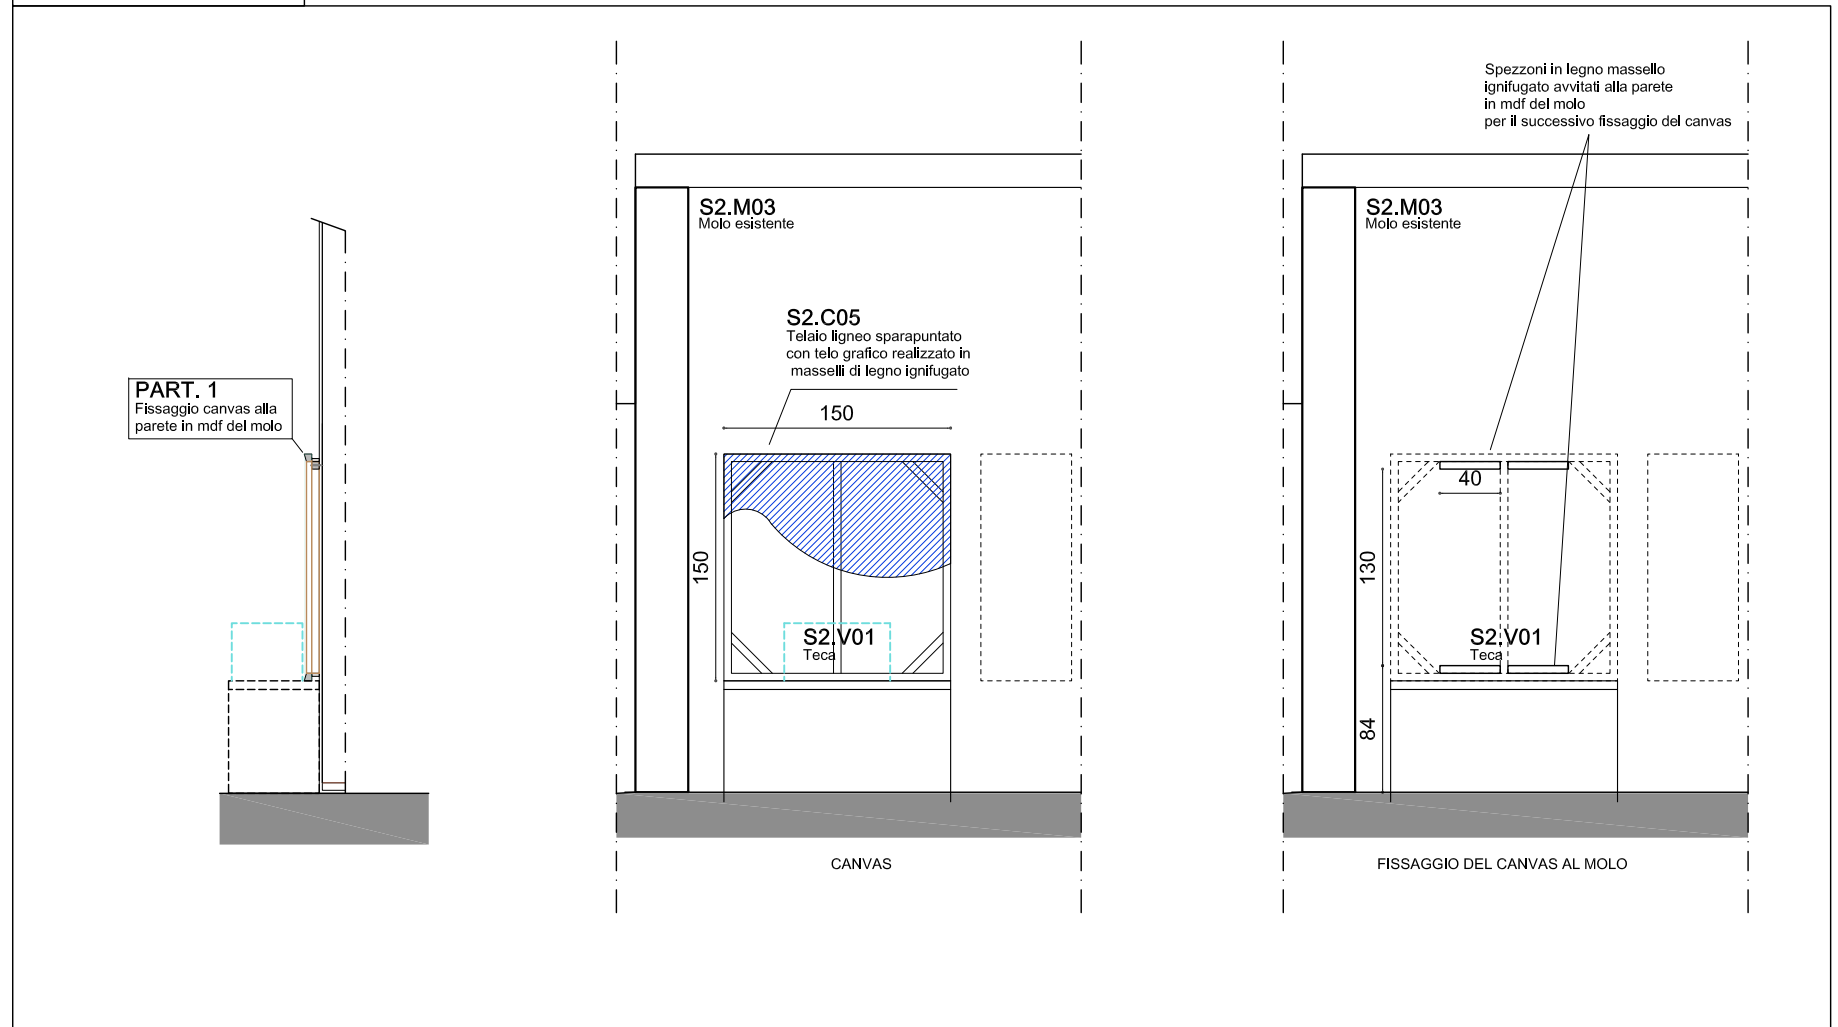


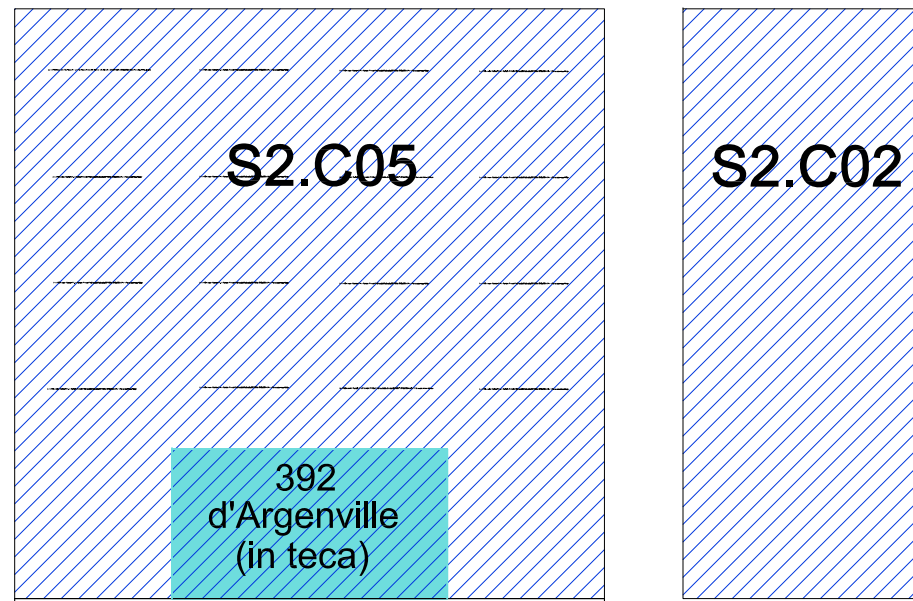

PROSPETTO FRONTALE


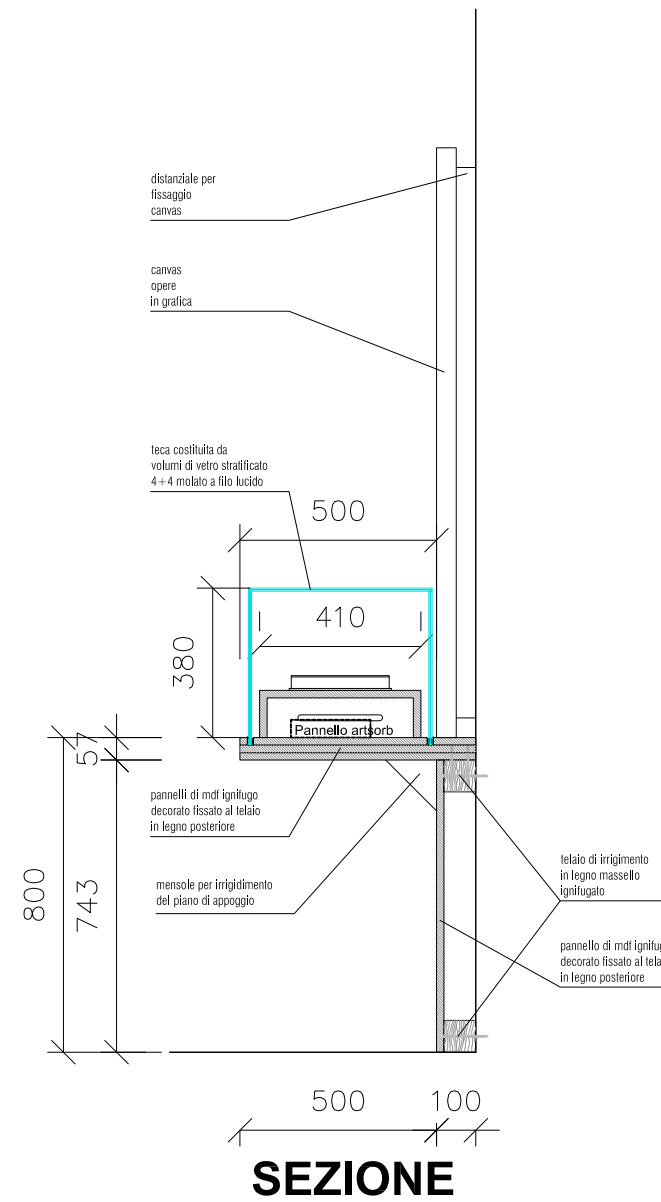


SEZIONE

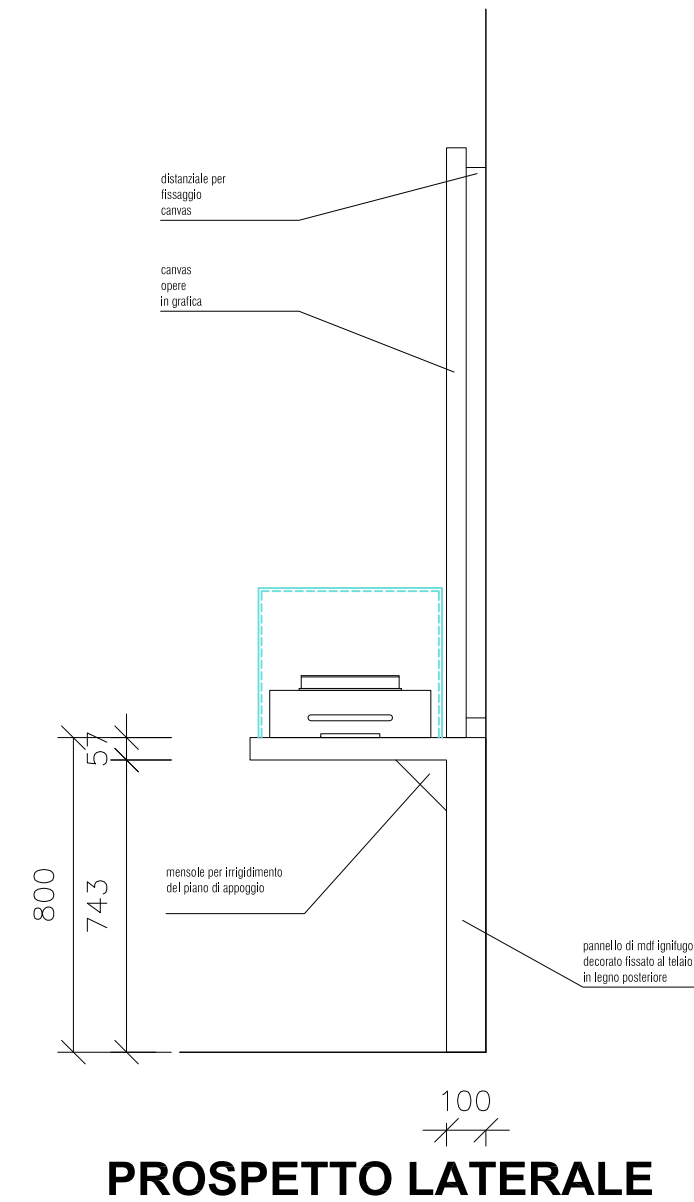


PROSPETTO LATERALE


DETTAGLIO SIGILLATURA VETRI

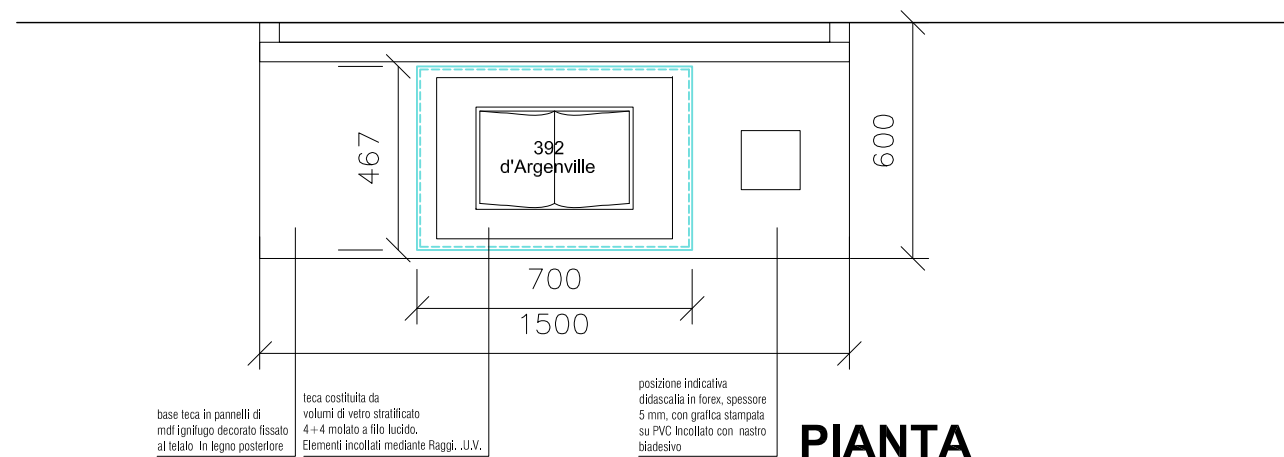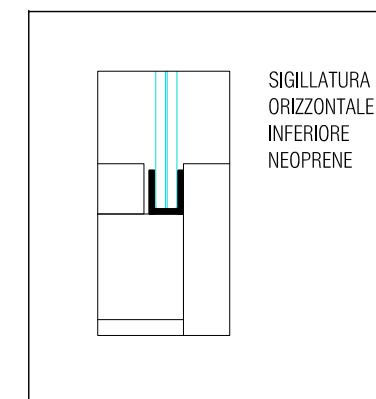


PIANTA

S2.V01
Teca

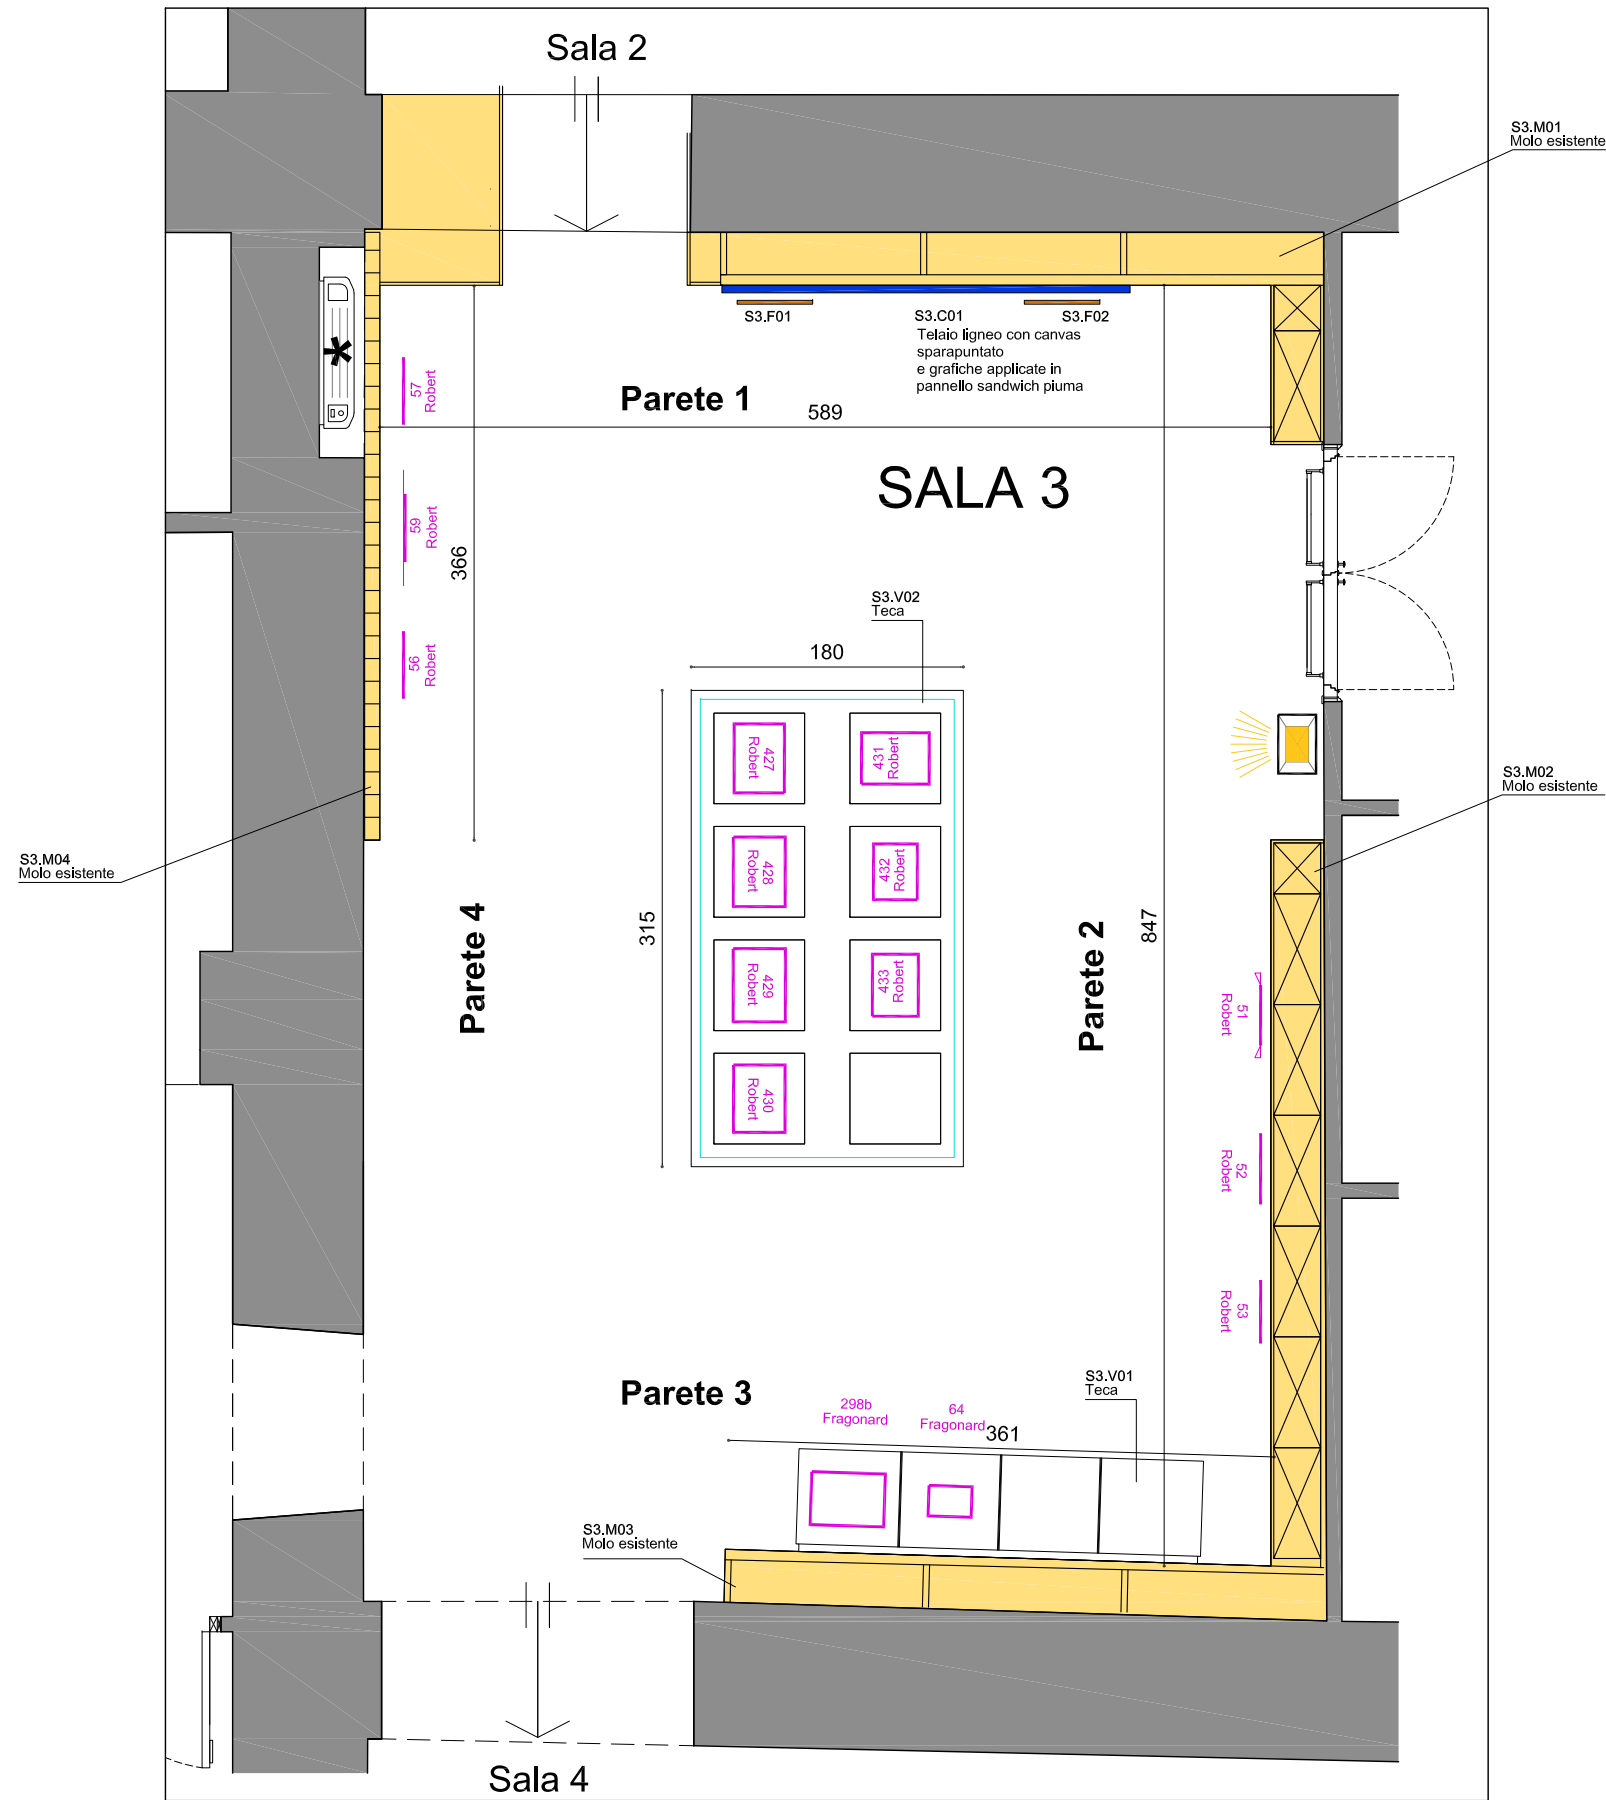


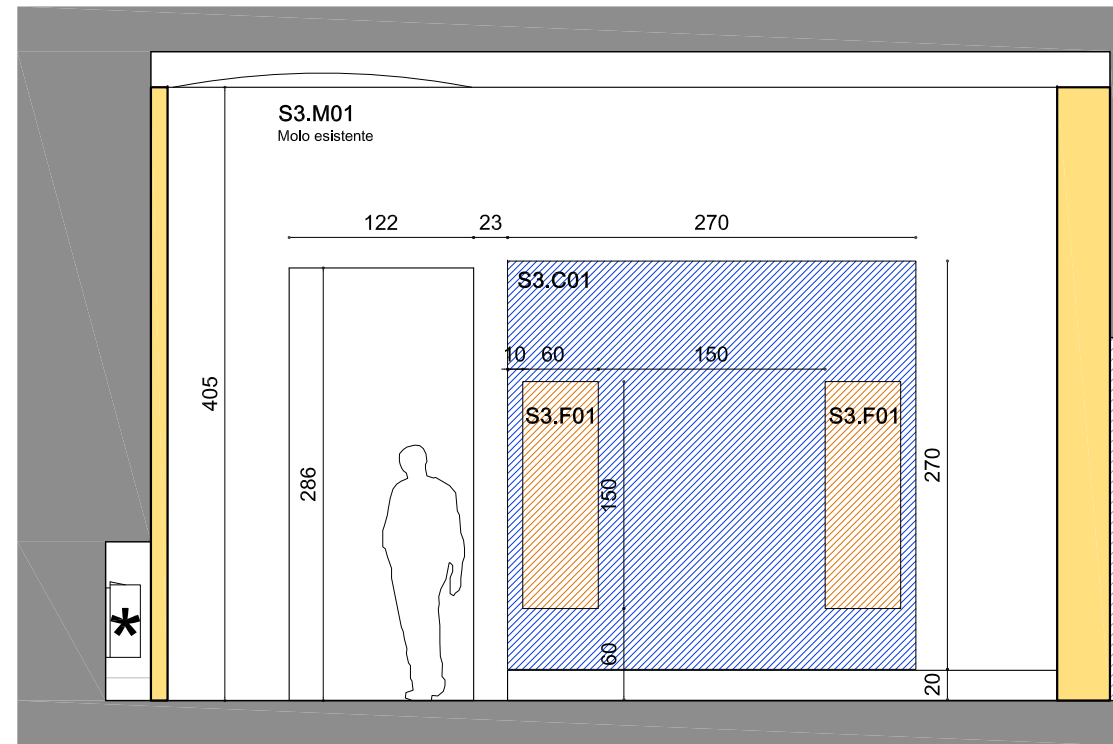

Parete 1

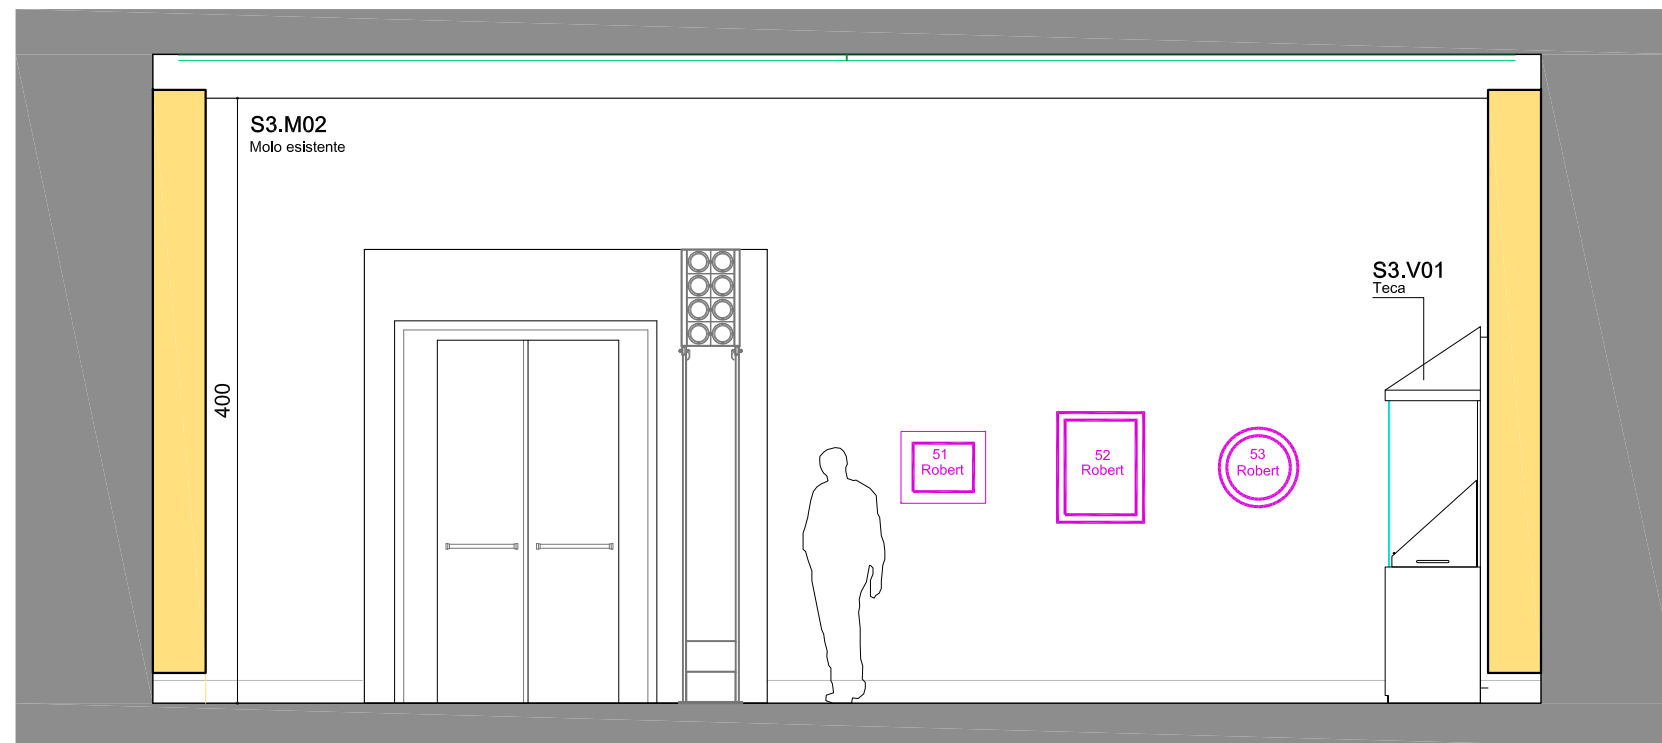

Parete 2

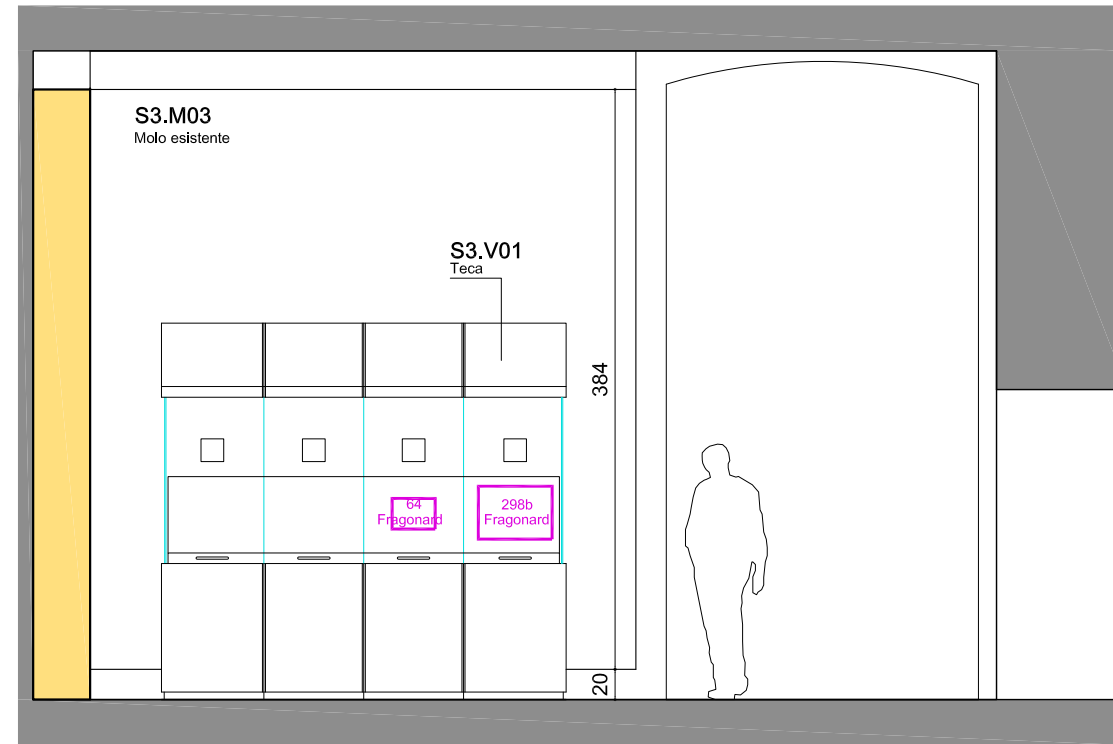


Parete 3




Parete 4

PART. 2
Fissaggio pannello in Piuma al canvas

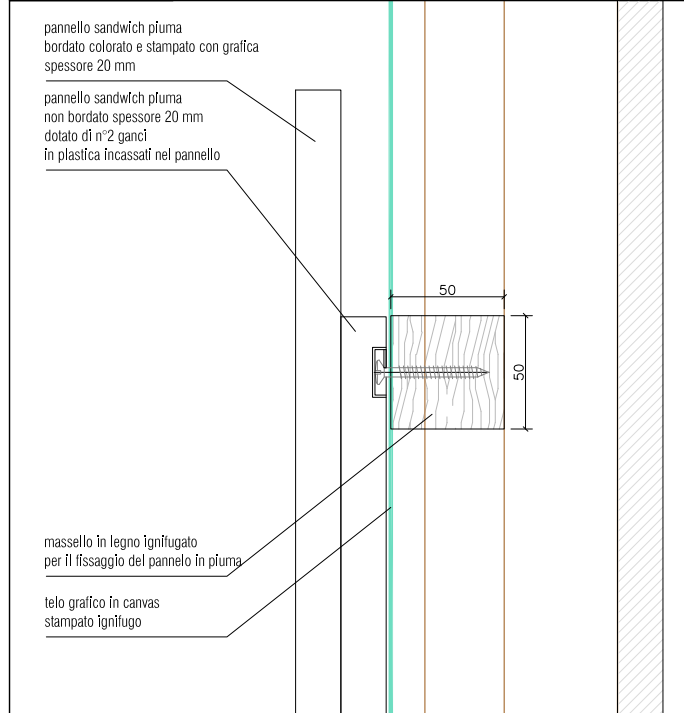


PART. 1
Fissaggio canvas alla parete in mdf del molo

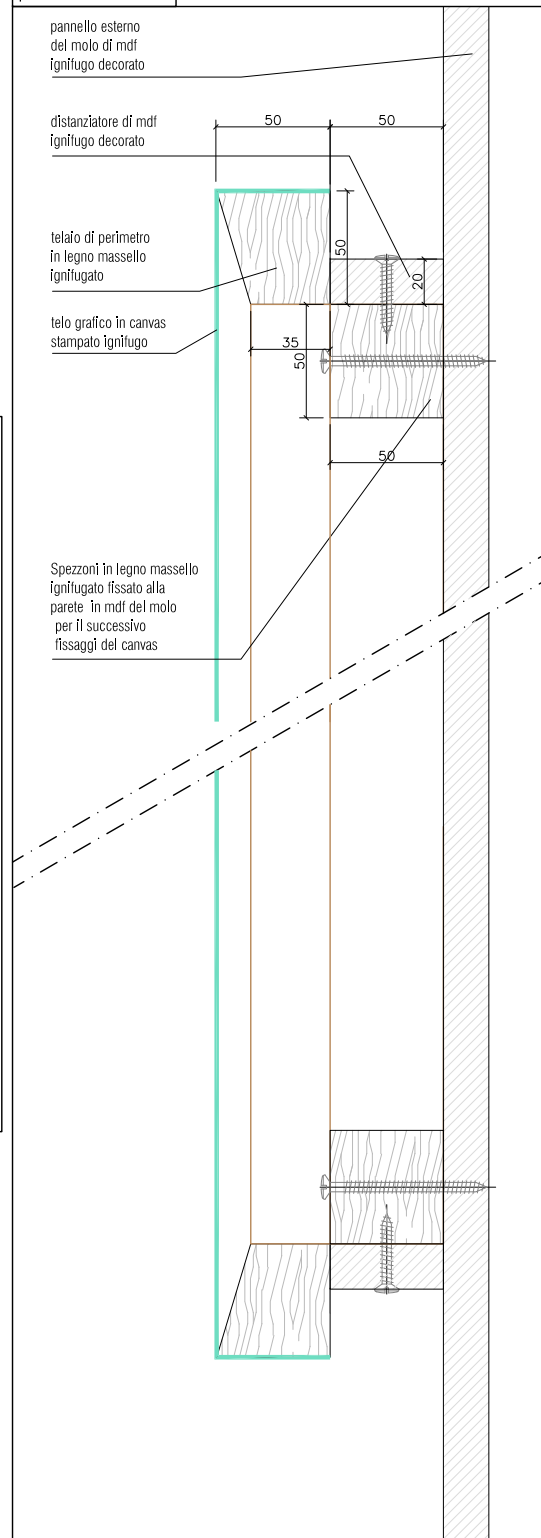


S3.C01
Telaio ligneo sparapuntato con telo grafico realizzato in masselli di legno ignifugato


S3.F01/F02
Doppio pannello in piuma spessore 20 mm

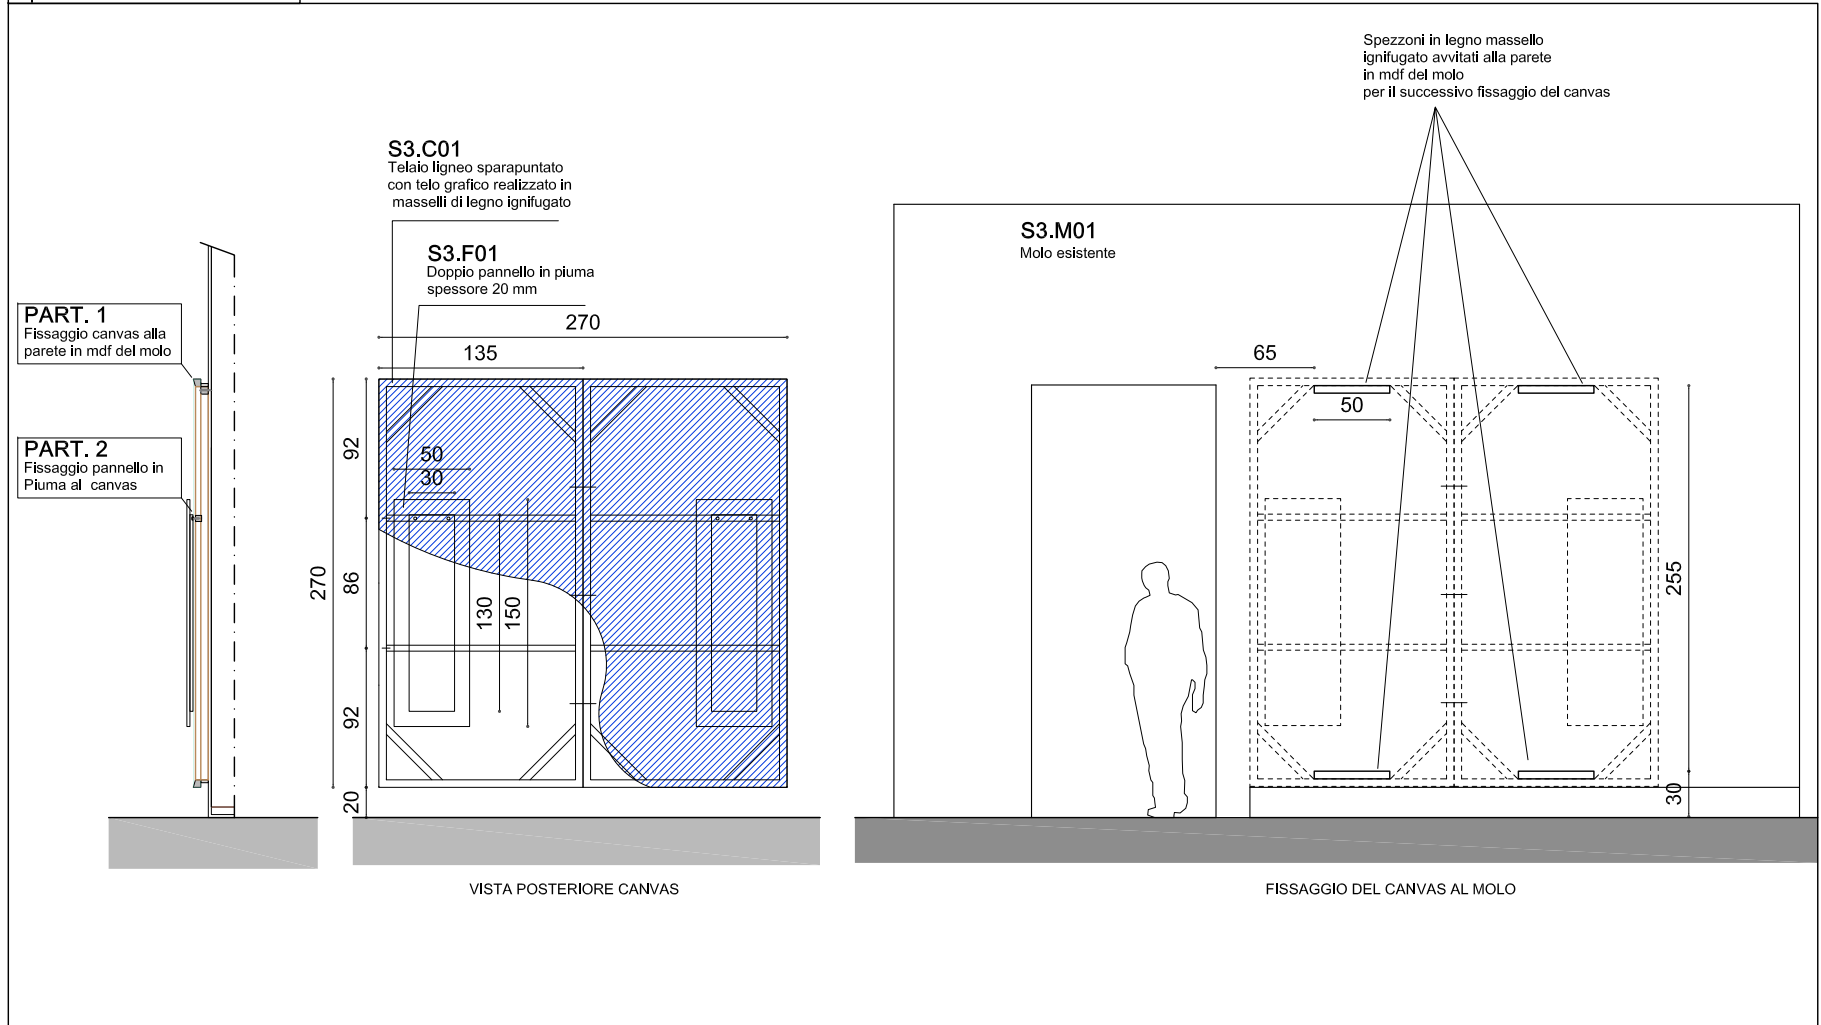



PIANTA C

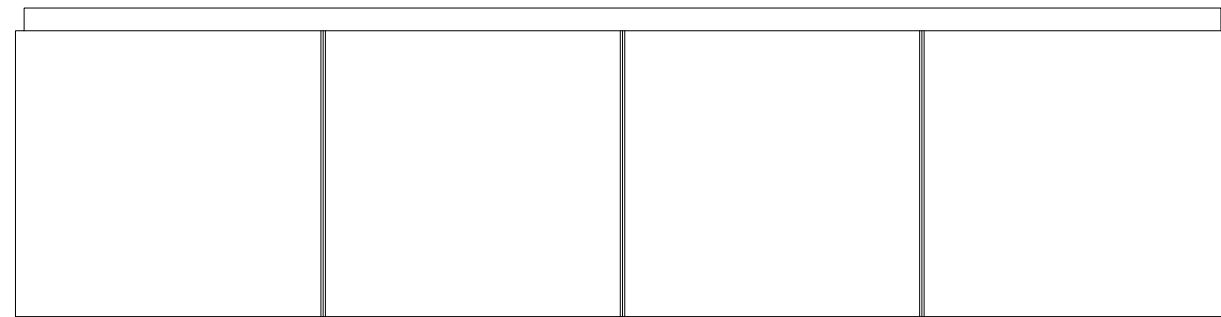


PIANTA B

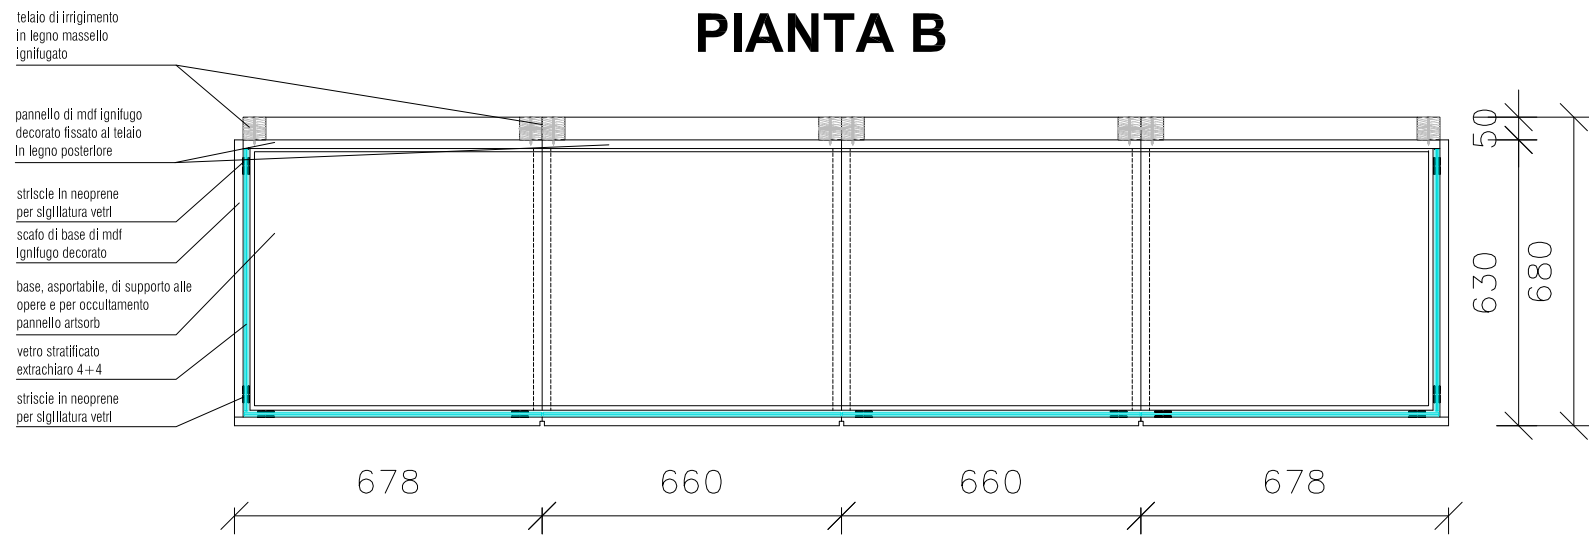

PIANTA A

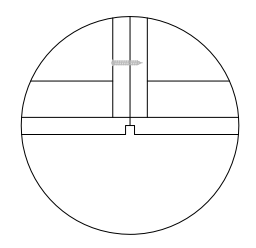
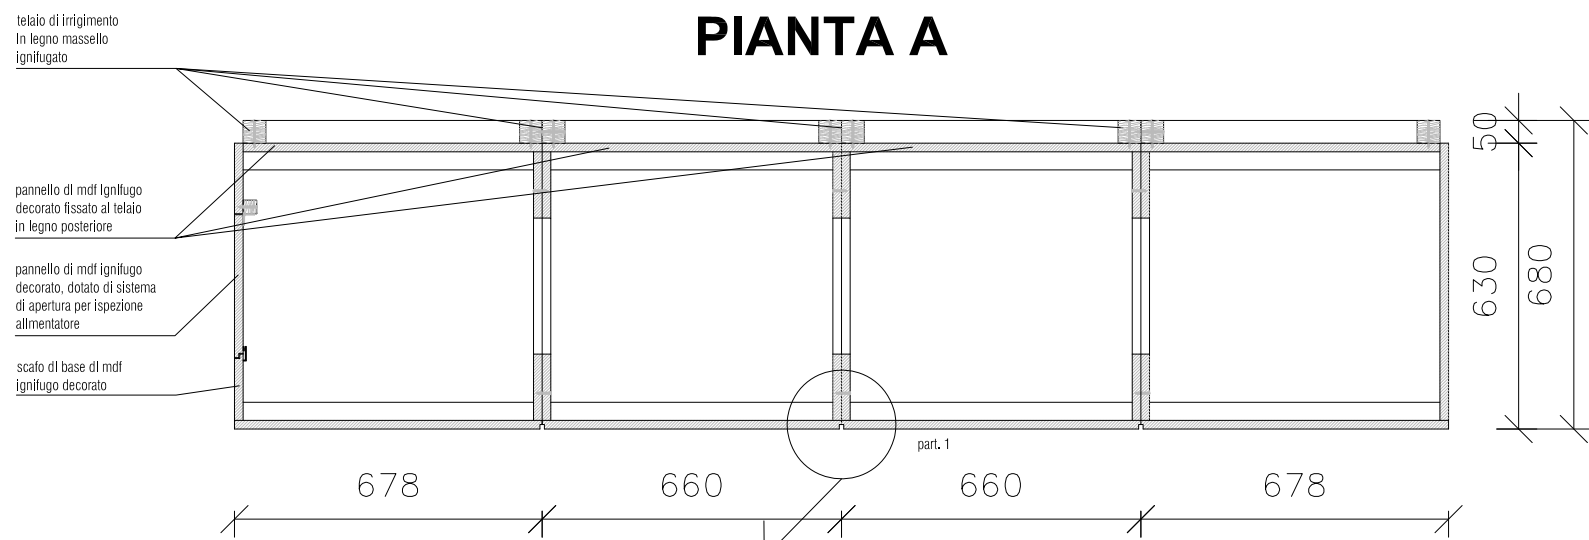


D

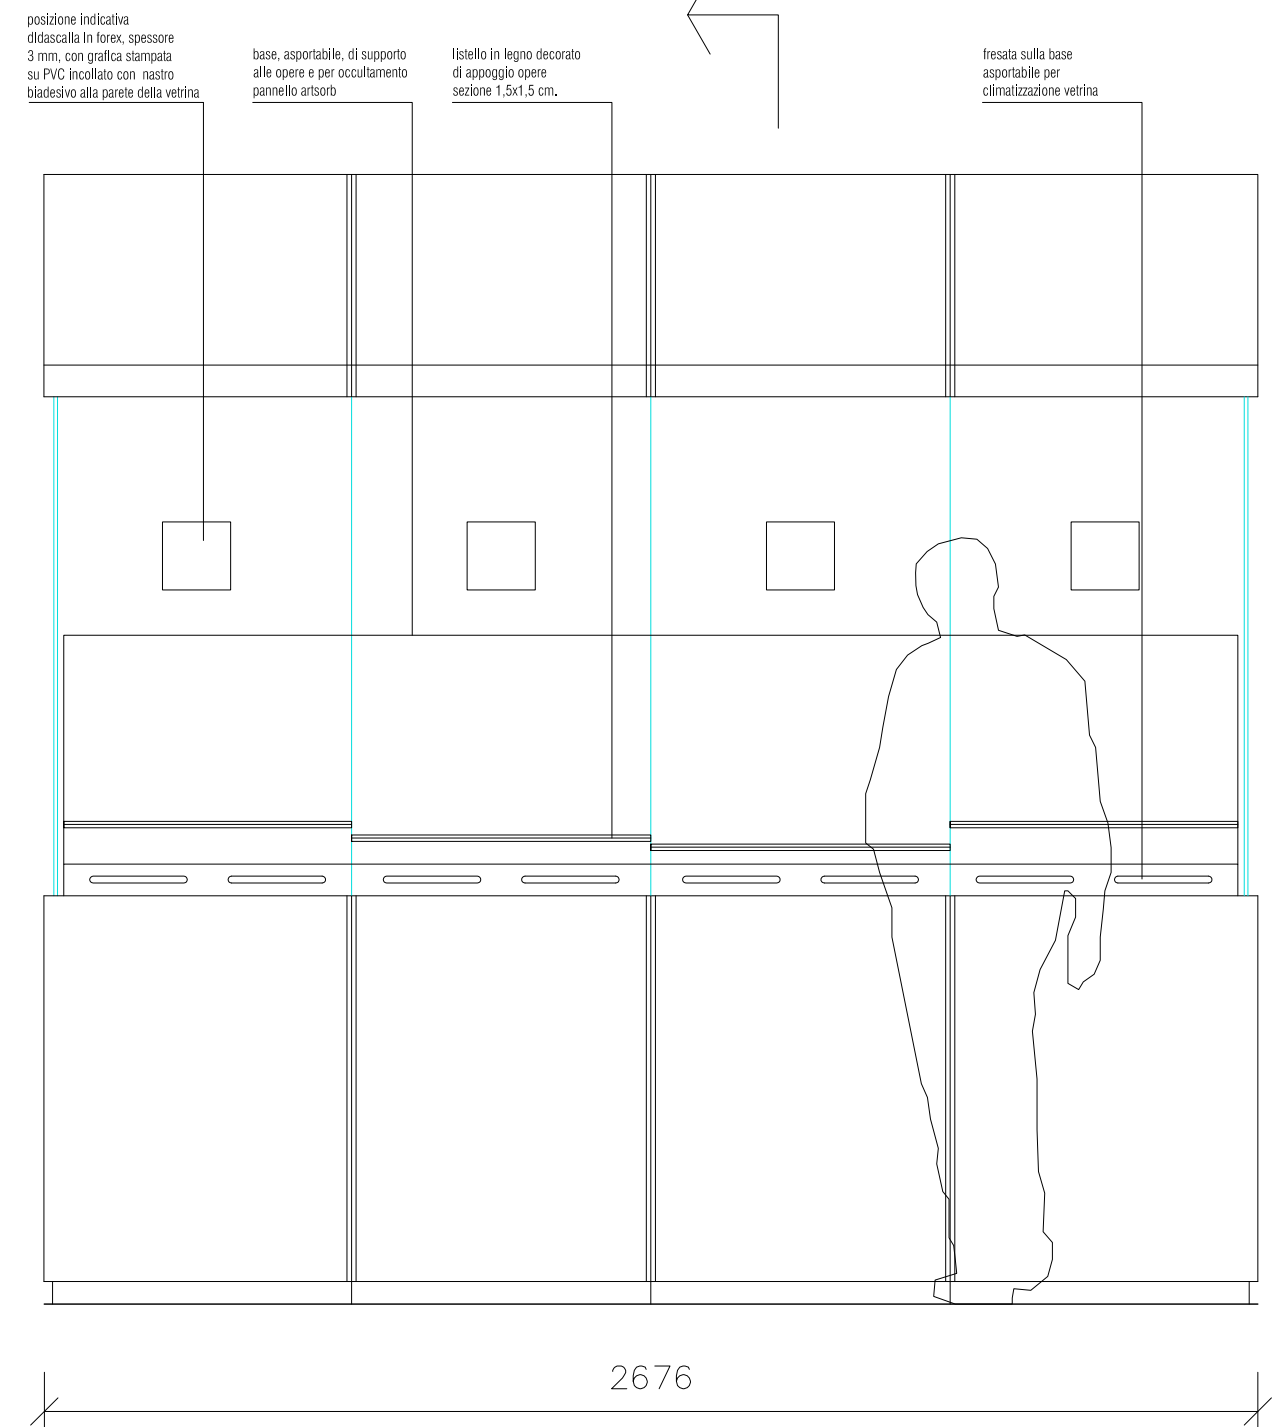


PROSPETTO FRONTALE

S3.V01
Teca

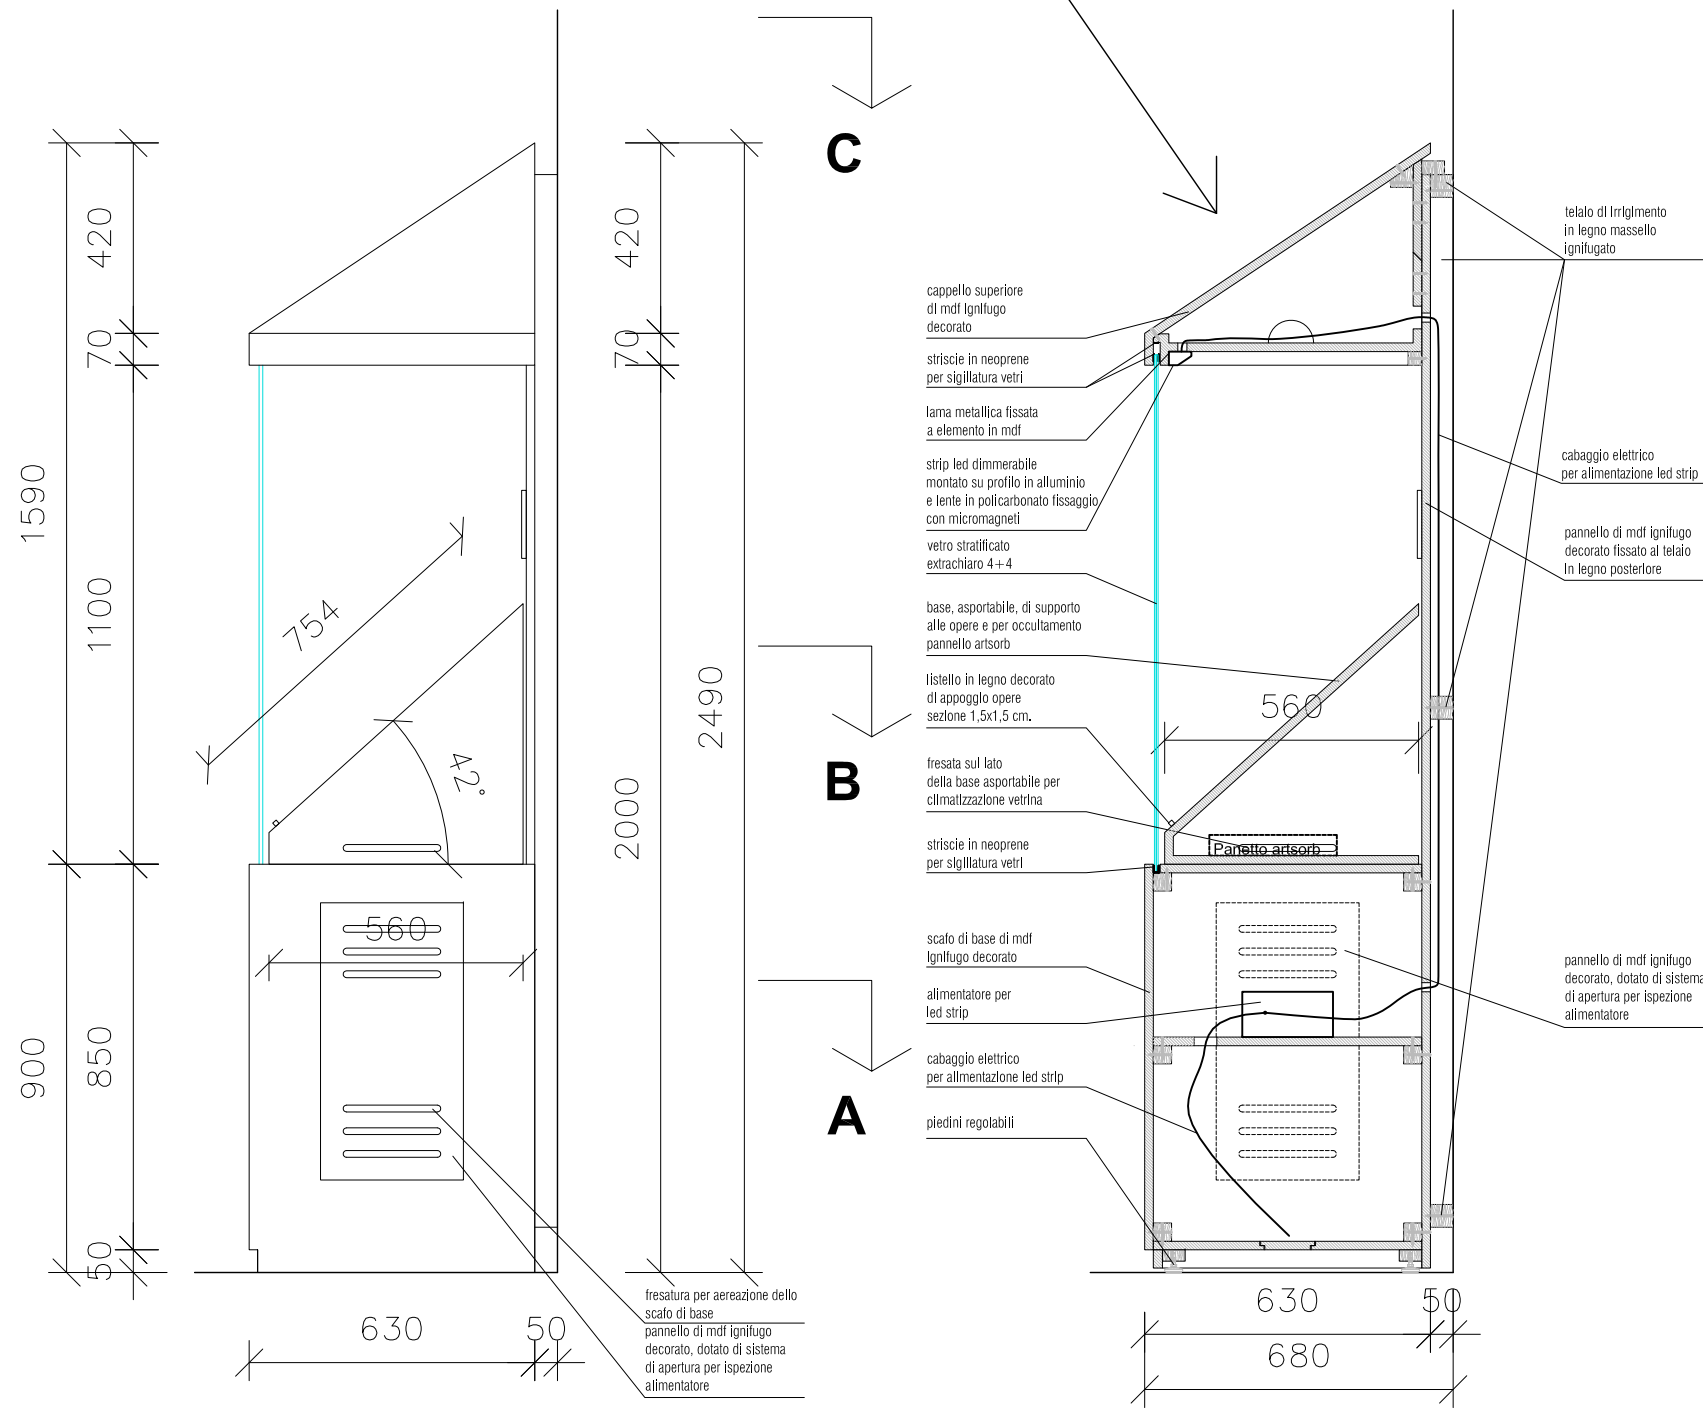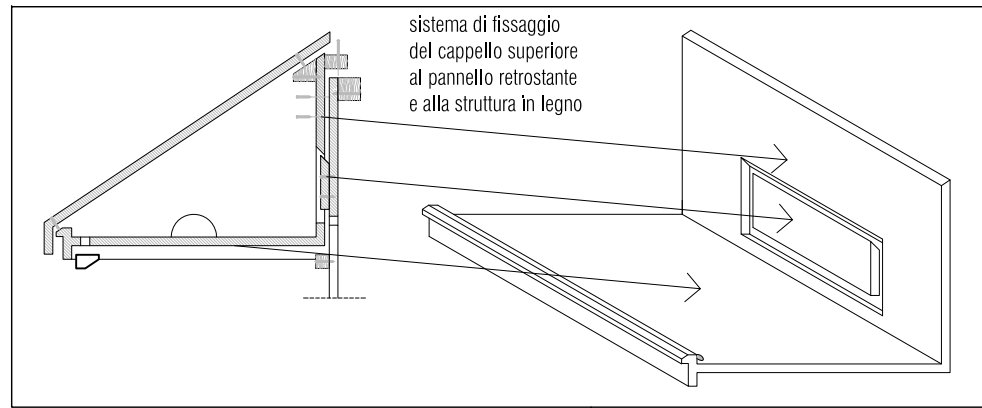

DETTAGLIO SIGILLATURA VETRI

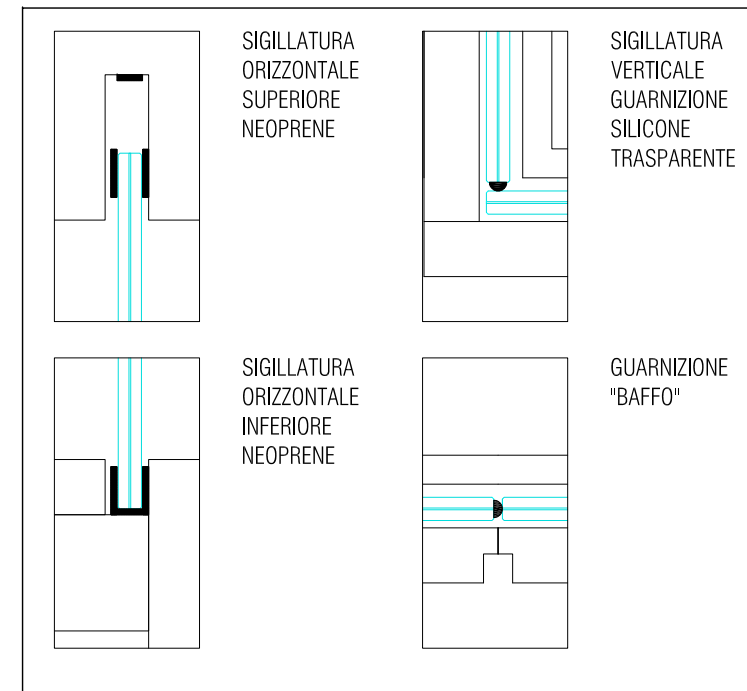


PROSPETTO LATERALE


SEZIONE D

S3.V01
Teca


PIANTA

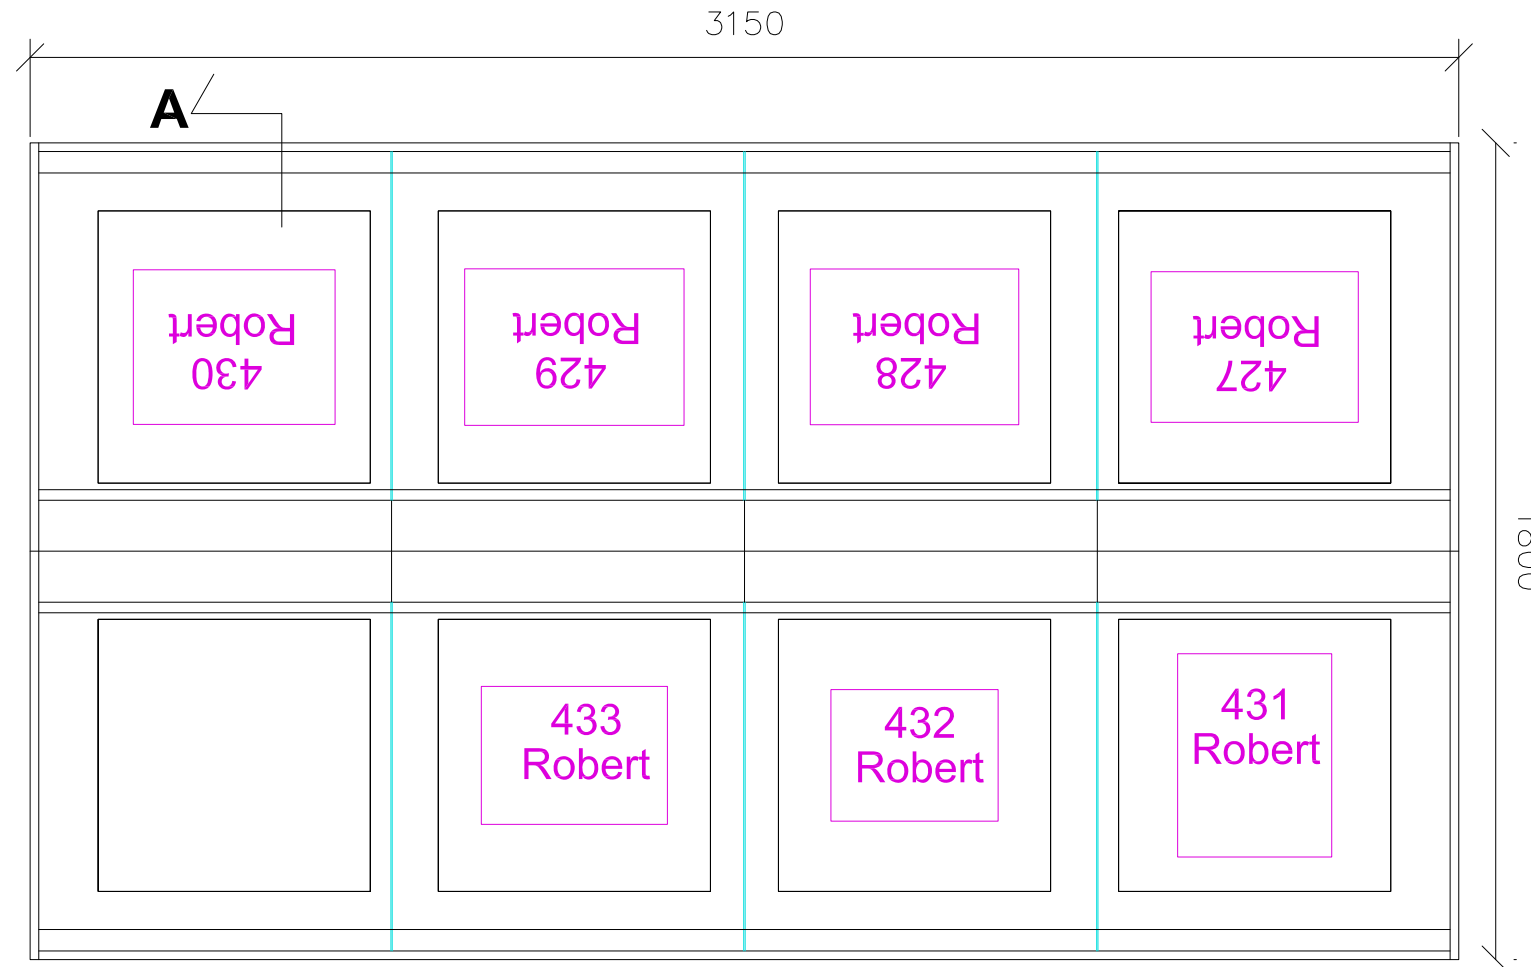


PROSPETTO FRONTALE

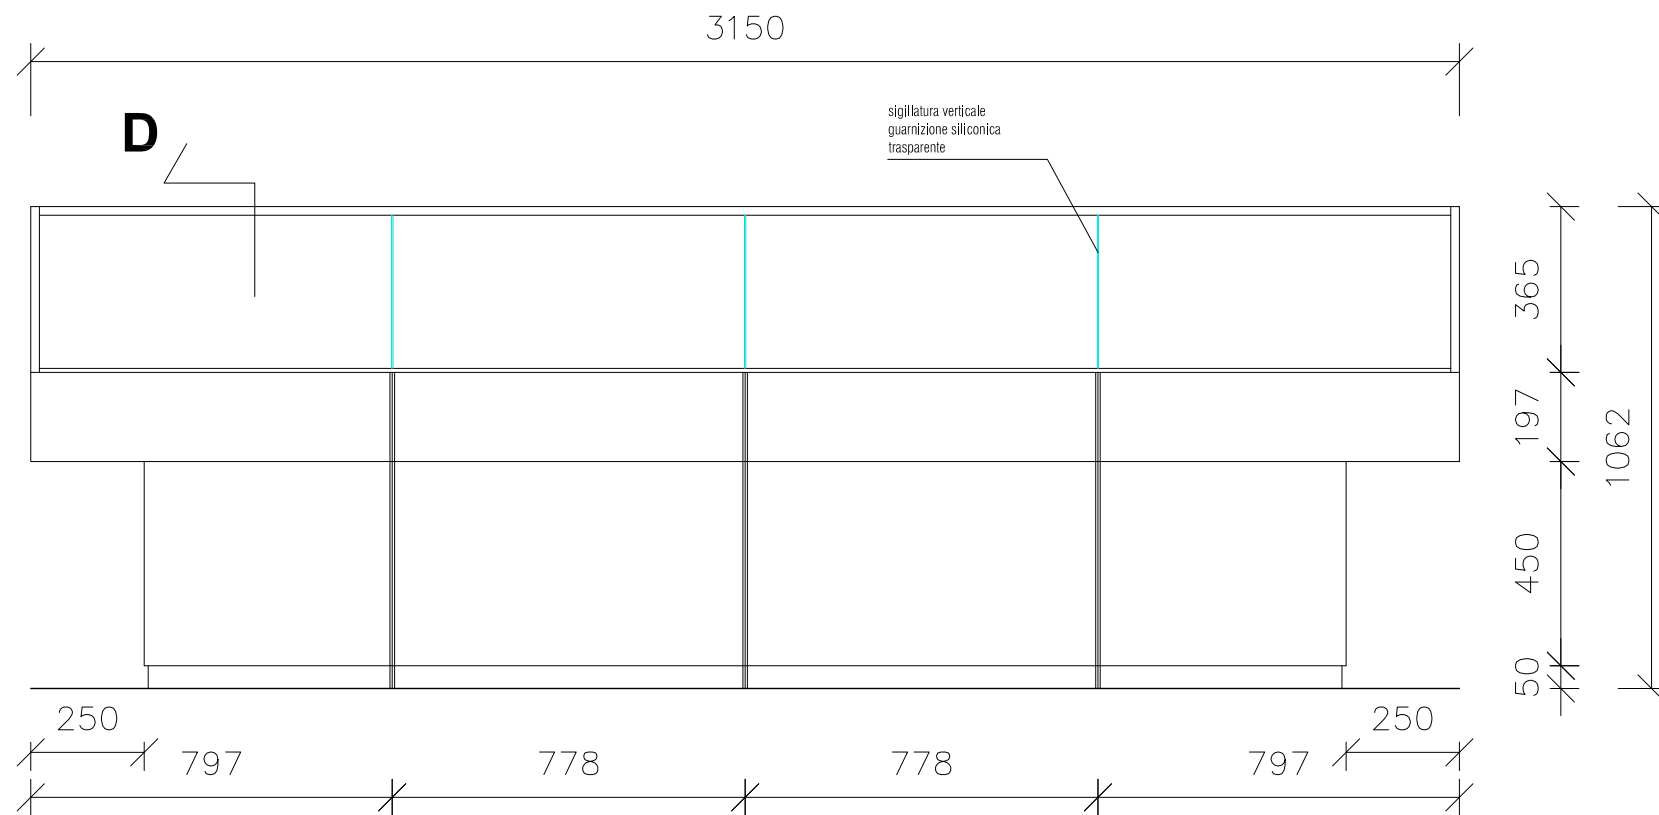

S3.V02
Teca

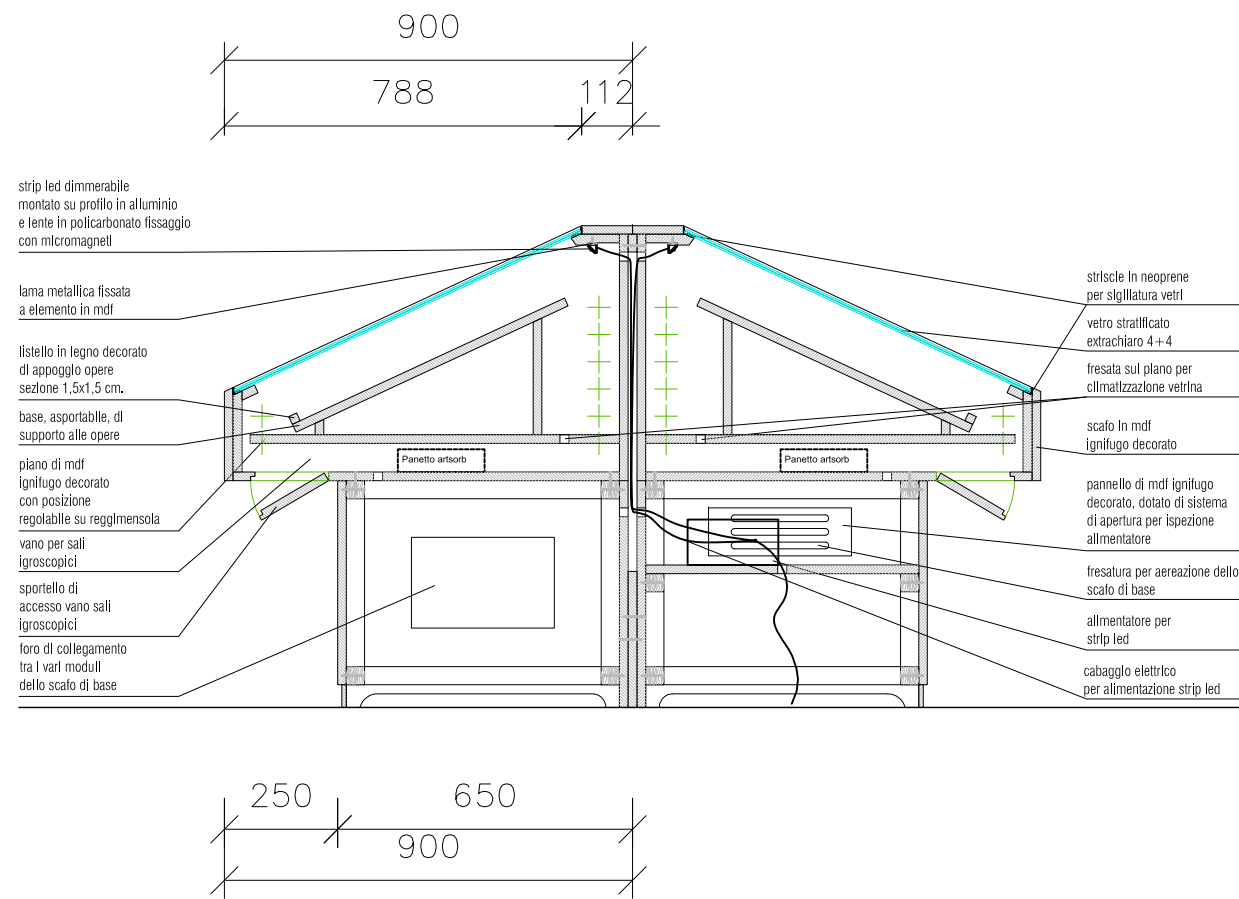



SEZIONE A

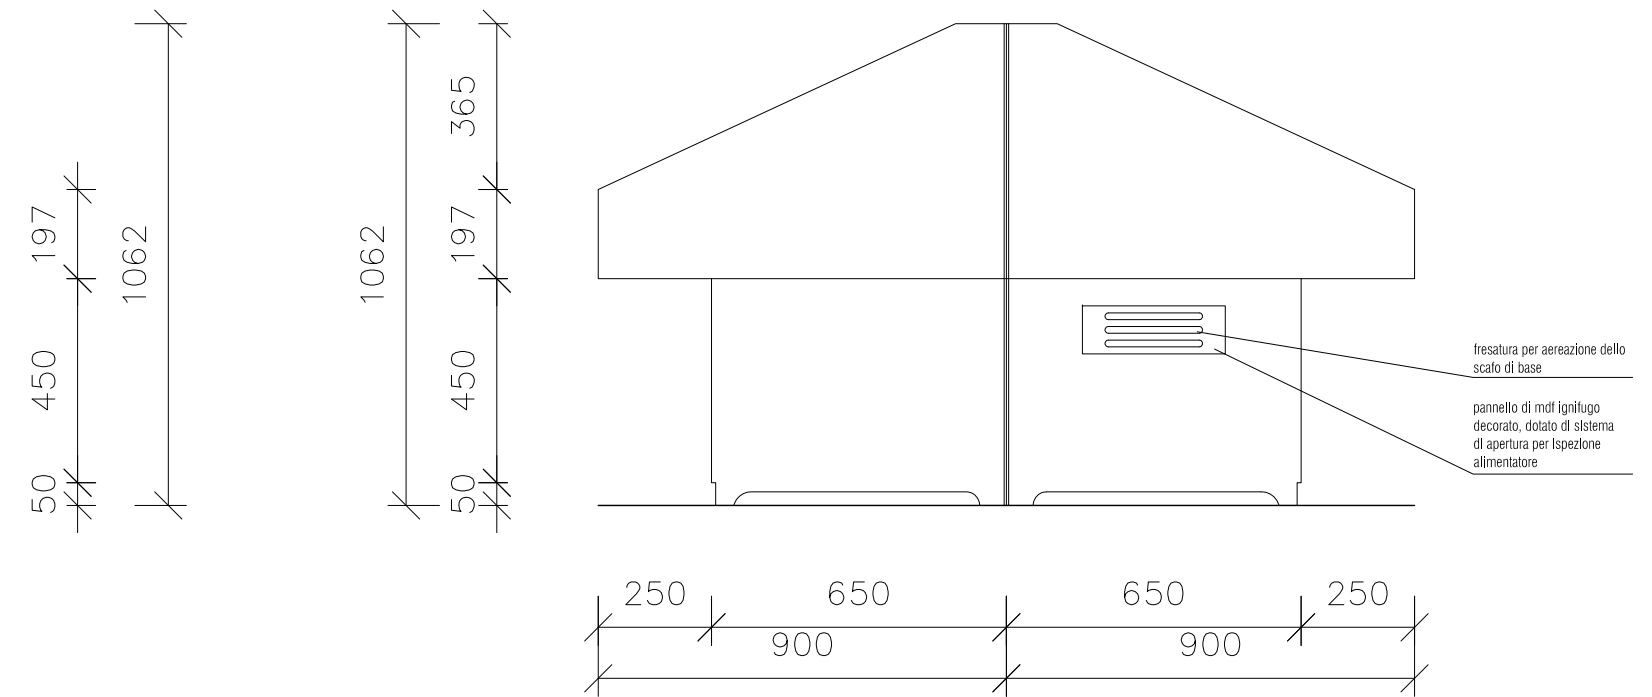


PROSPETTO LATERALE

S3.V02
Teca

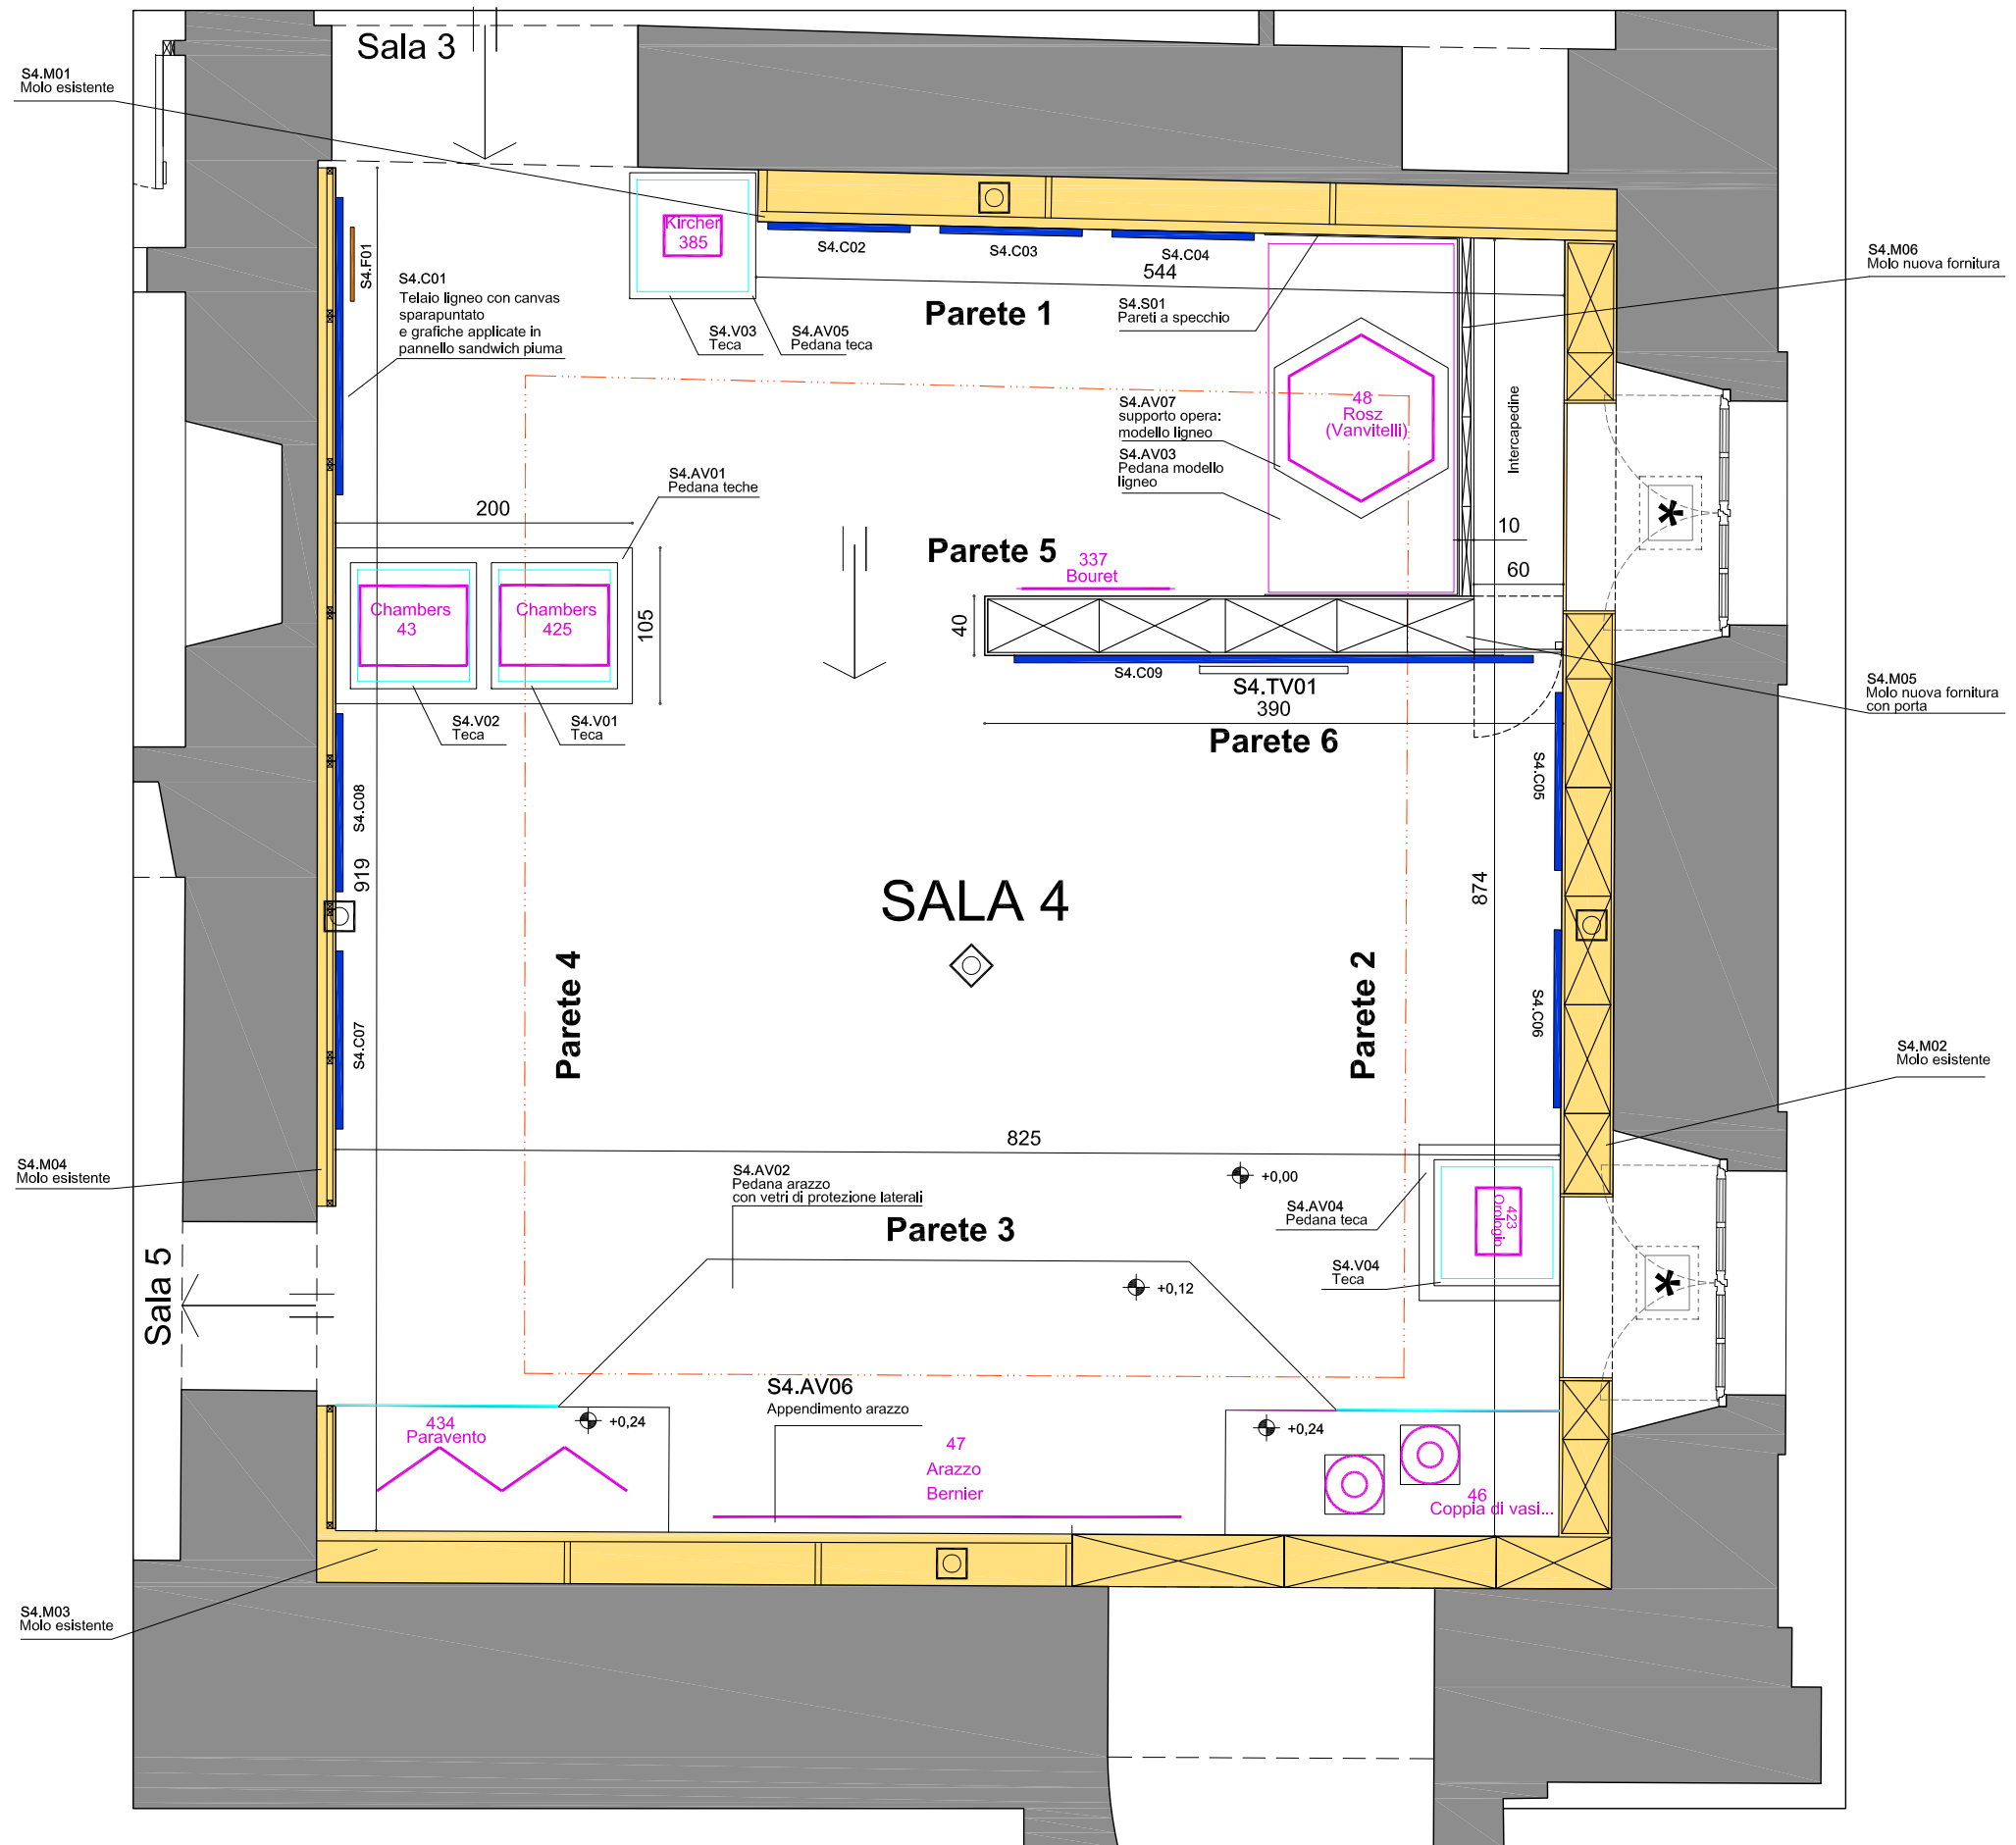


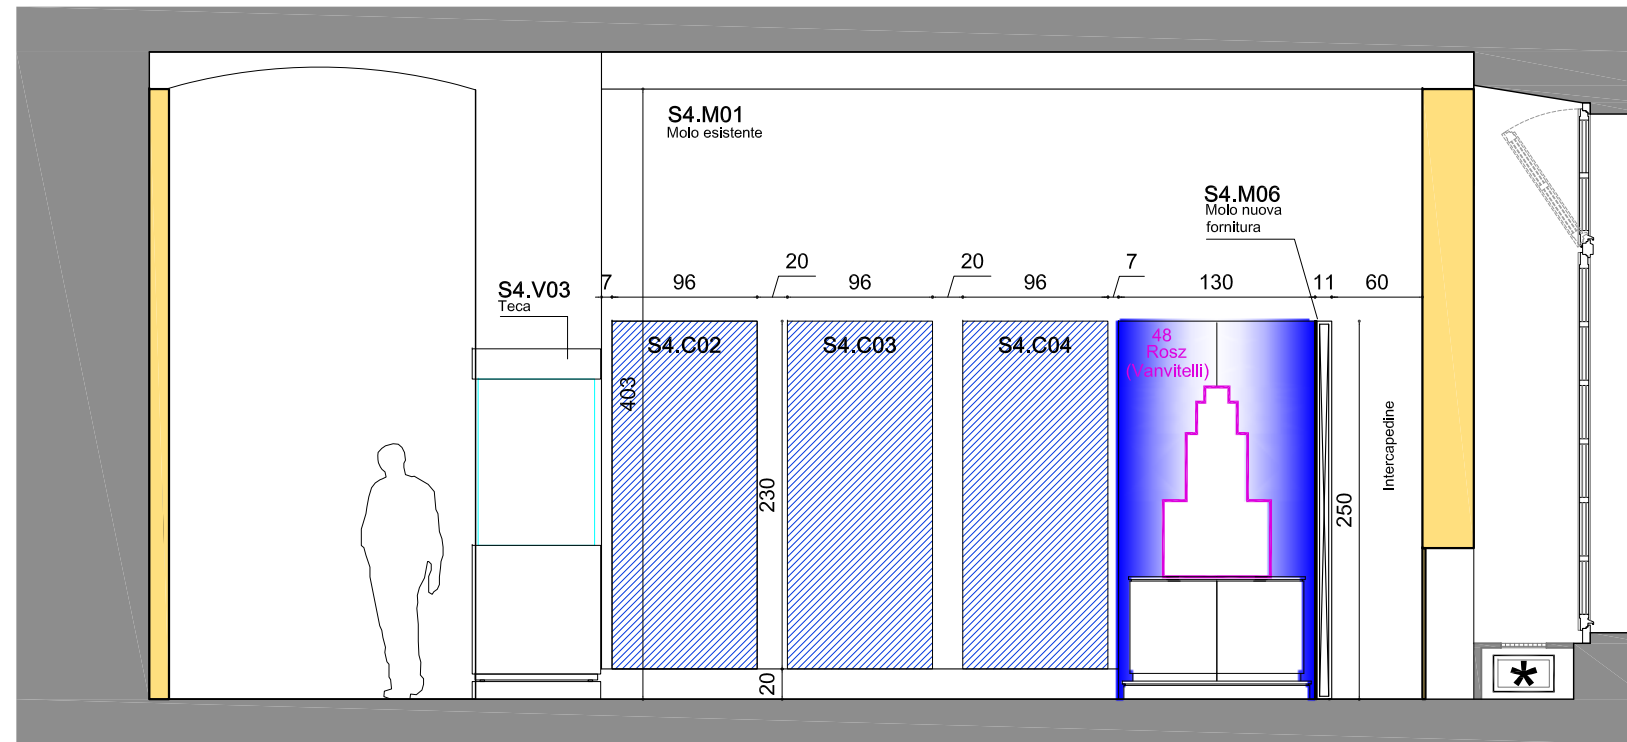


Parete 1

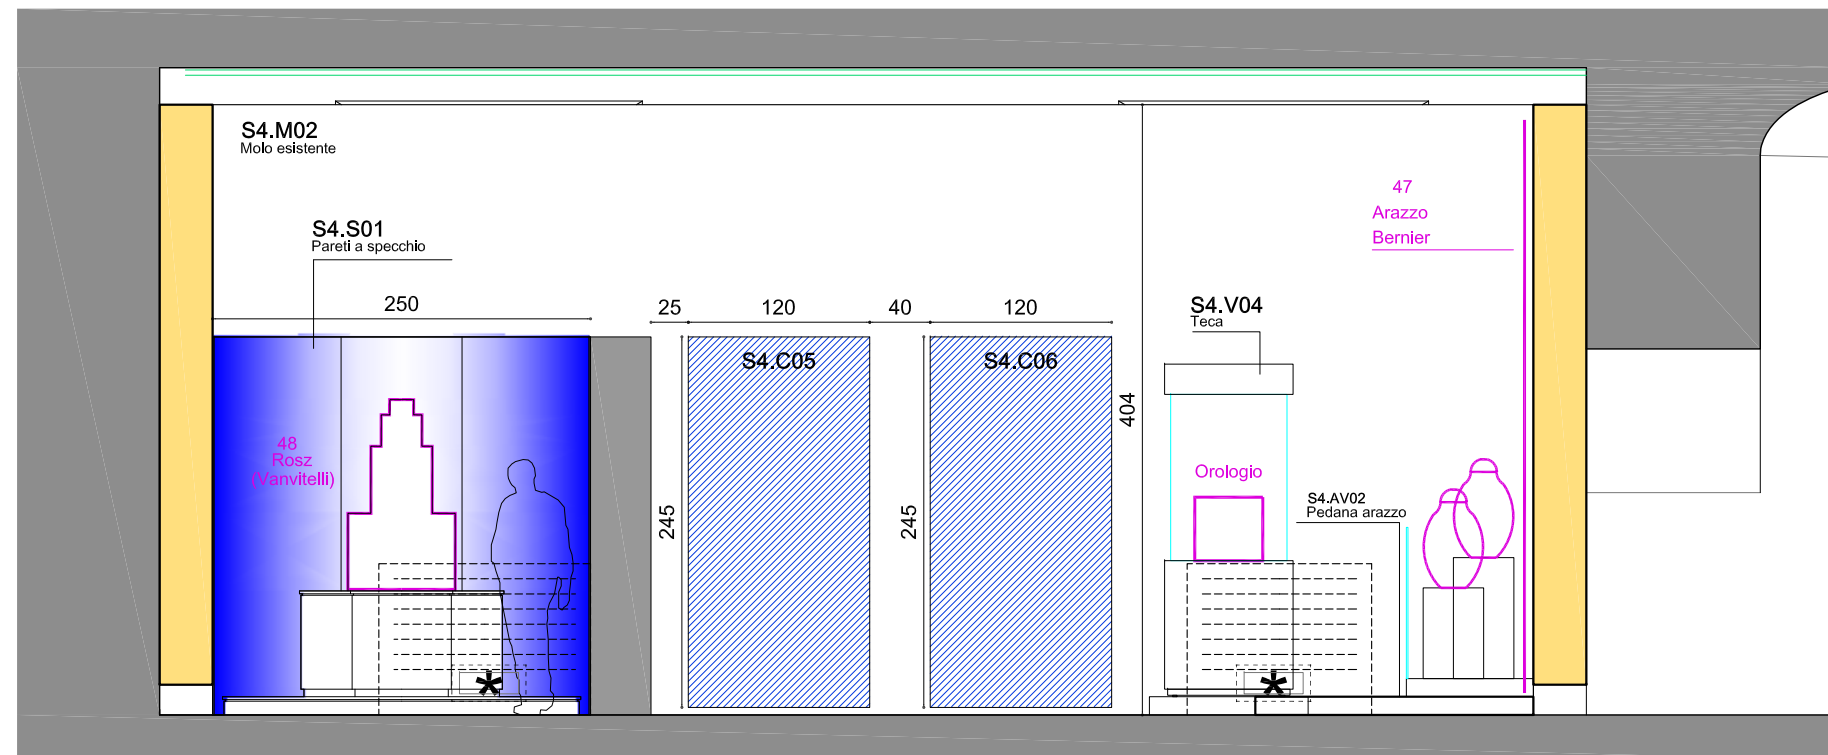


Parete 2

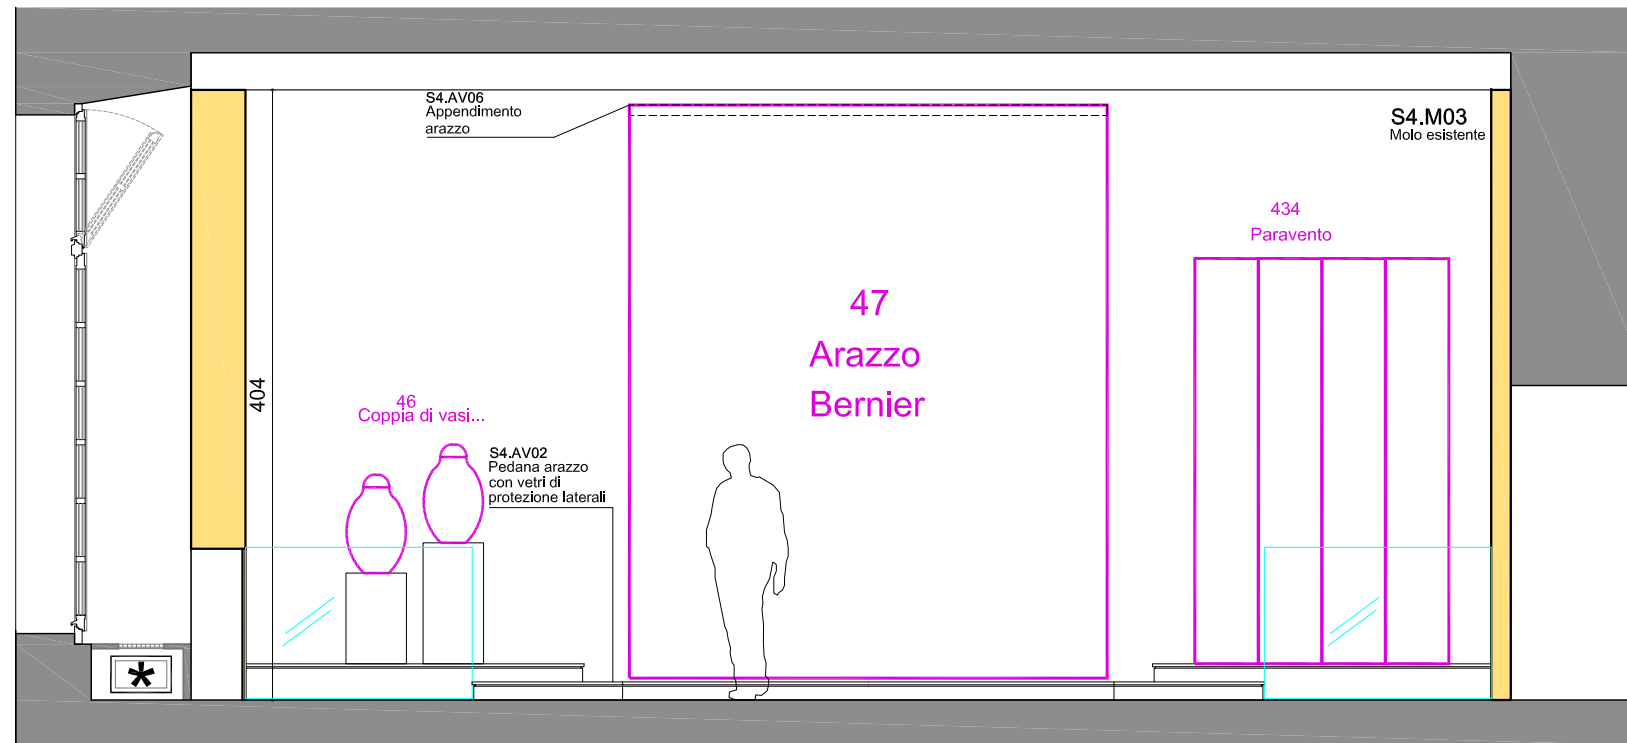


Parete 3

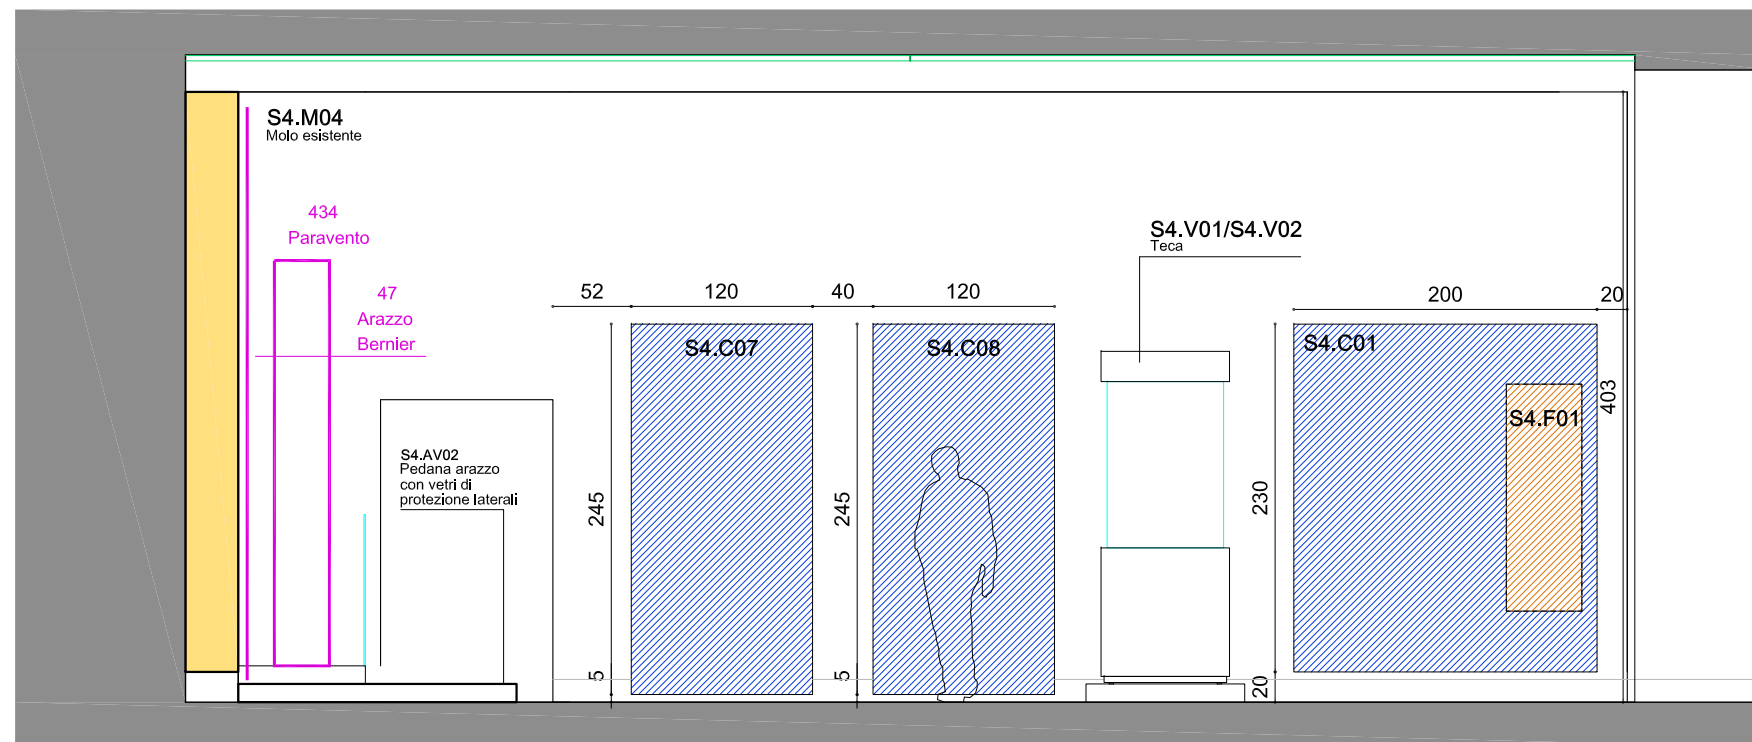



Parete 4

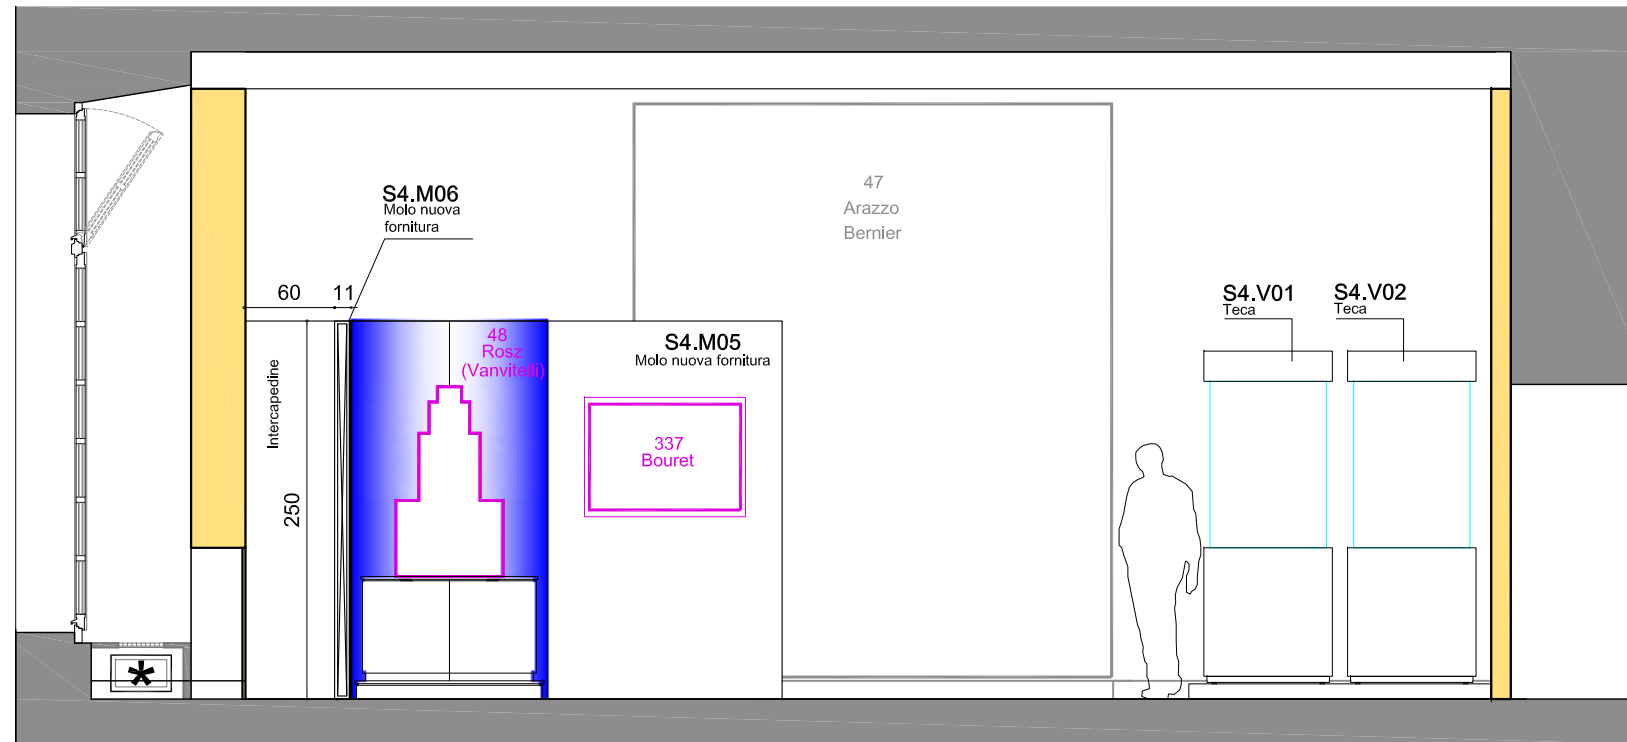

Parete 5

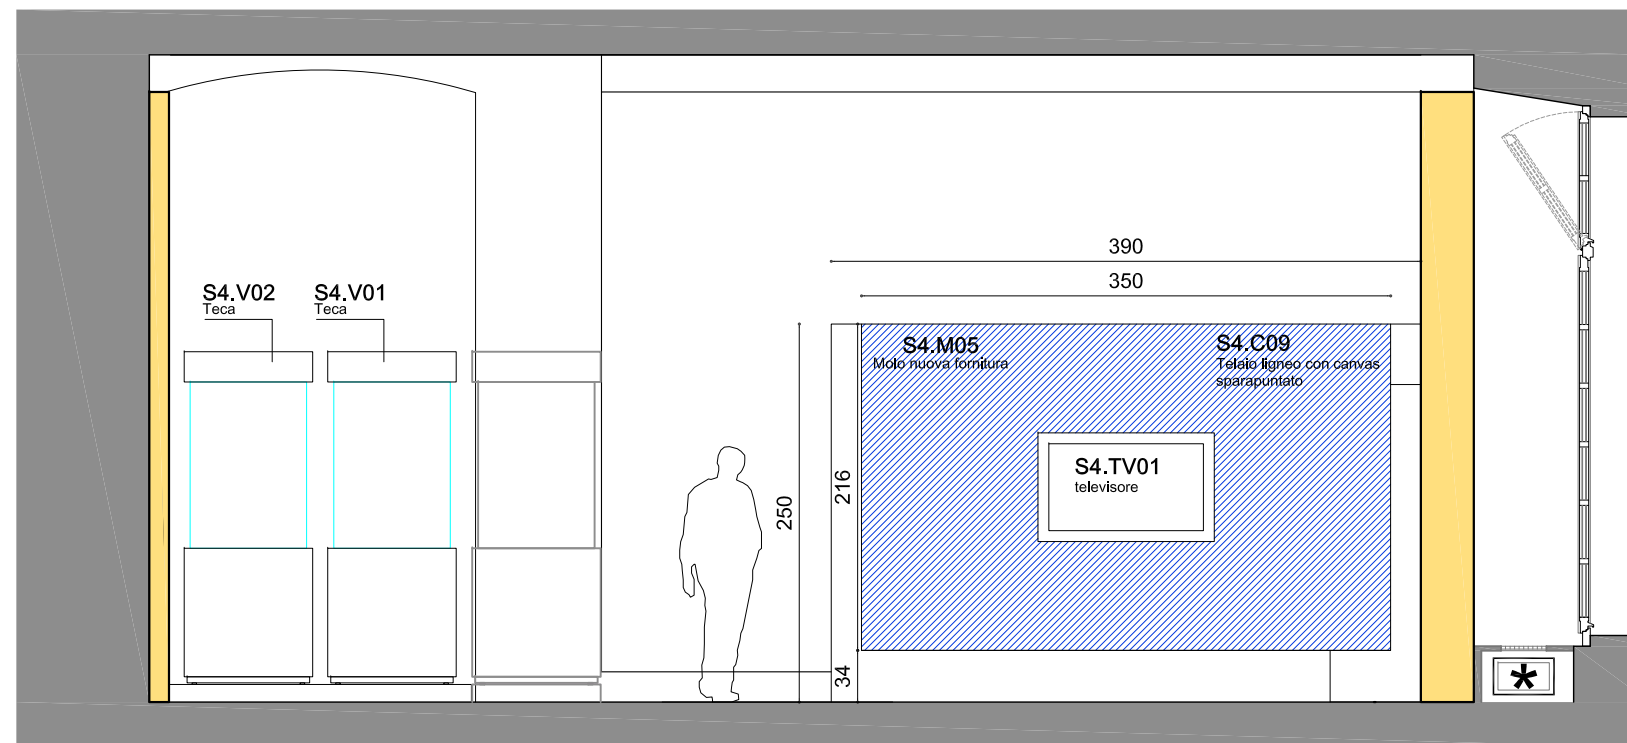


Parete 6

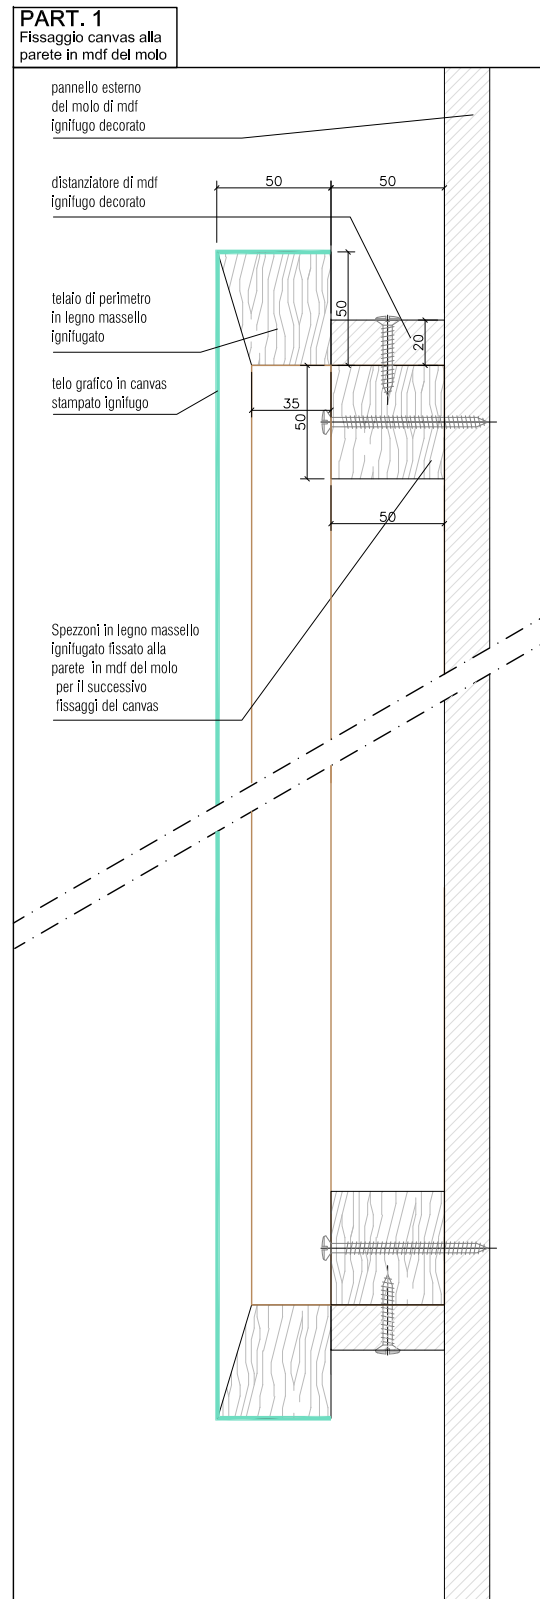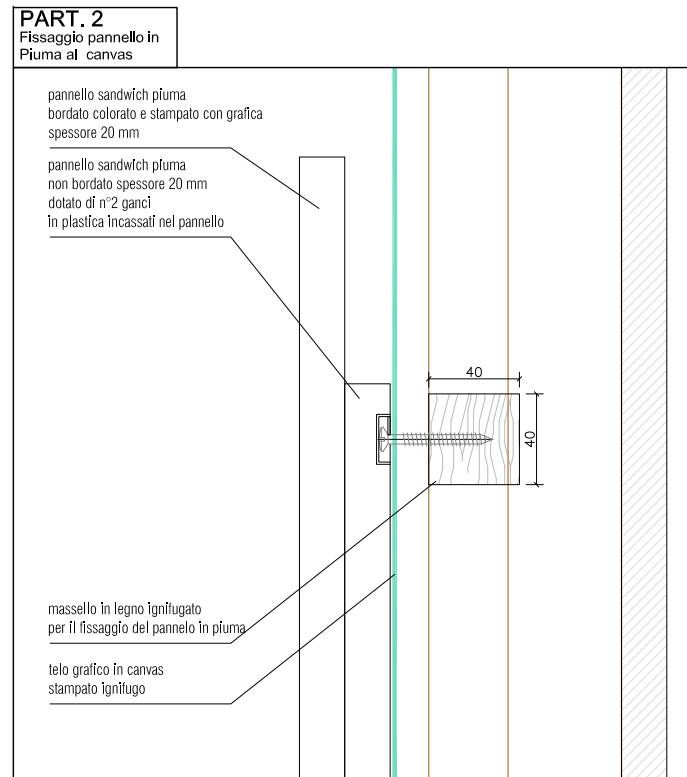


S4.C01
Telaio ligneo sparapuntato con telo grafico realizzato in masselli di legno ignifugato


S4.F01
Doppio pannello in piuma spessore 20 mm

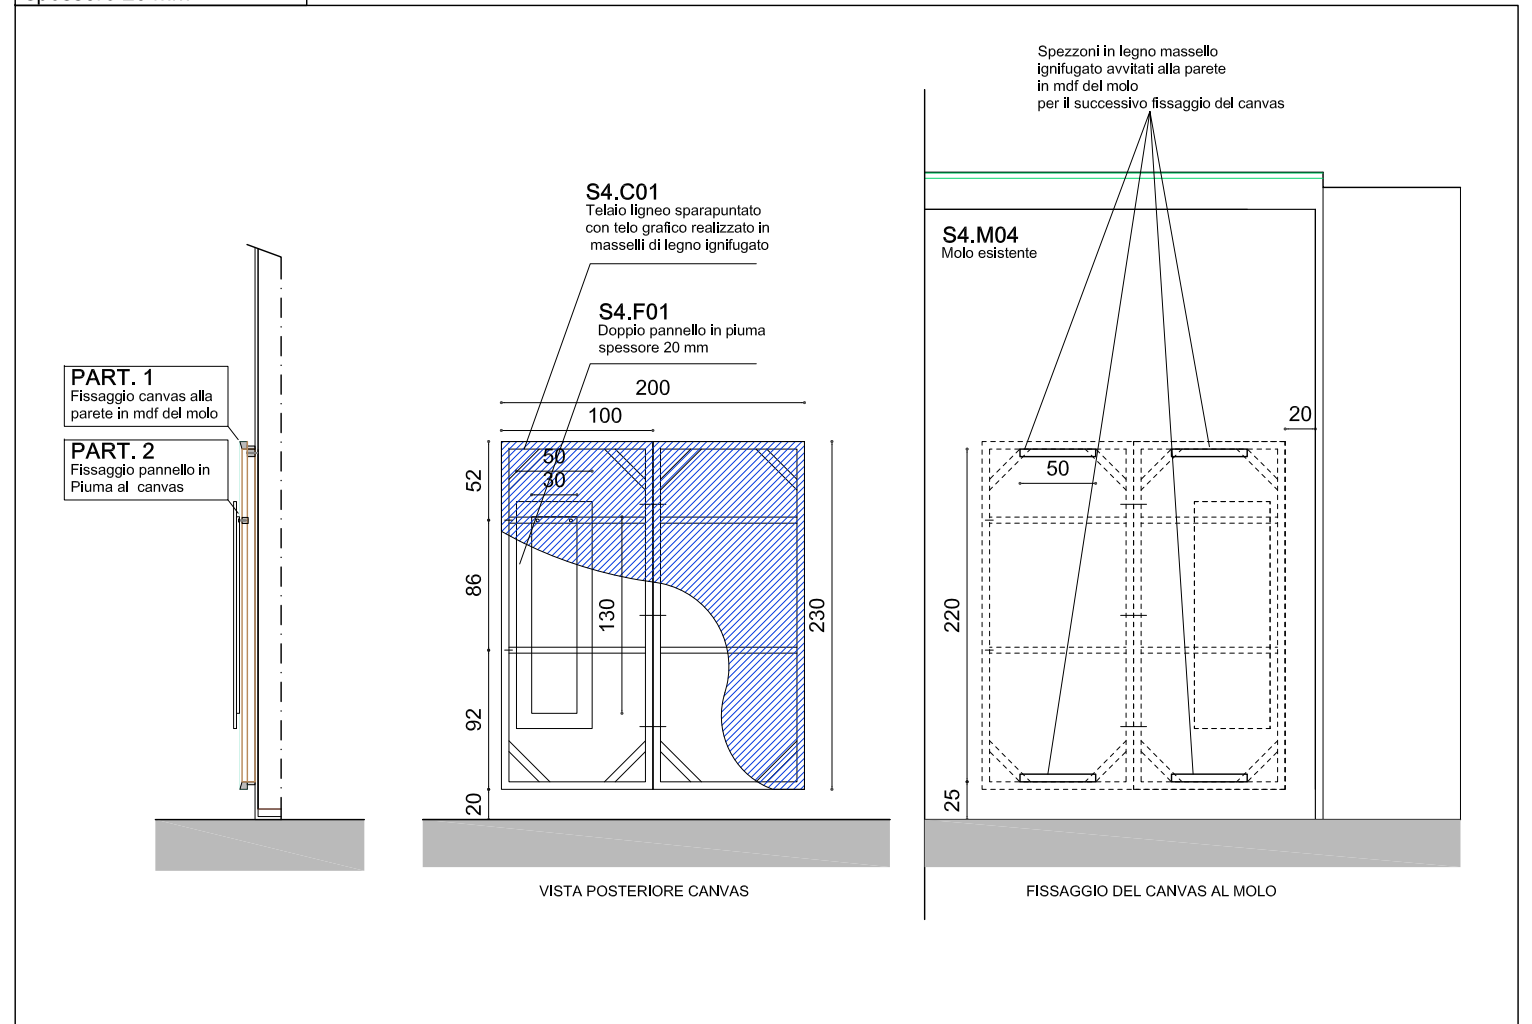


PART. 1
Fissaggio canvas alla parete in mdf del molo

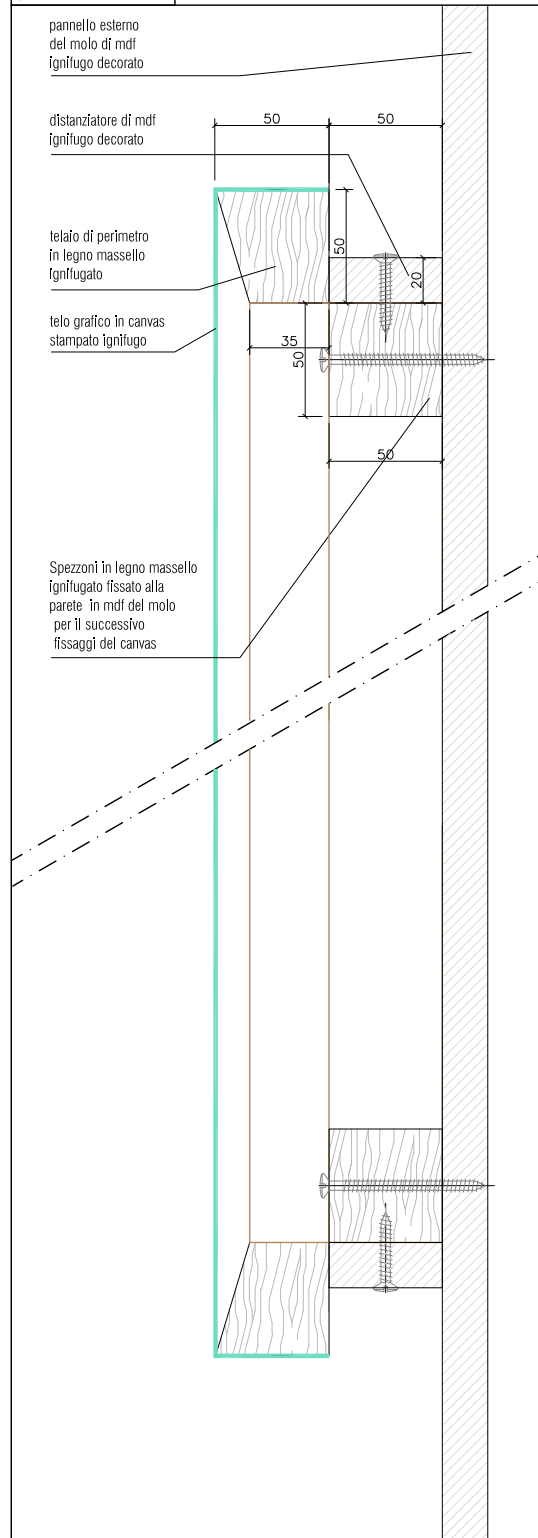


S4.C02/C03/C04
Telaio ligneo sparapuntato con telo grafico realizzato in masselli di legno ignifugato


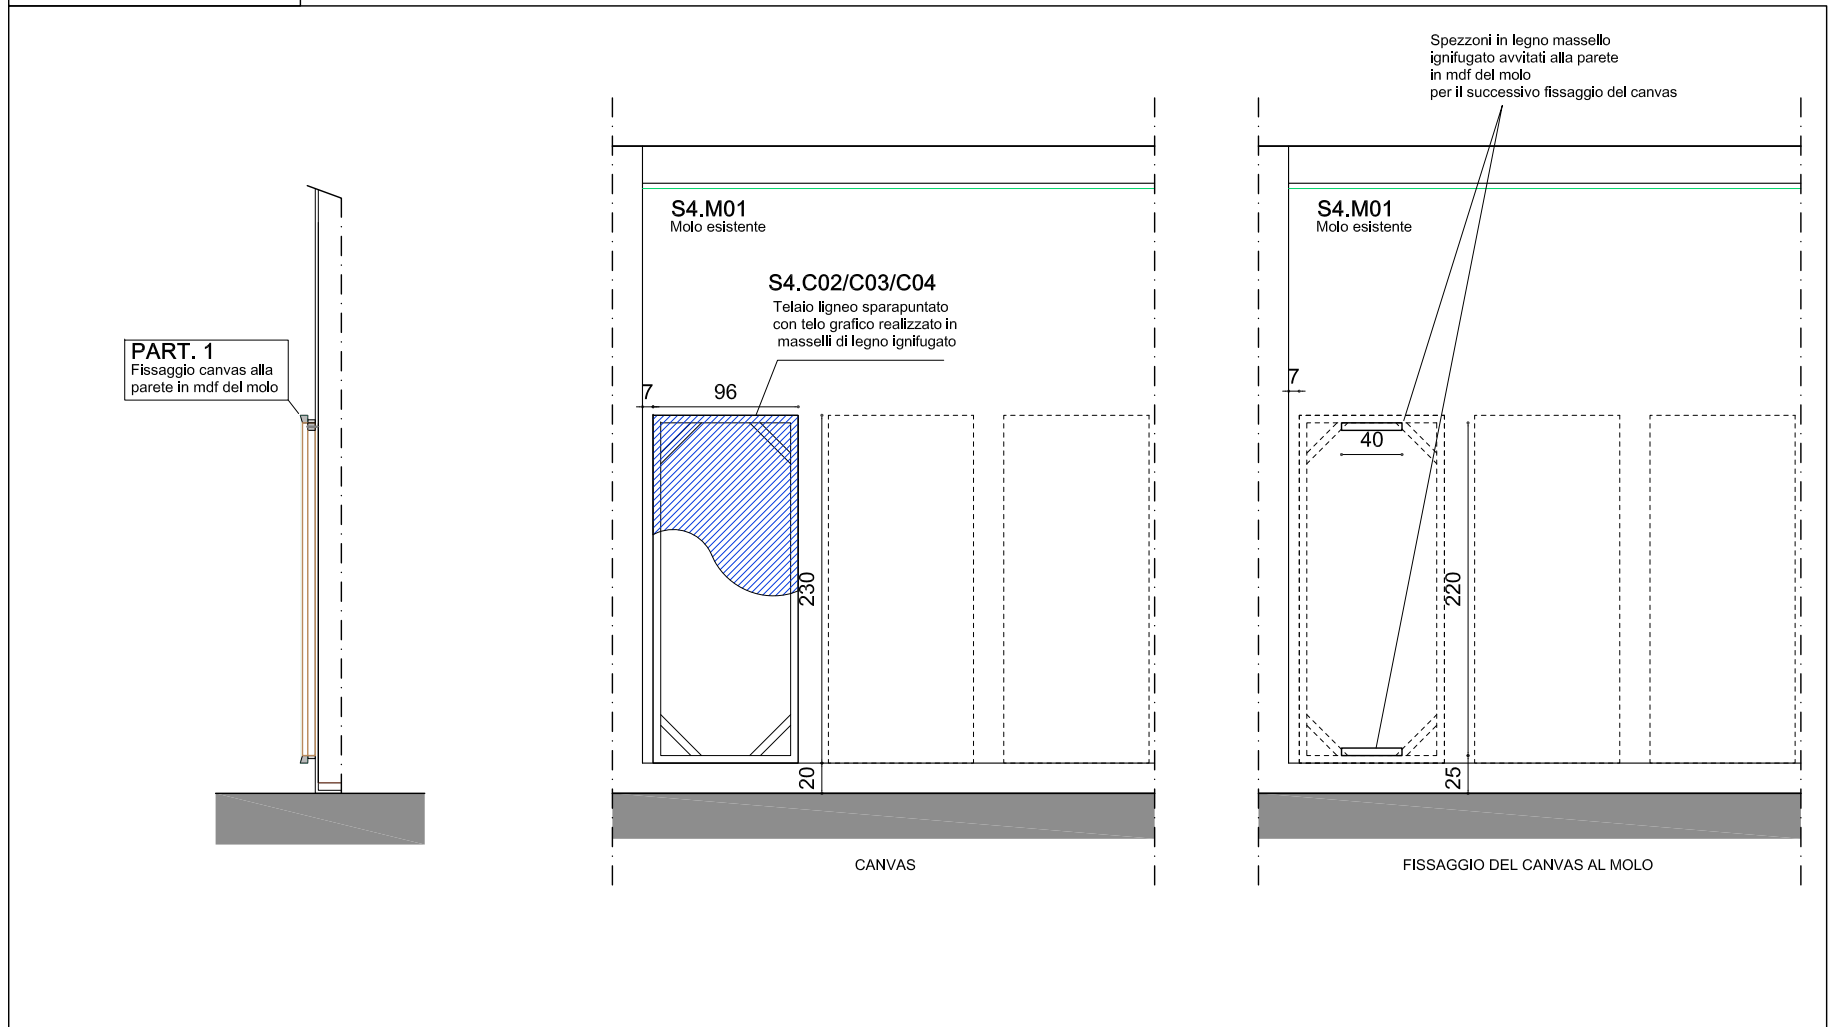


PART. 1
Fissaggio canvas alla parete in mdf del molo



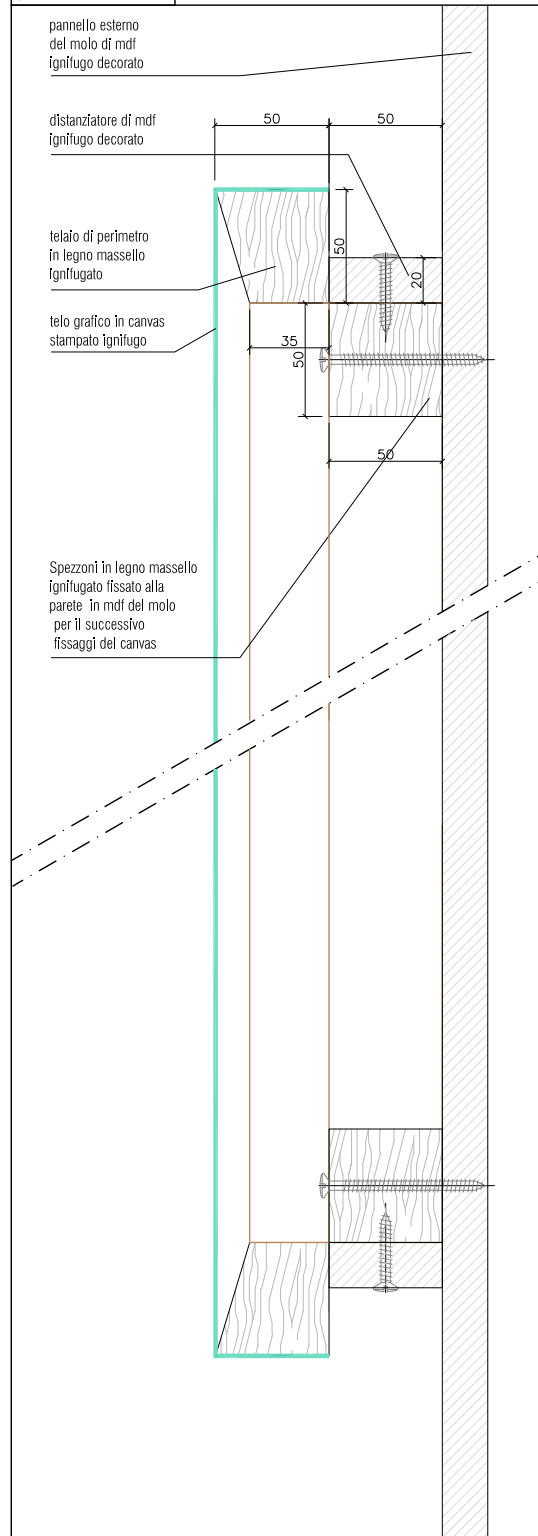


S4.C05/C06/C07/C08
Telaio ligneo sparapuntato con telo grafico realizzato in masselli di legno ignifugato

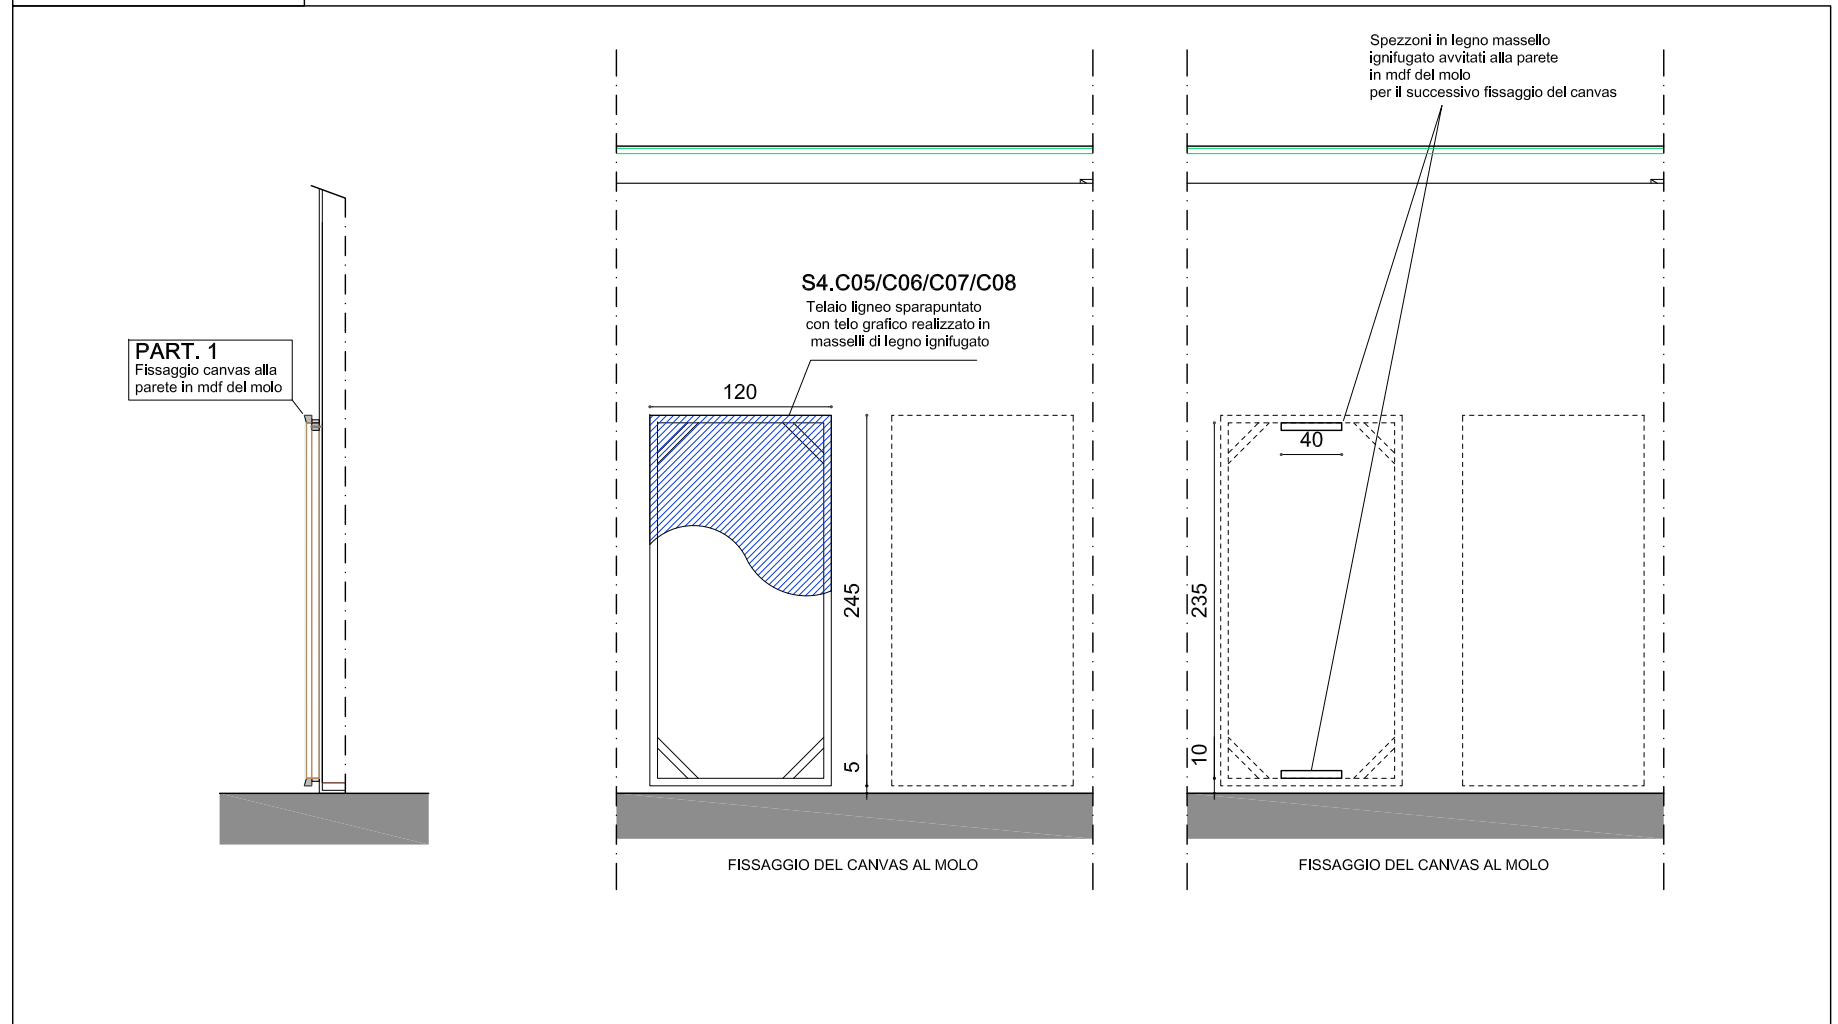


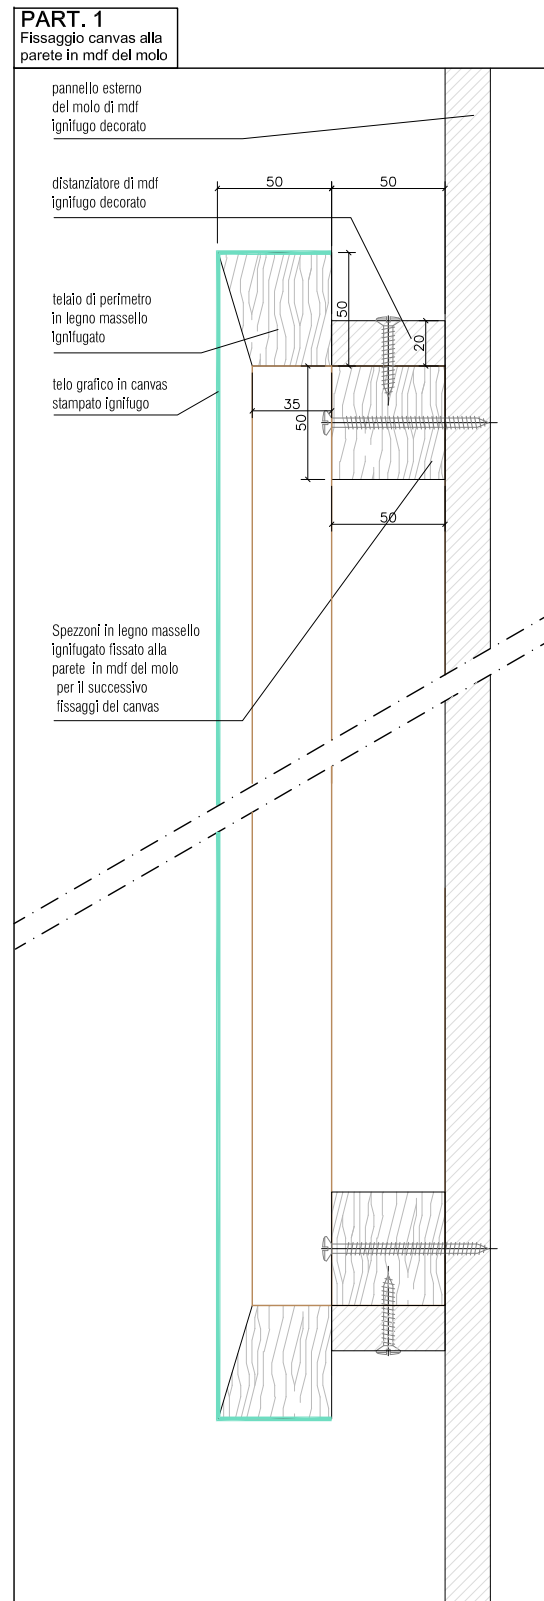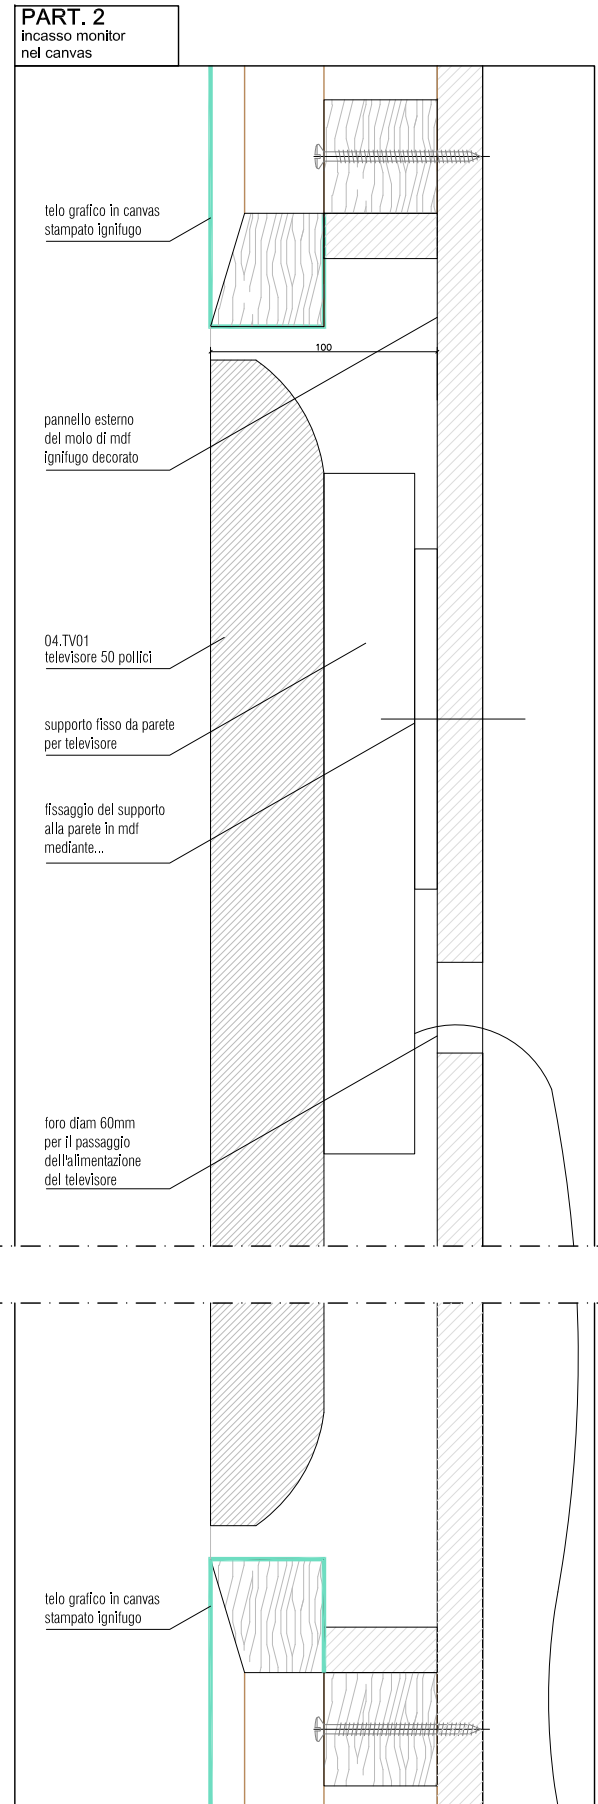


S4.C09
Telaio ligneo sparapuntato con telo grafico realizzato in masselli di legno ignifugato

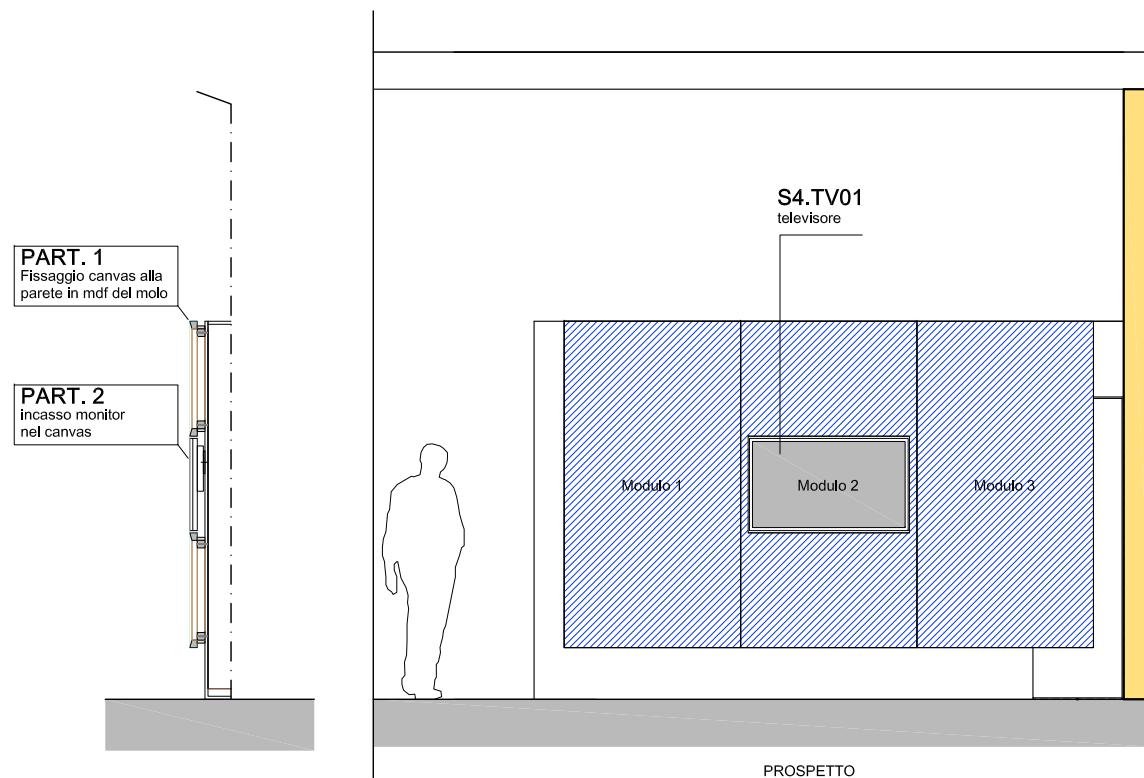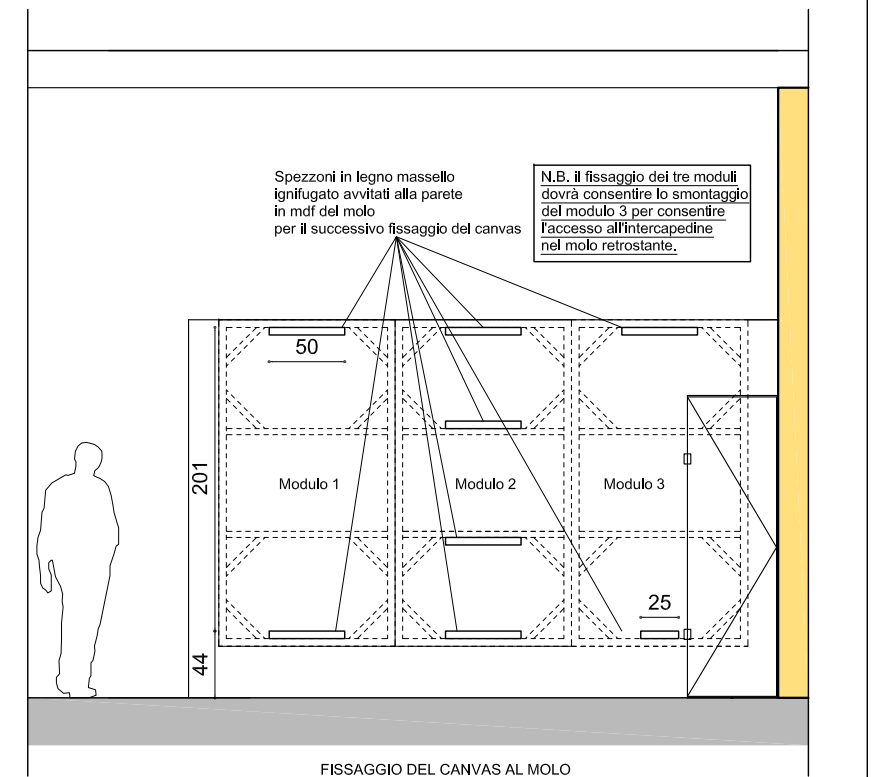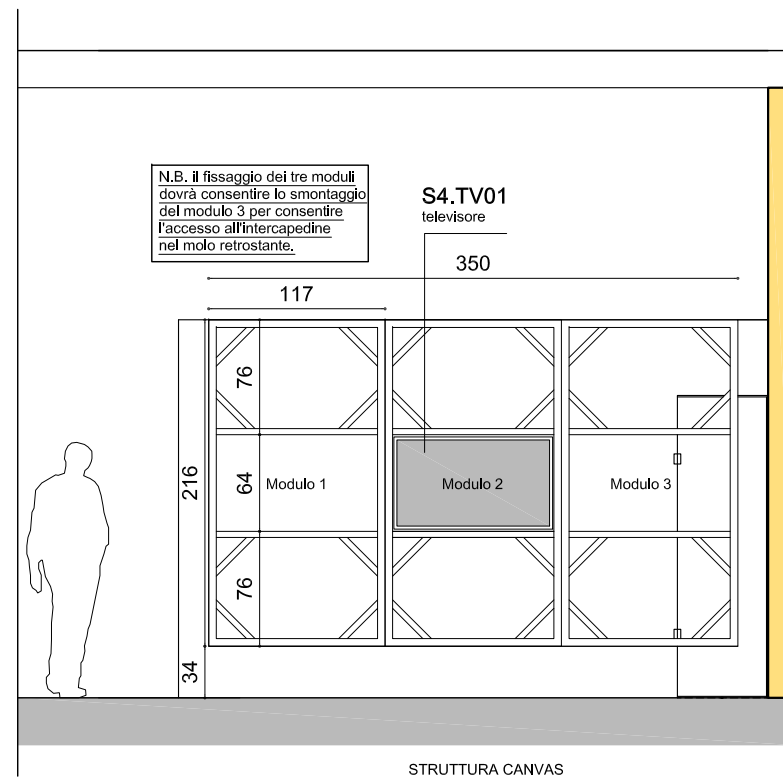


PART. 1
finitura pedana

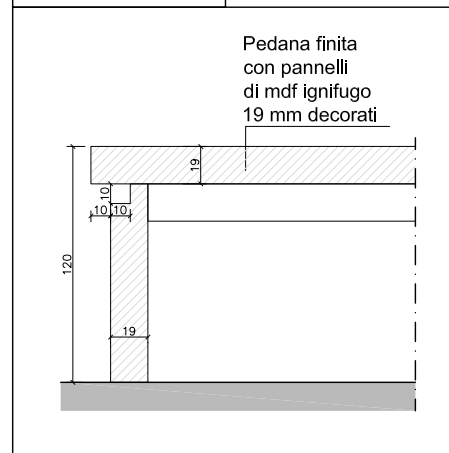


Supporto vasi

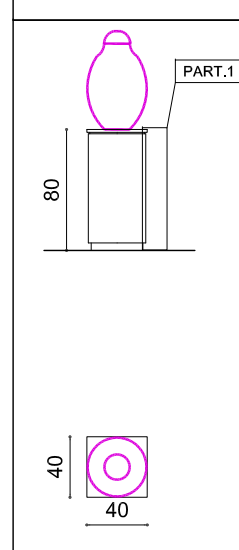


PART. 3
modalità di fissaggio vetri al muro

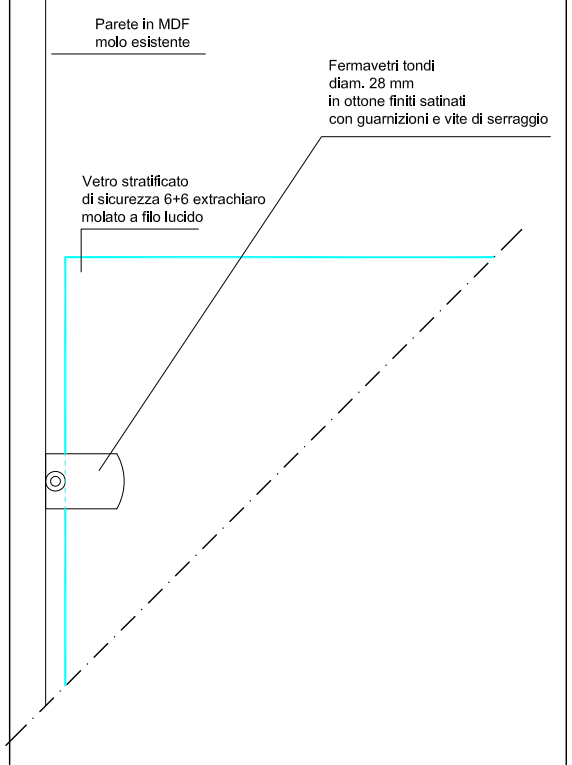


PART. 2
modalità di fissaggio vetri alla pedana

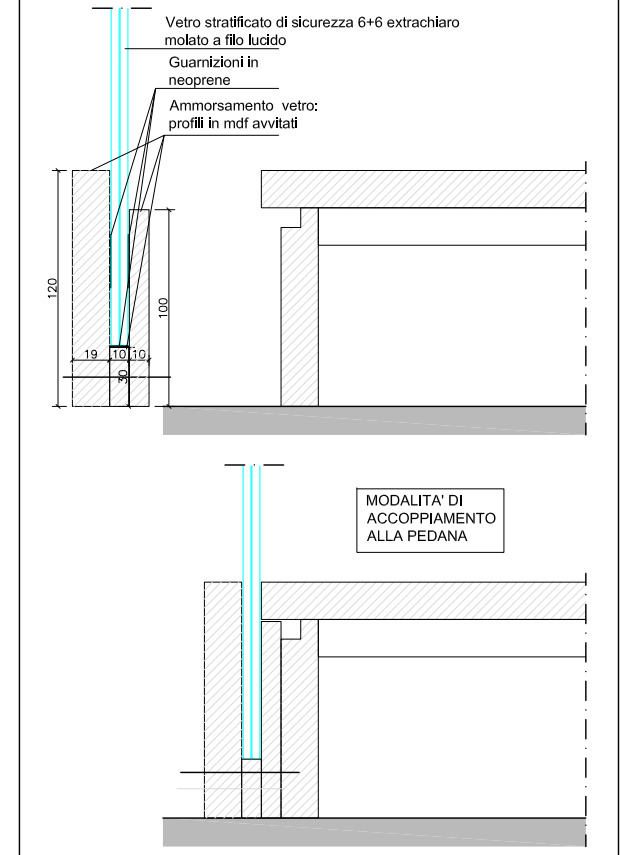


S4.AV02
Pedana arazzo
con vetri di protezione laterali

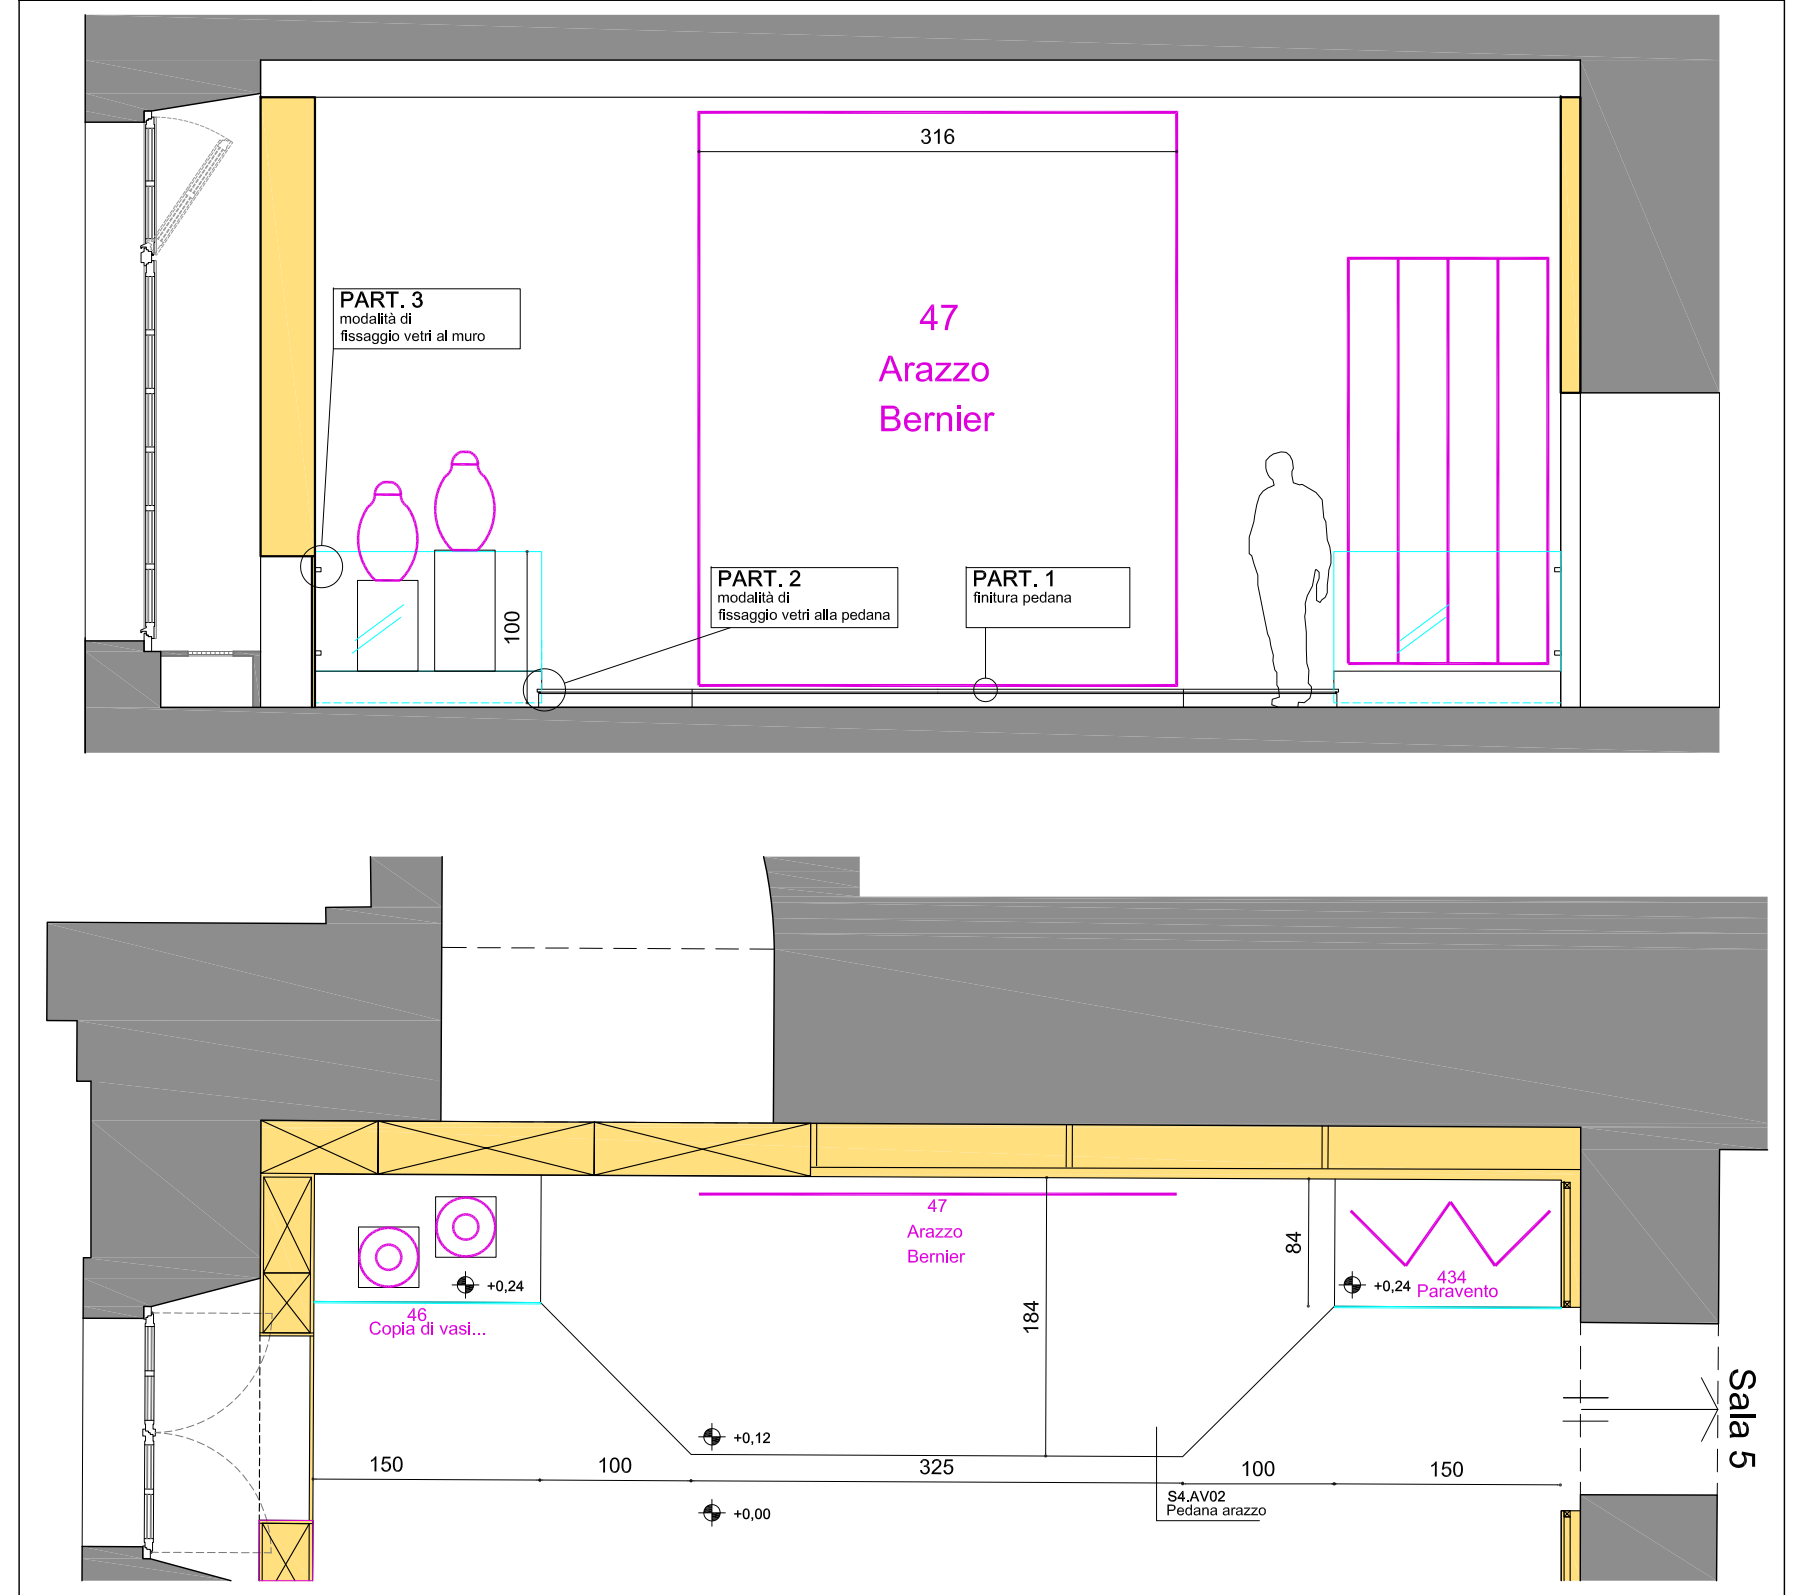

S4.AV06
Appendimento arazzo

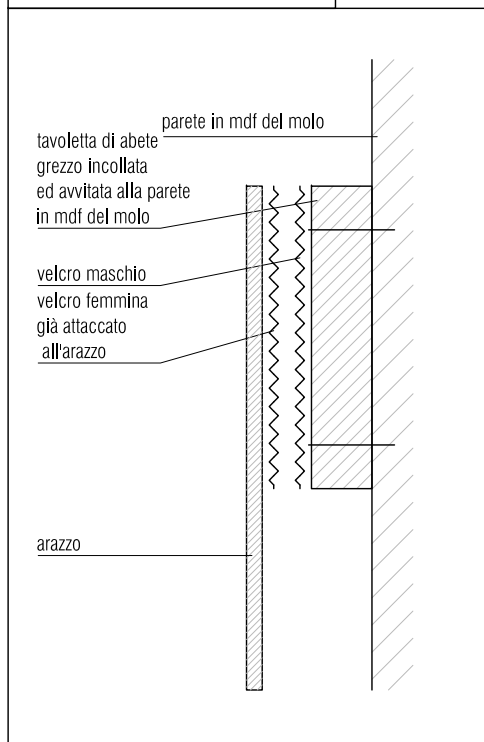


S4.S01
pareti a specchio

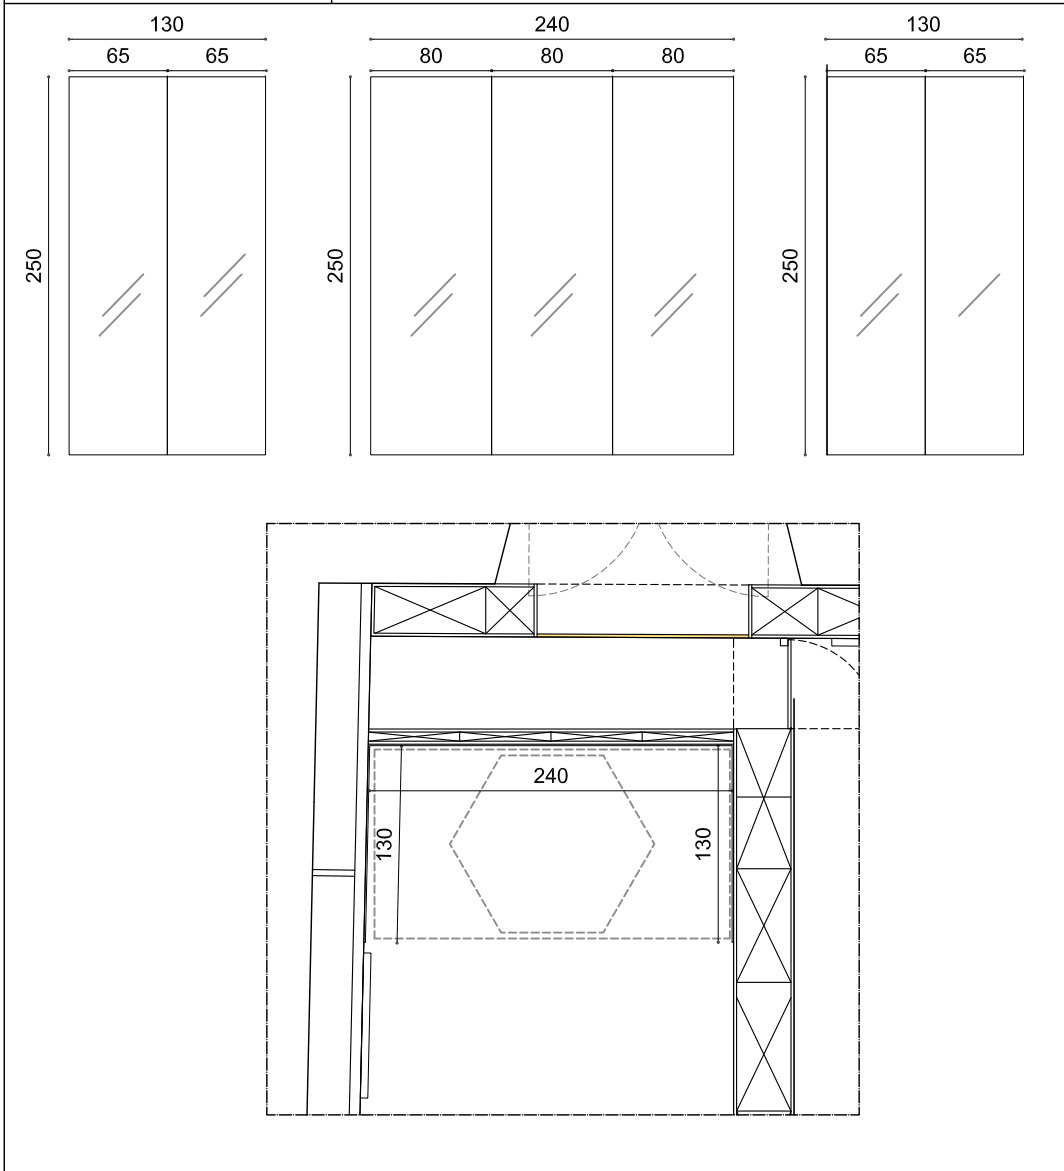


S4.AV7
Supporto opera:
modello ligneo


S4.AV3
pedana modello ligneo

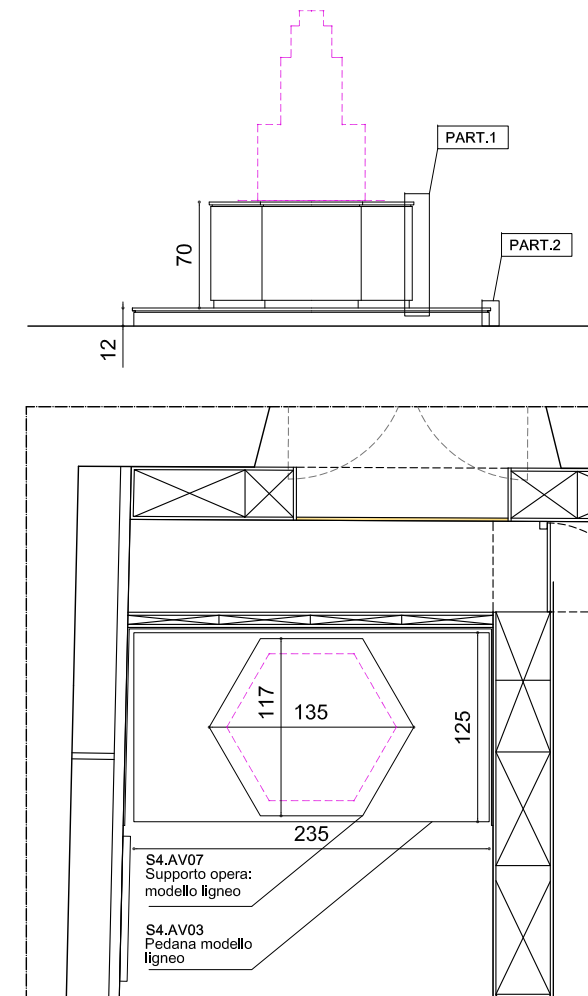


PART. 1
finitura supporti
modello ligneo

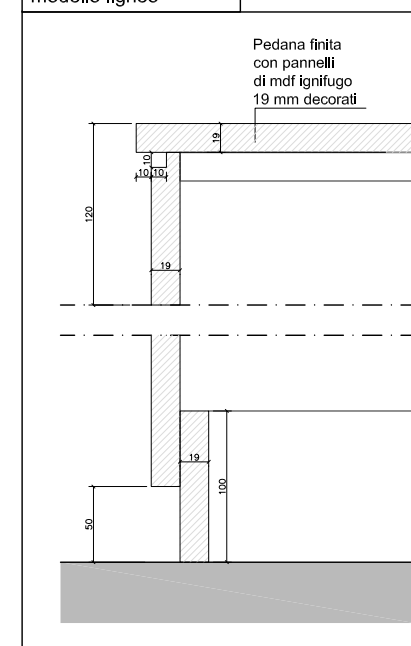



PART. 2
finitura pedana

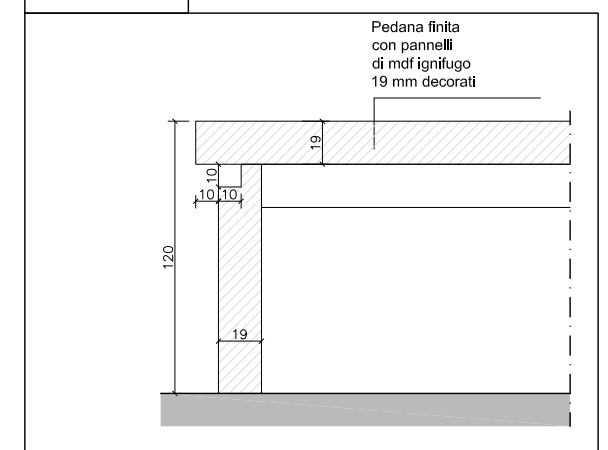


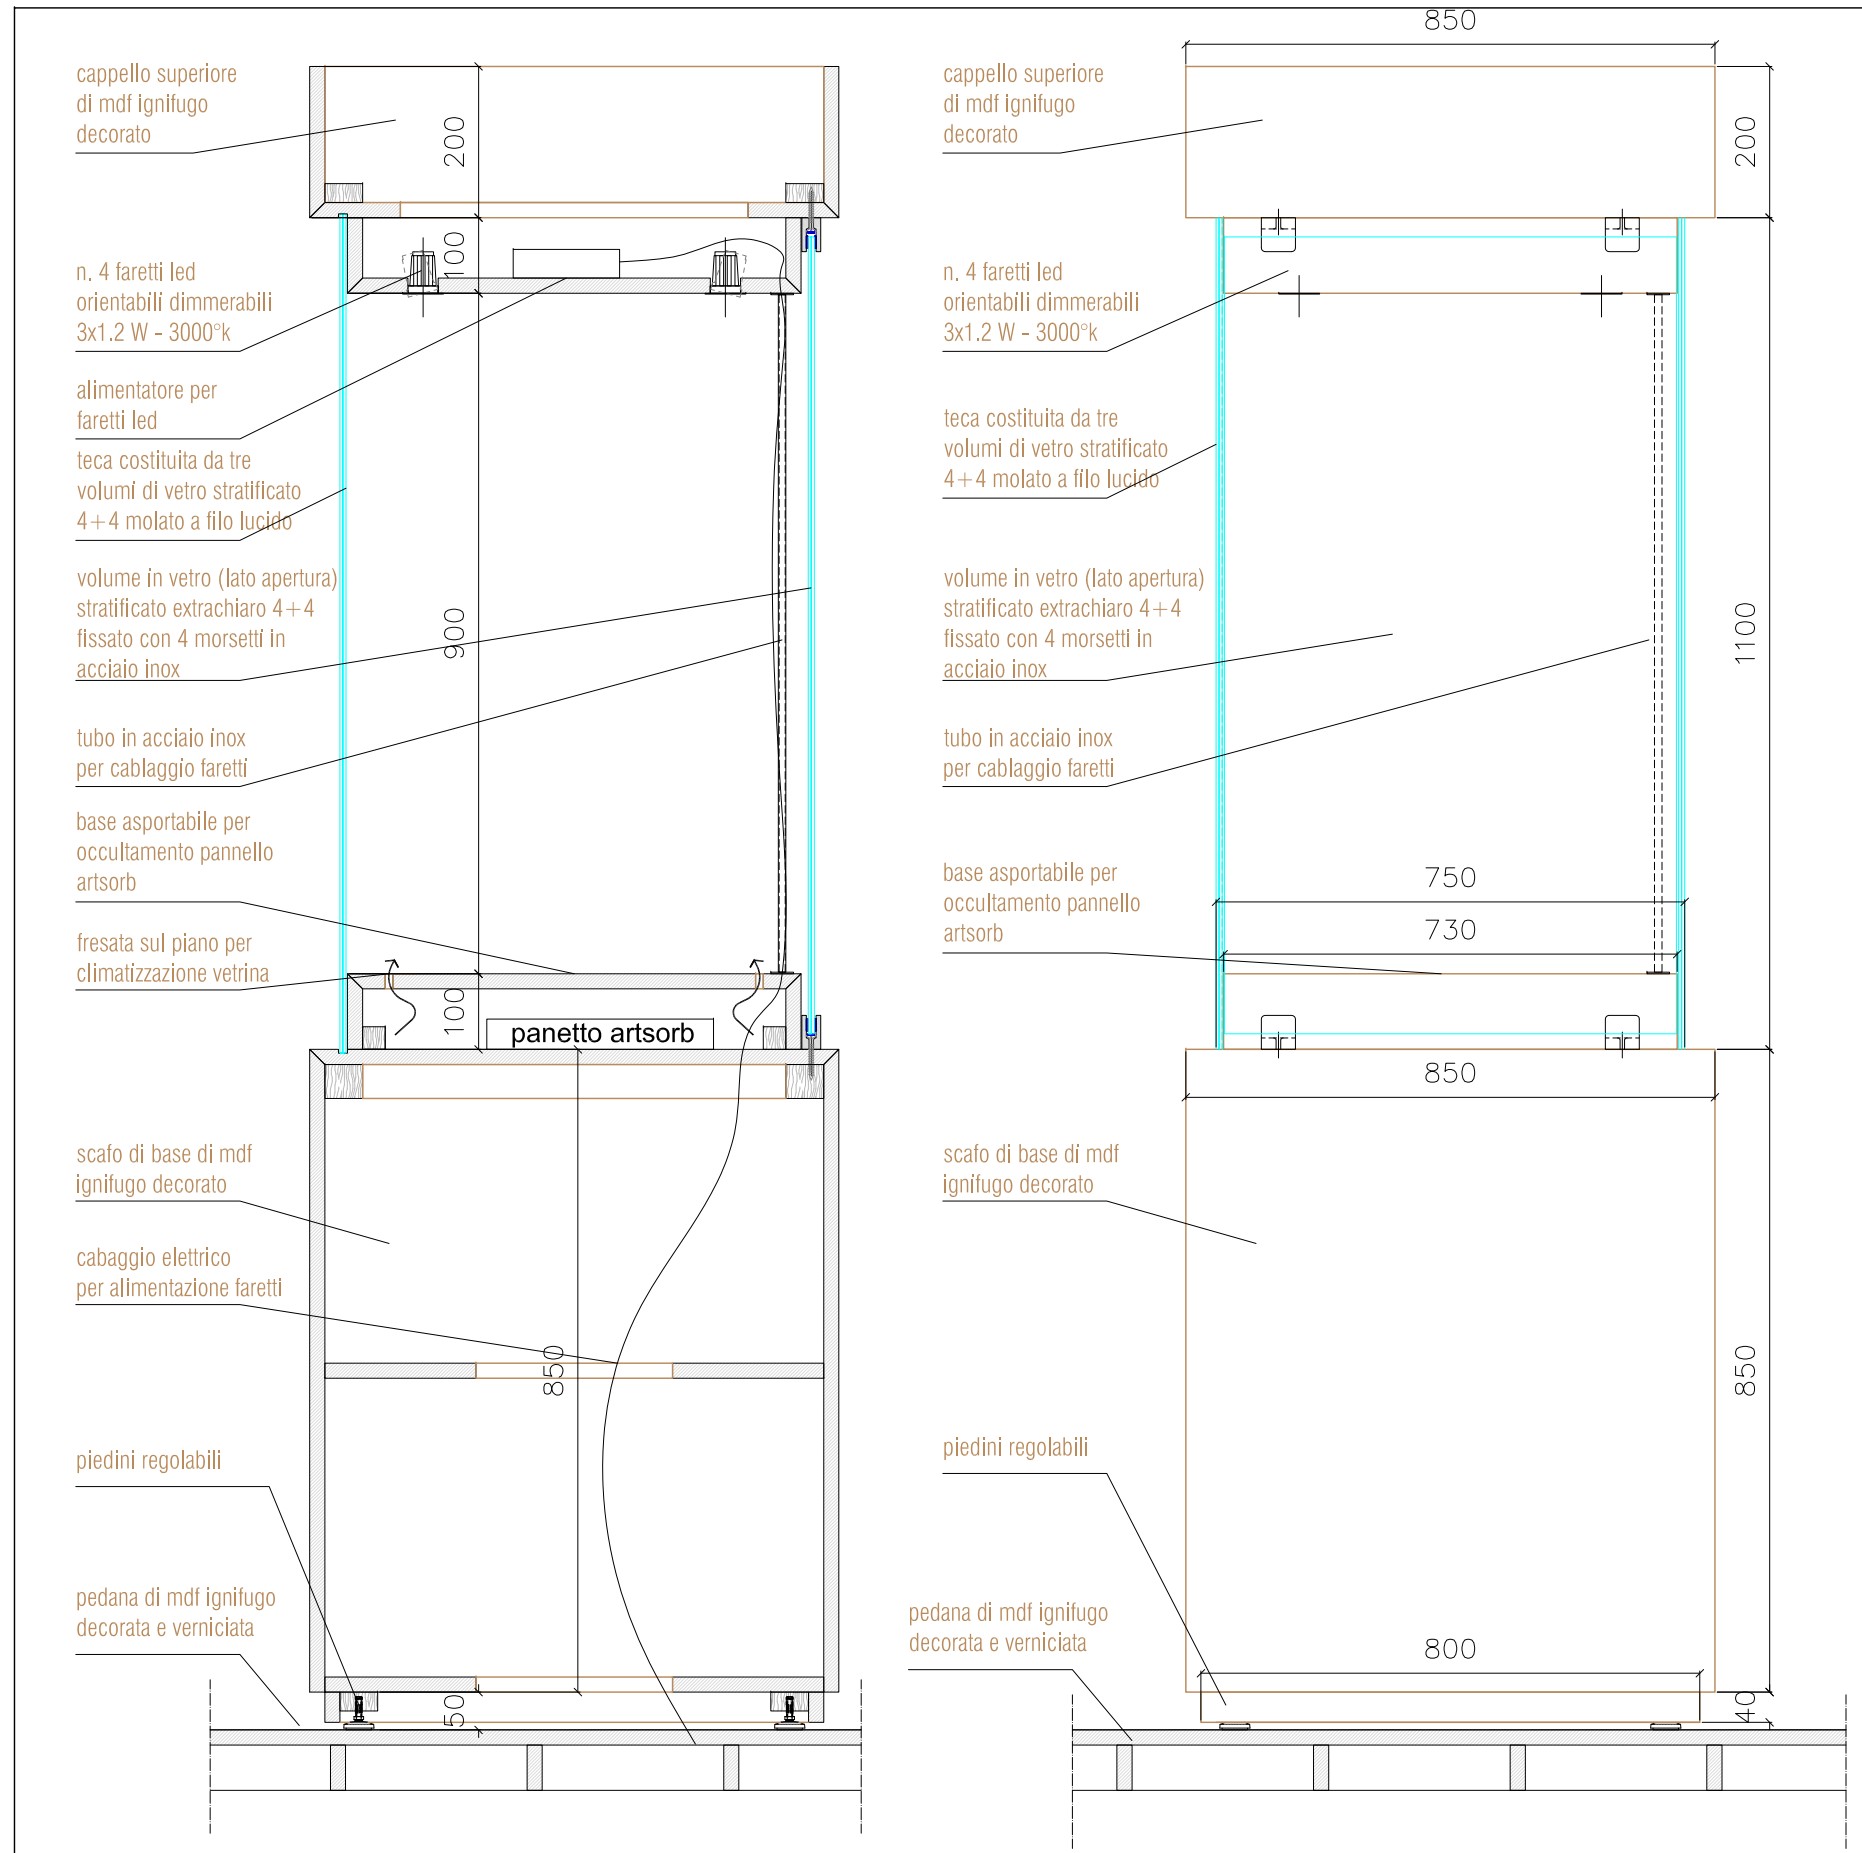


S4.V01/V02/V03/V4
Teca


S4.AV01
Pedana teche

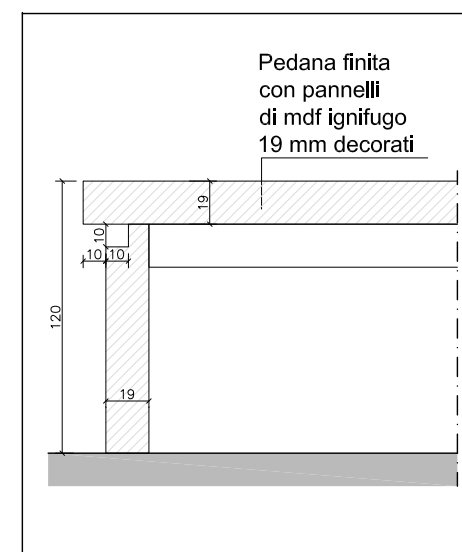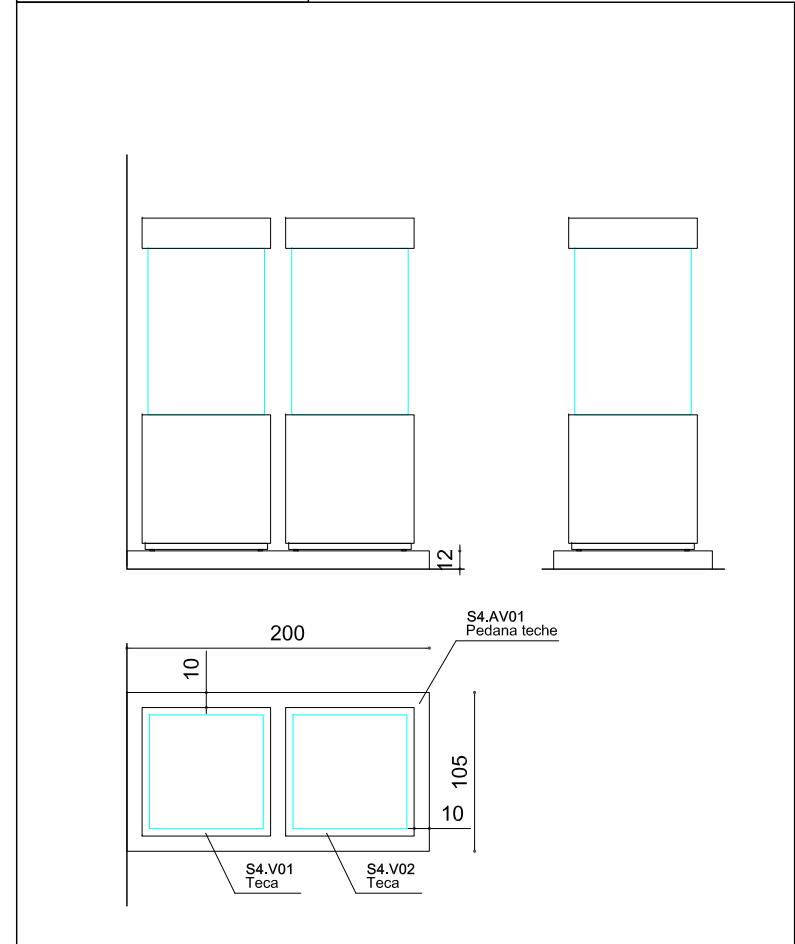


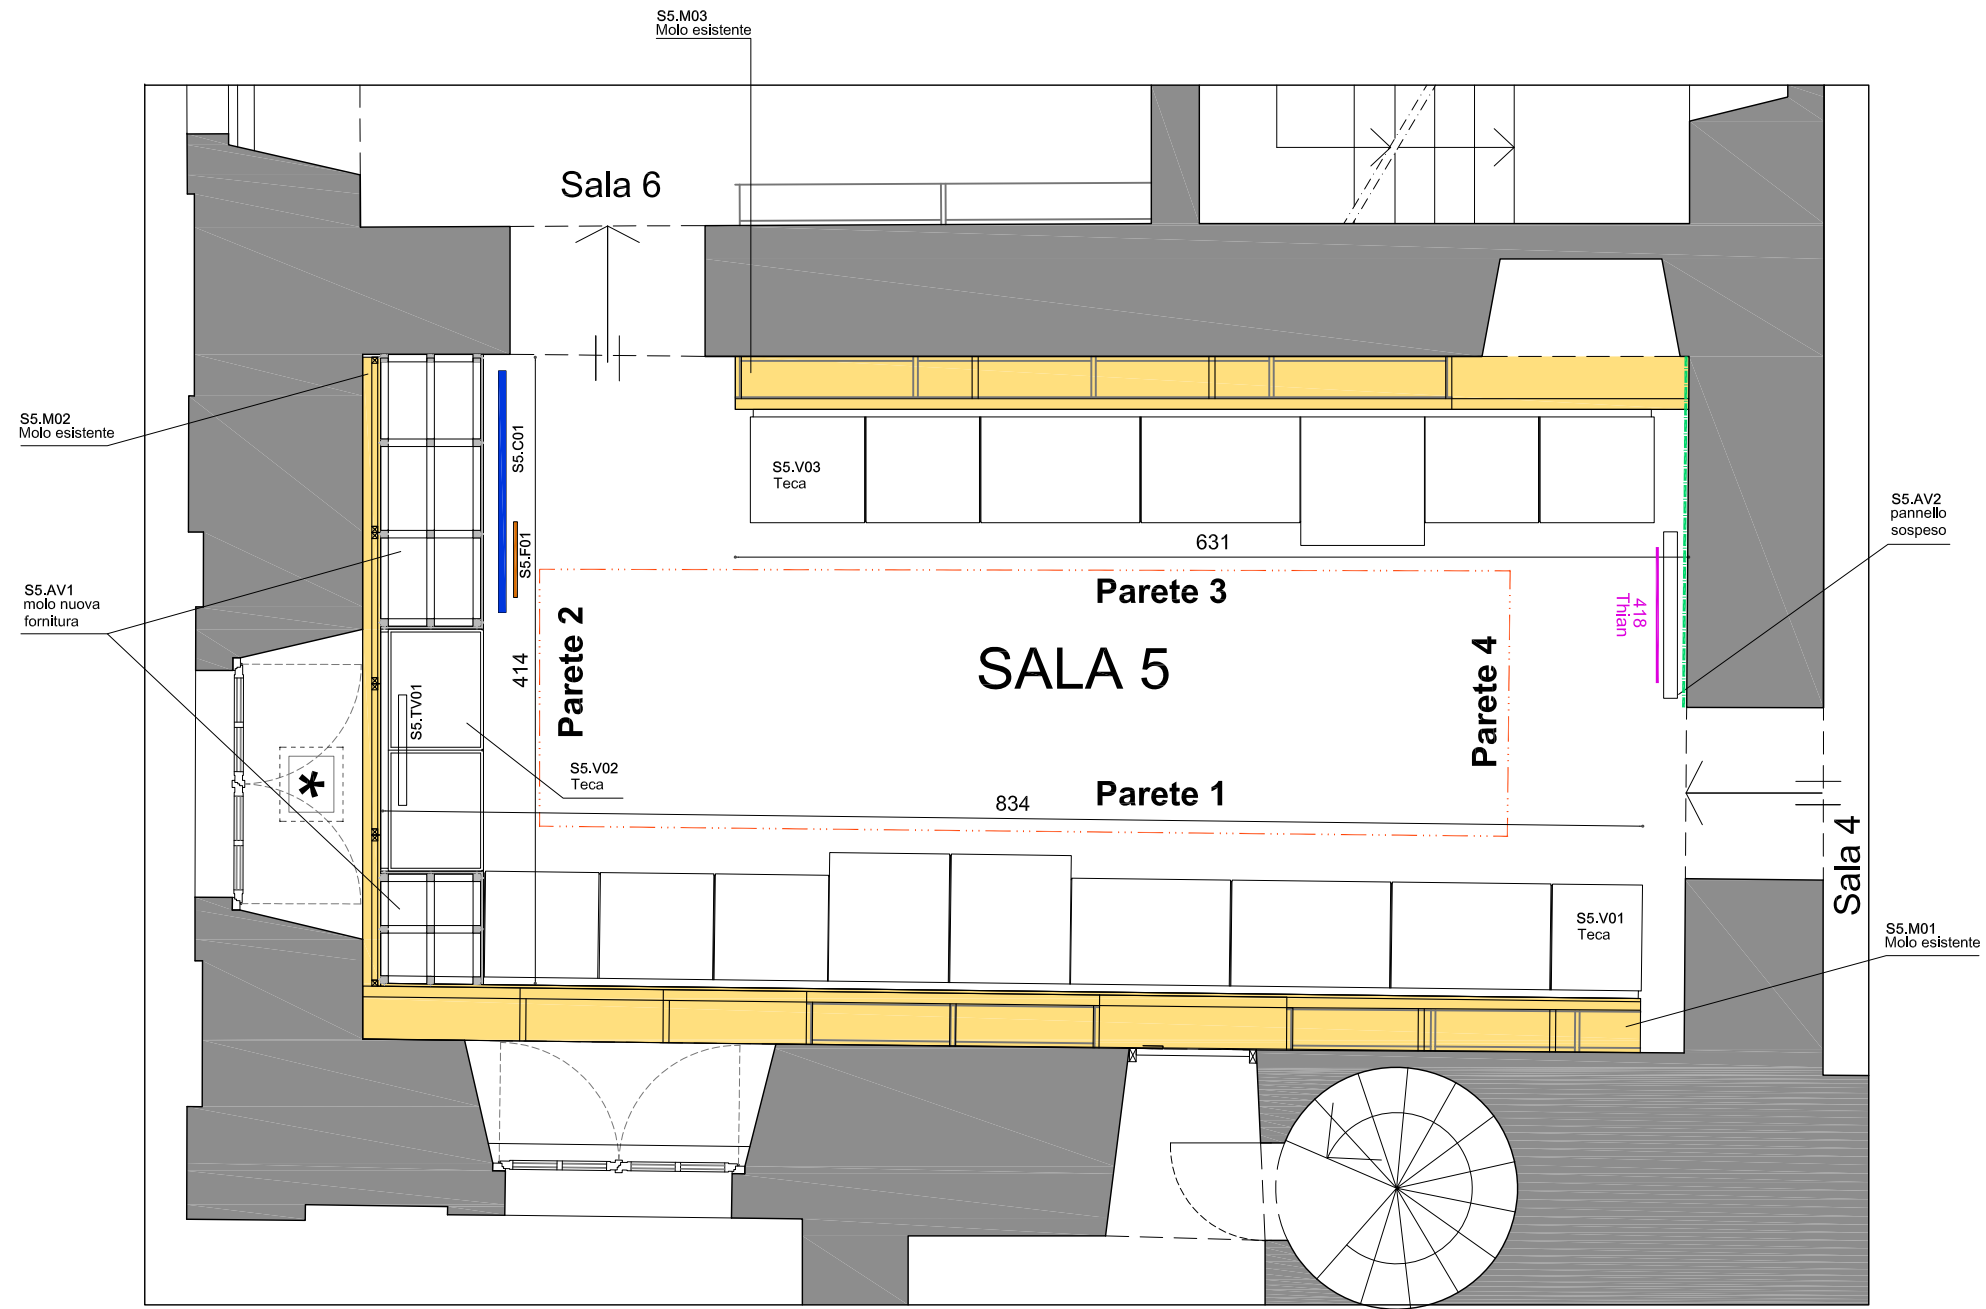

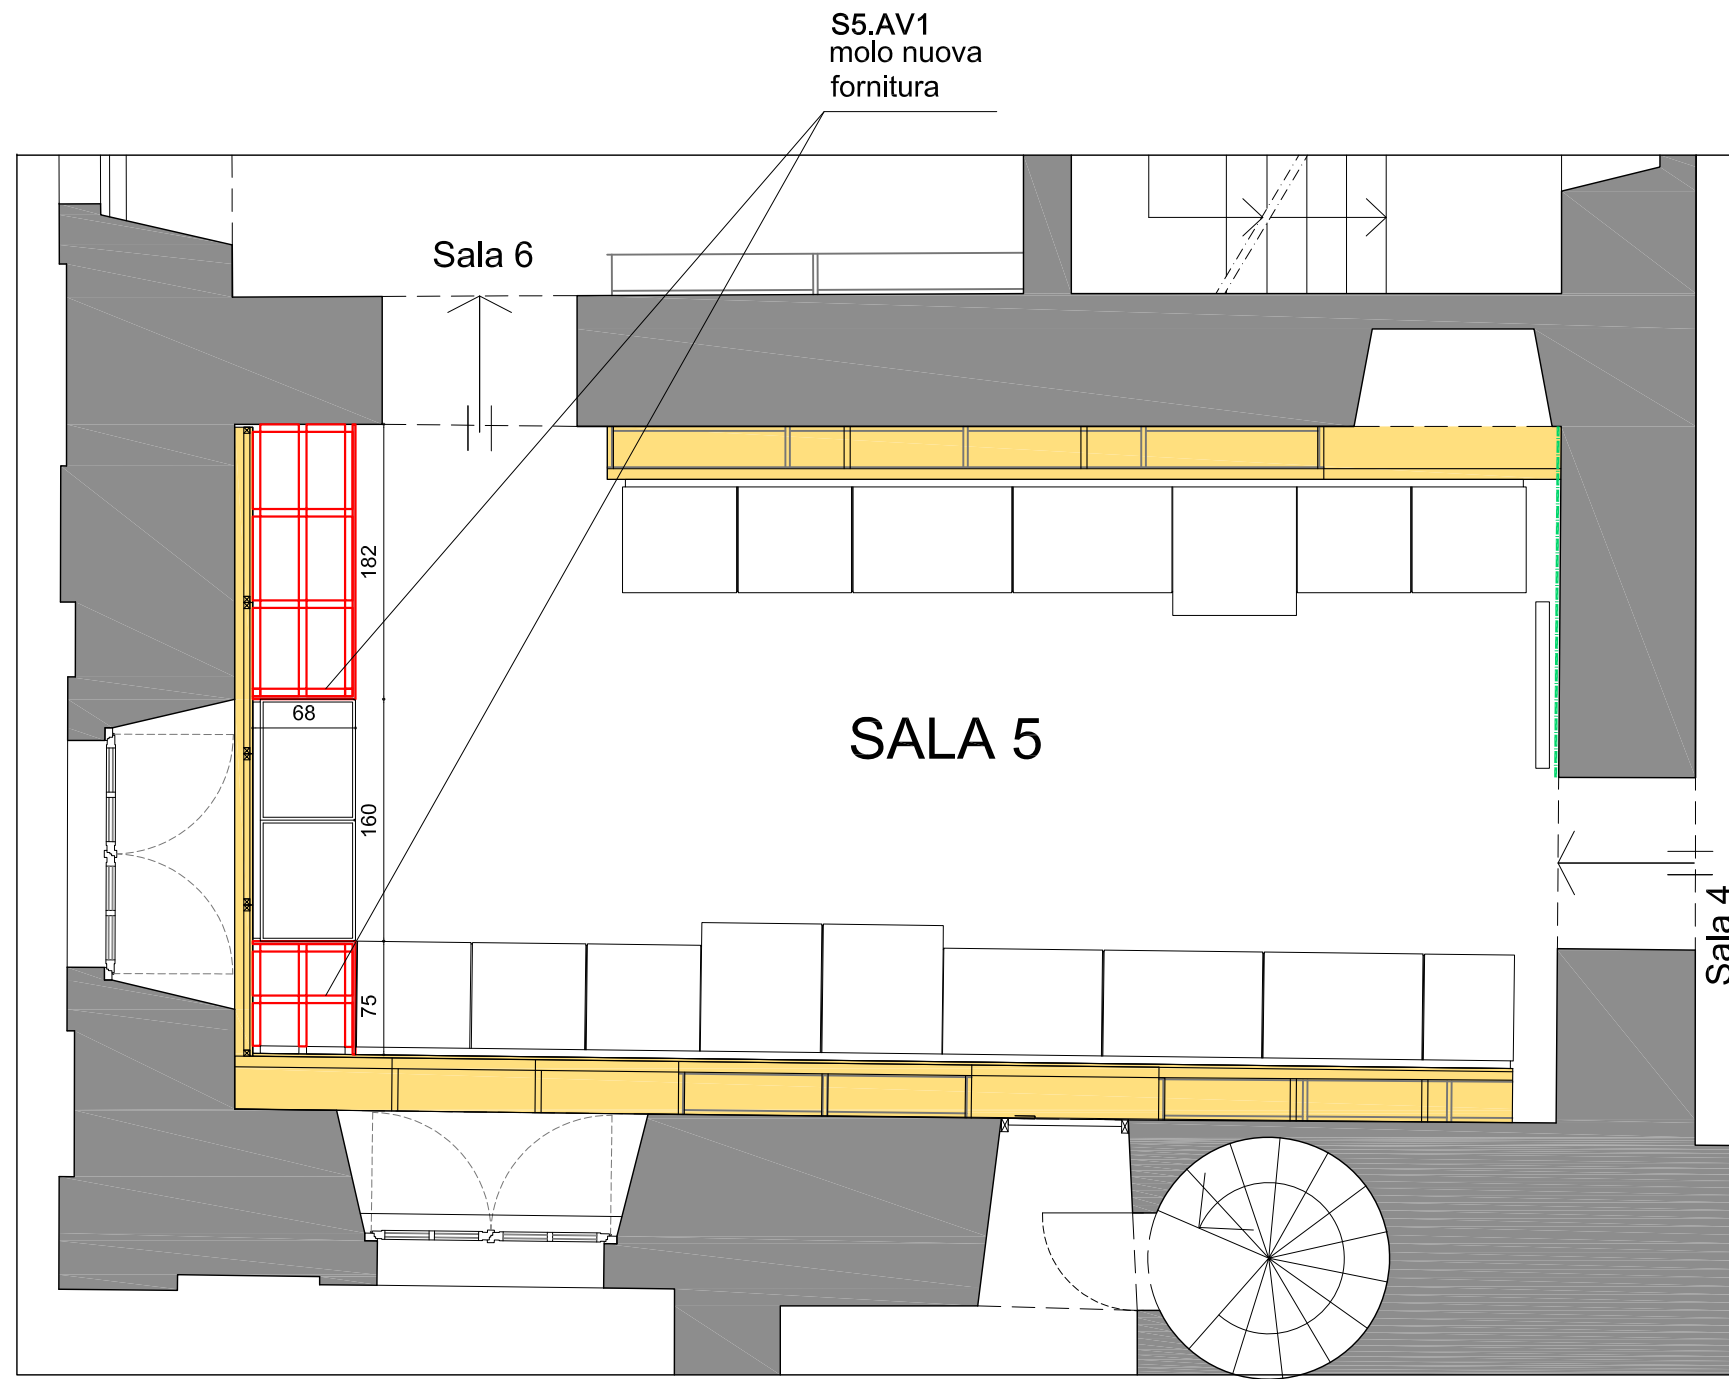


 COSTRUZIONE

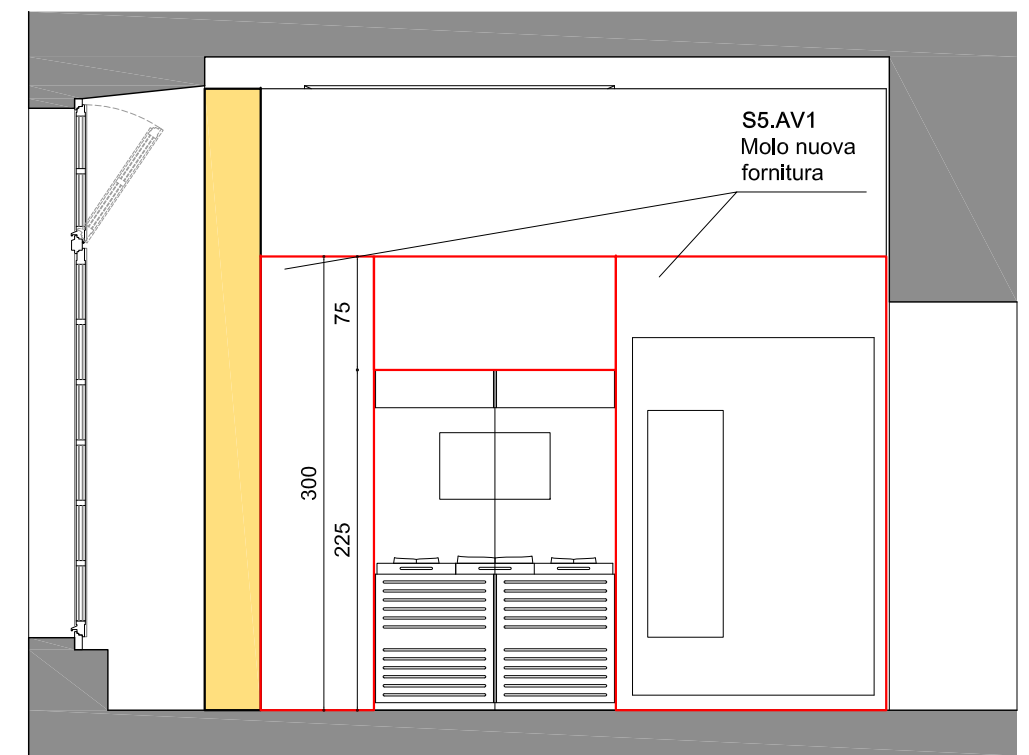


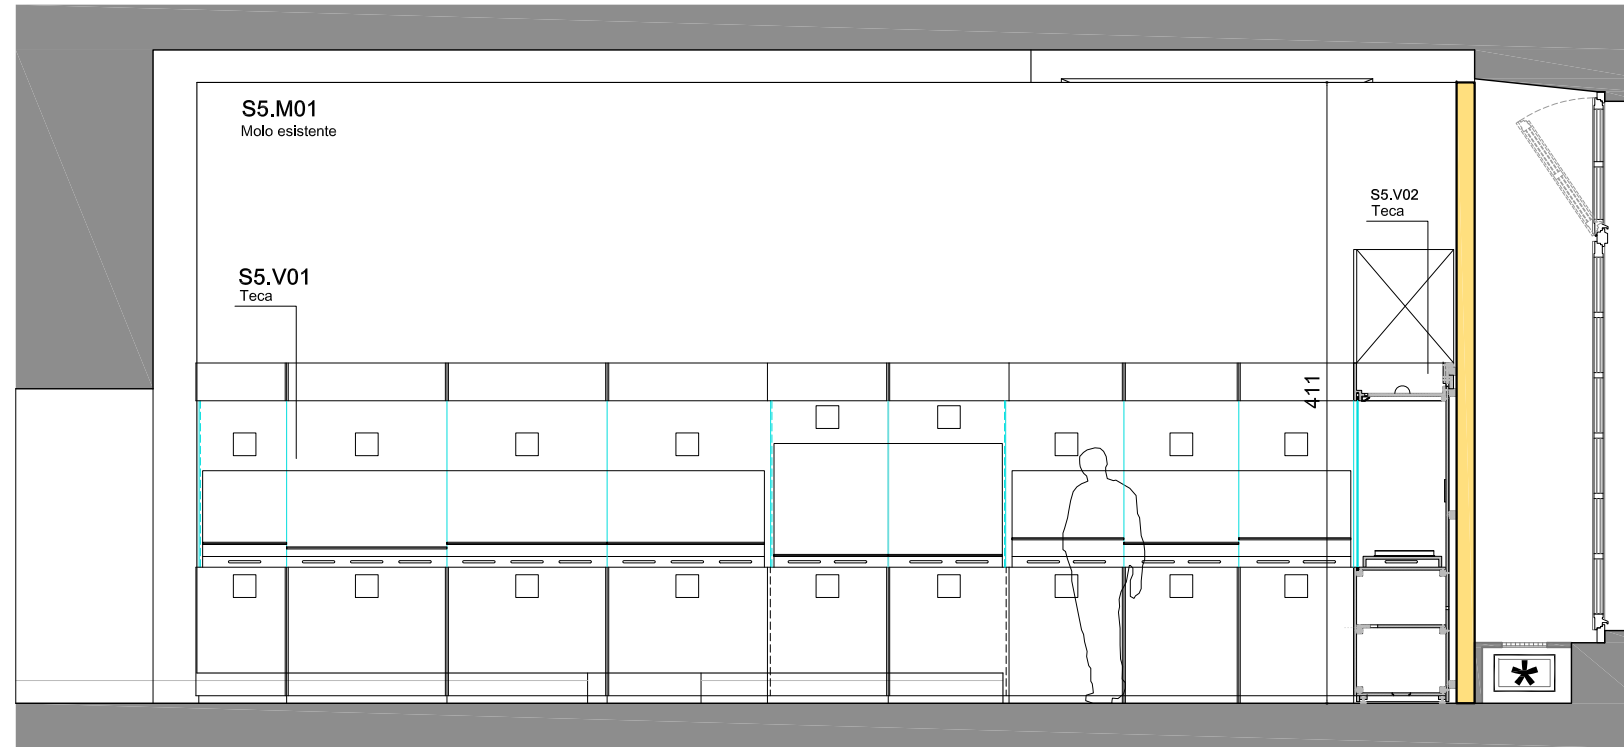


Parete 1

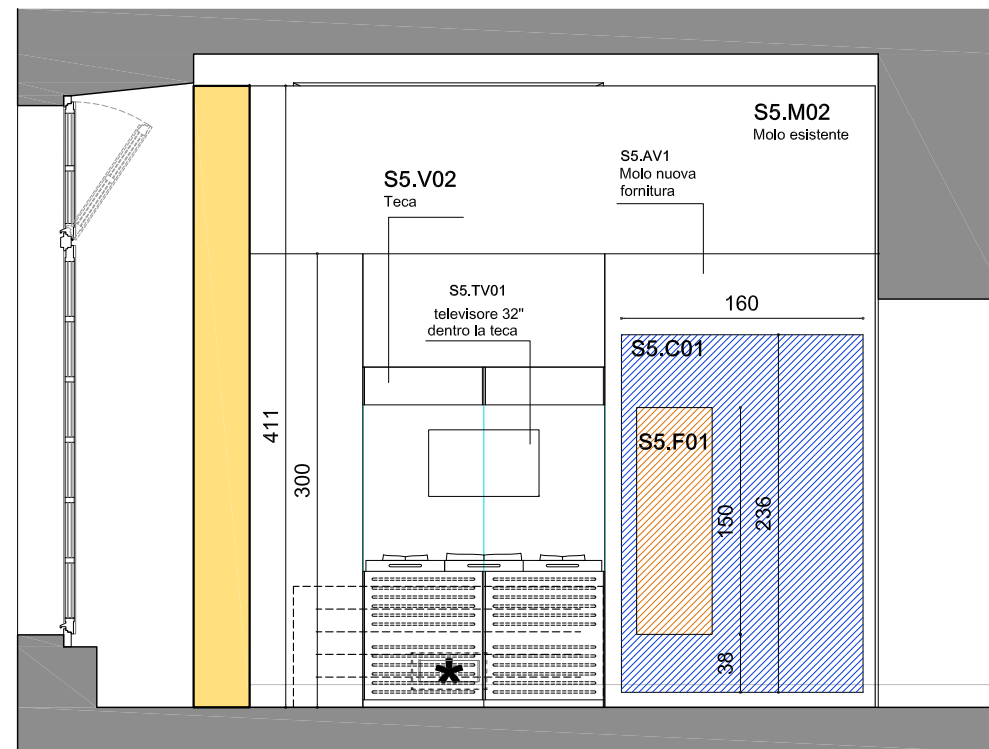

Parete 2

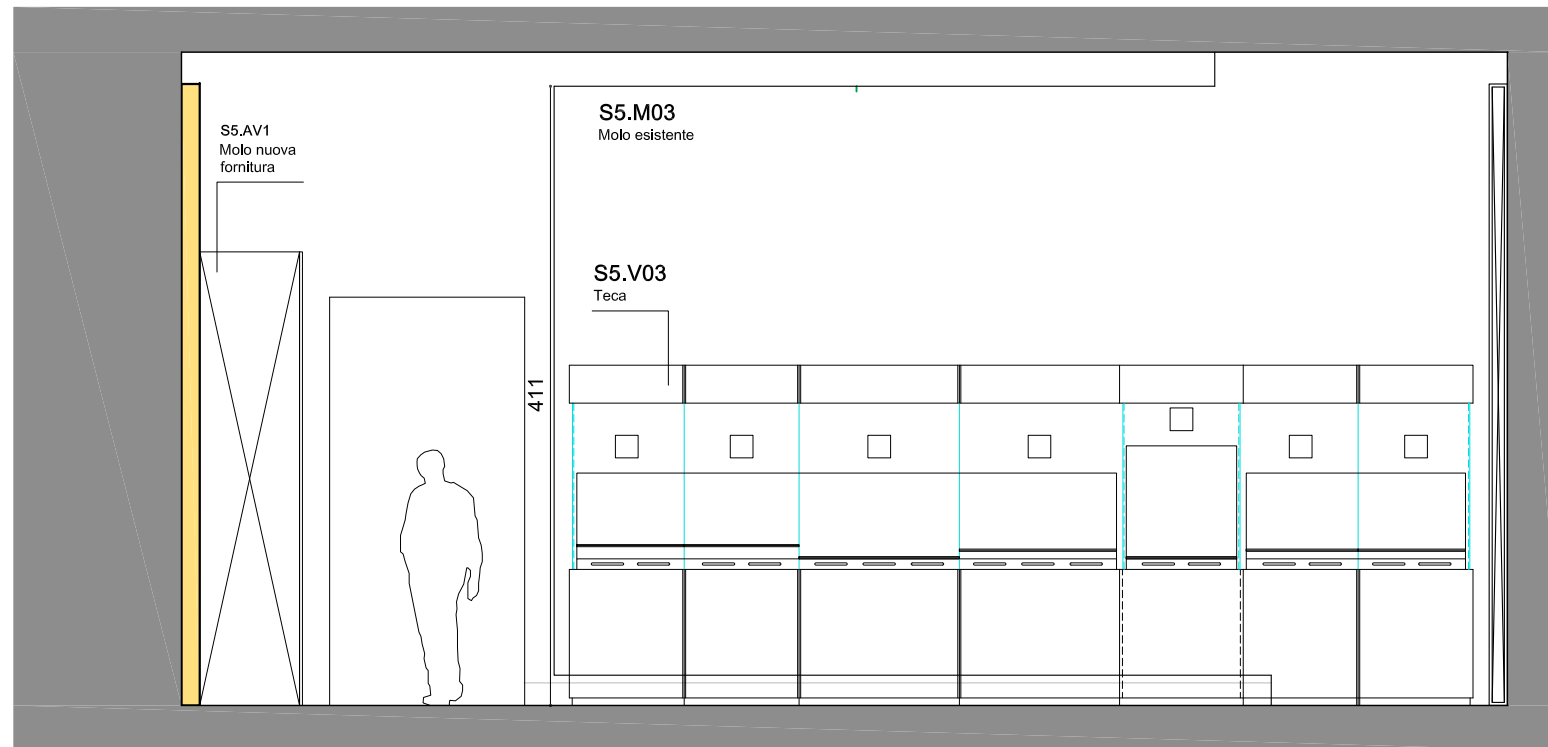


Parete 3

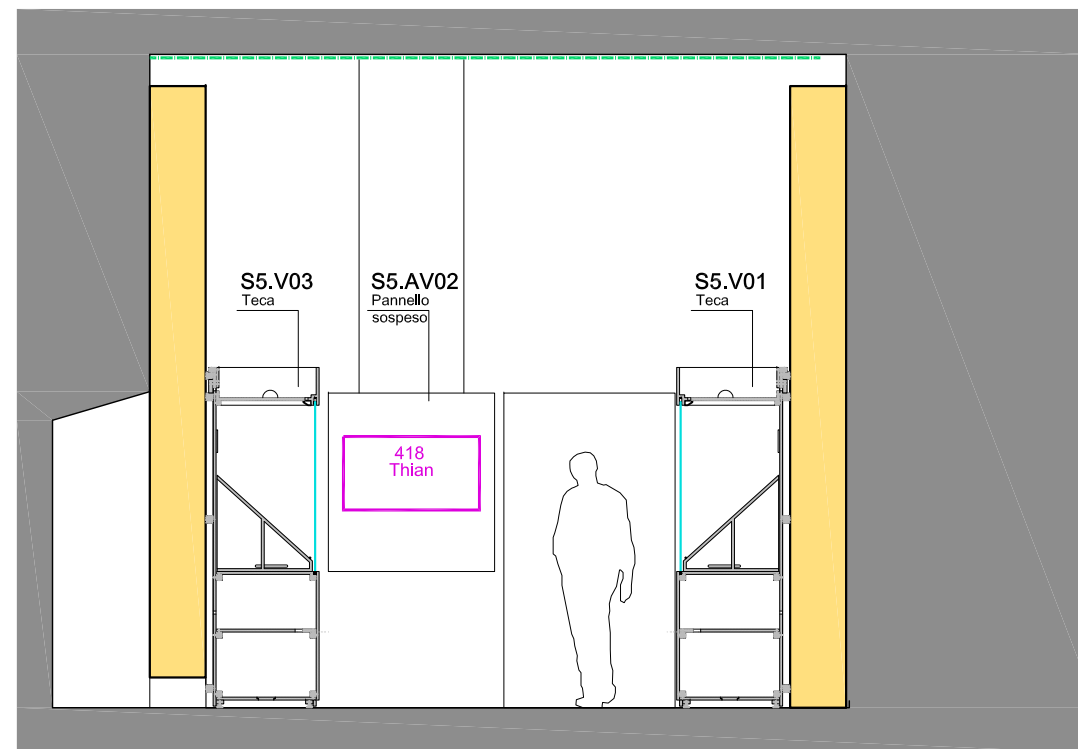


Parete 4


PROSPETTO FRONTALE

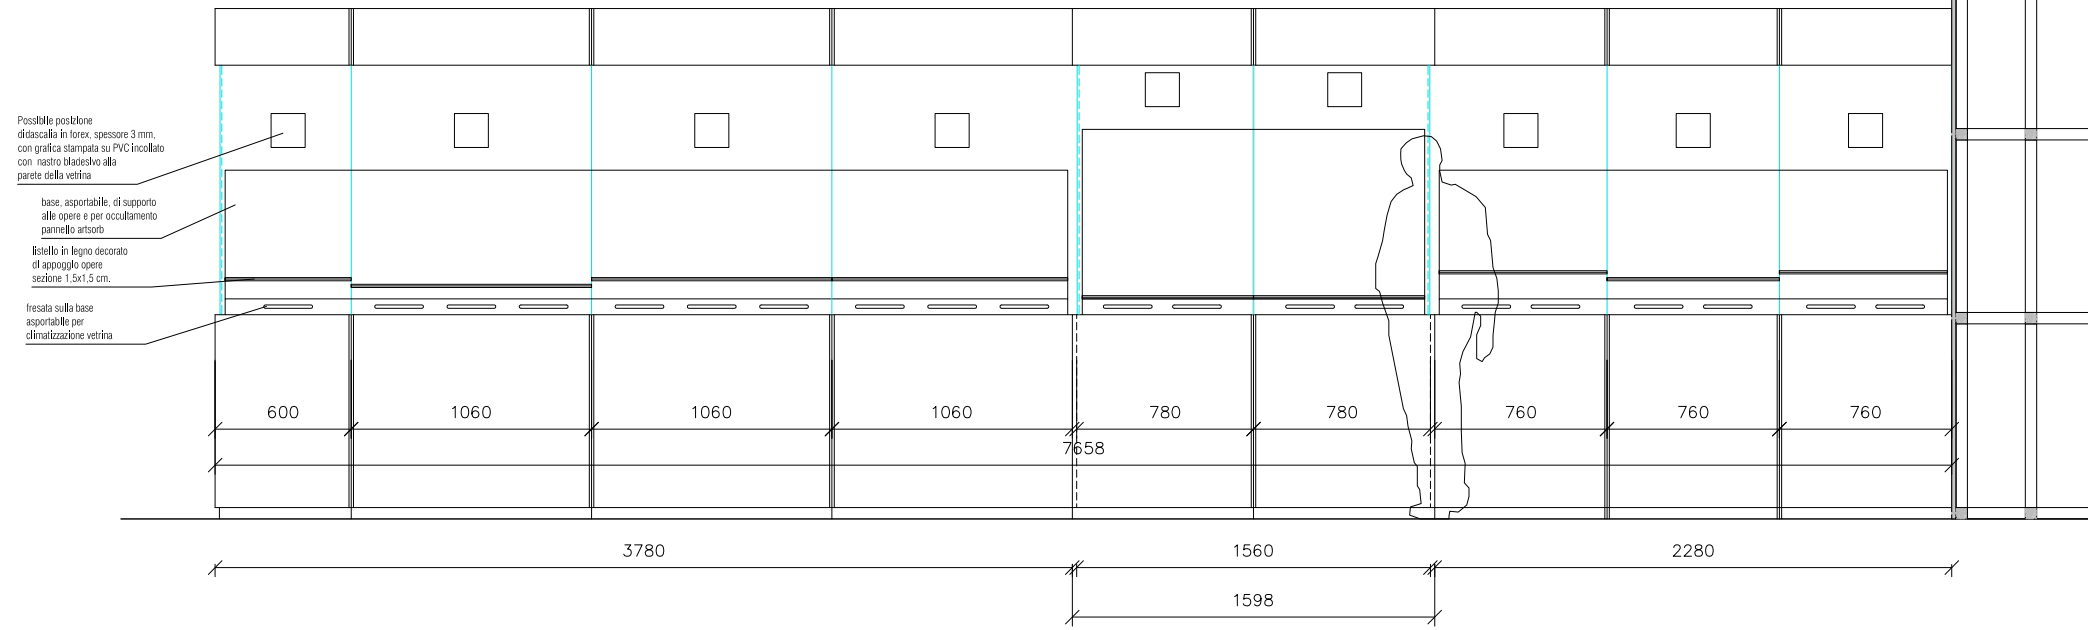



PIANTA B

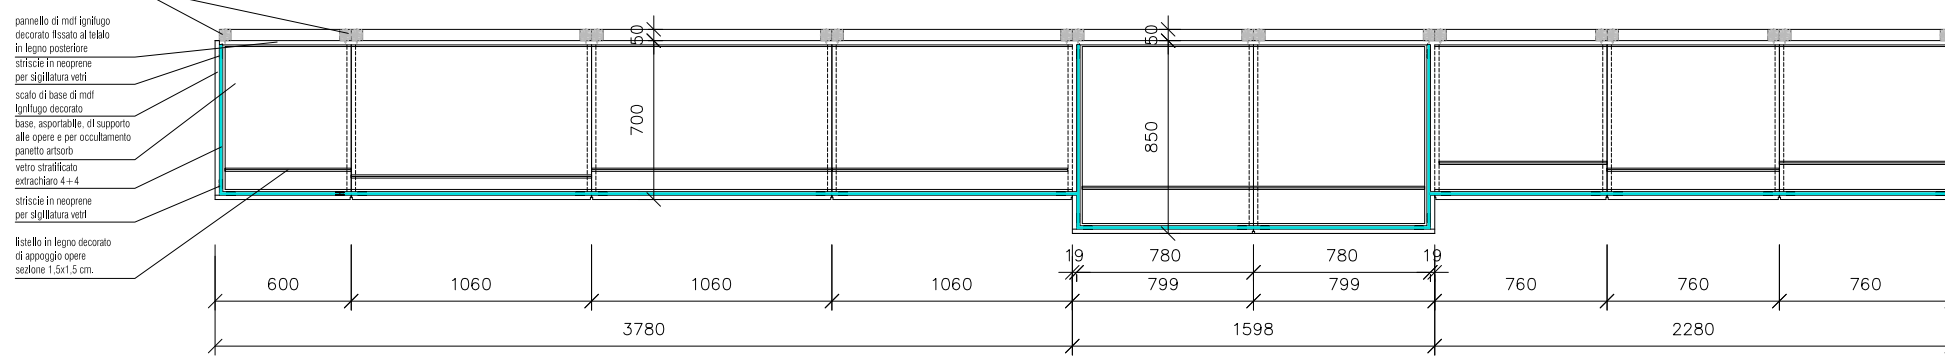

PIANTA A

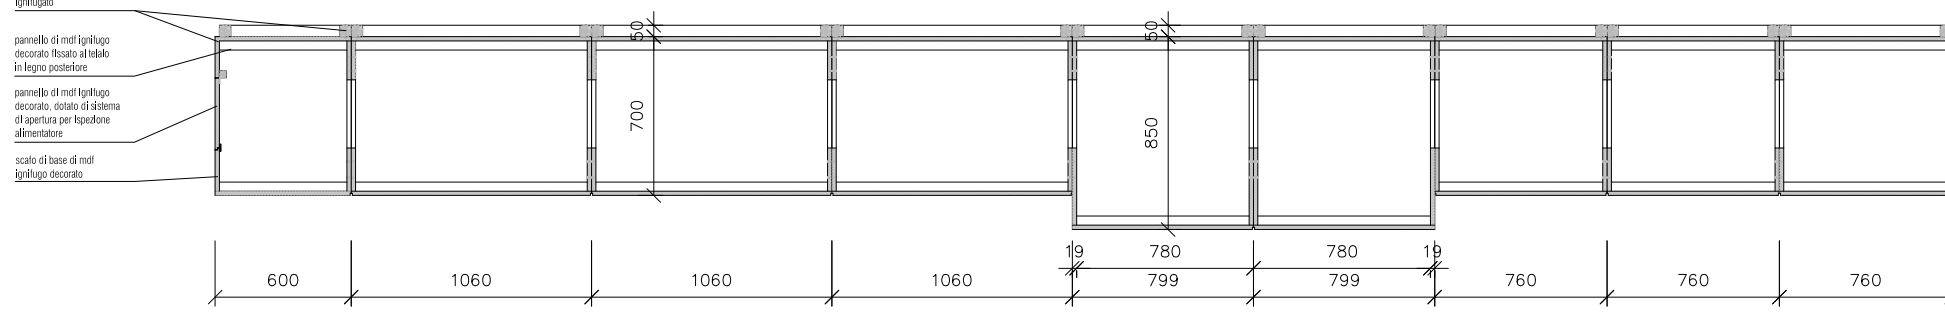

PIANTA C

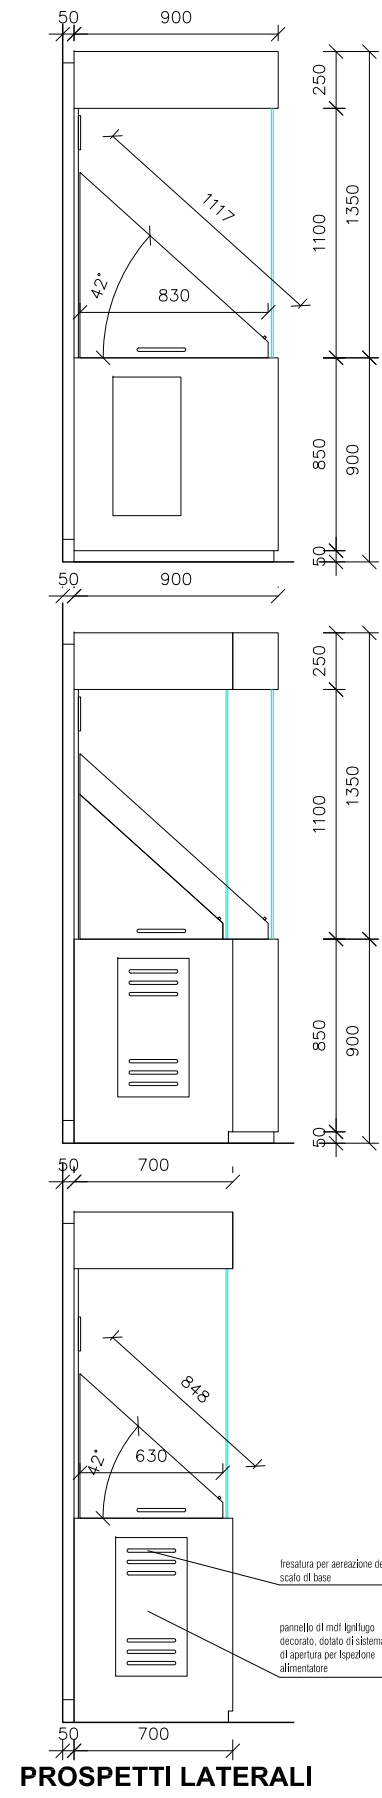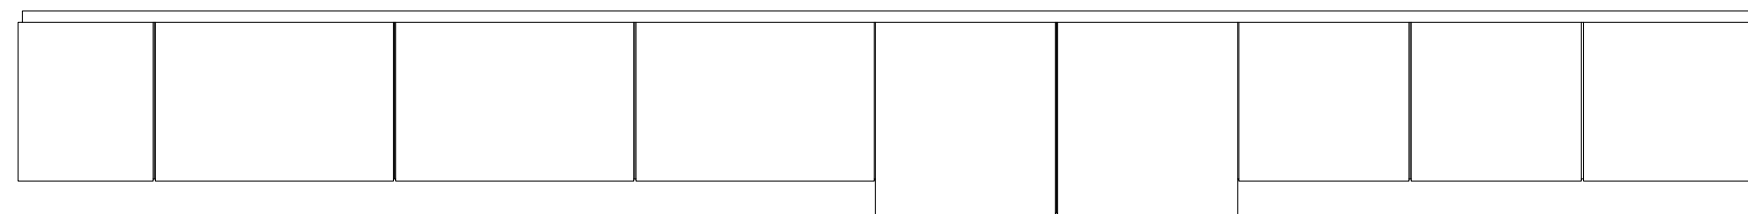

PROSPETTI LATERALI

S5.V01
Teca

Possibile posizione didascalia in forex, spessore 3 mm, con grafica stampata su PVC incollato con nastro biadesivo alla parete della vetrina

base, asportabile, di supporto alle opere e per occultamento pannello artistico

Estello in legno decorato di appoggio opere sezione 1.5x1.5 cm.

fresata sulla base asportabile per climatizzazione vetrina

tabella di irrigimento in legno massello lgrifugato

pannello di mol lgrifugo decorato fissato al tabella in legno posteriore

stiscie in neoprene per sigillatura vetri

scalo di base di mol lgrifugo decorato

base, asportabile, di supporto alle opere e per occultamento pannello artistico

pannello artistico

vetro stratificato antiriflesso 4+4

stiscie in neoprene per sigillatura vetri

Estello in legno decorato di appoggio opere sezione 1.5x1.5 cm.

tabella di irrigimento in legno massello lgrifugato


pannello di mol lgrifugo decorato fissato al tabella in legno posteriore

pannello di mol lgrifugo decorato, dotato di sistema di apertura per ispezione alimentatore


scalo di base di mol lgrifugo decorato

fresatura per aerazione dello scalo di base

pannello di mol lgrifugo decorato, dotato di sistema di apertura per ispezione alimentatore

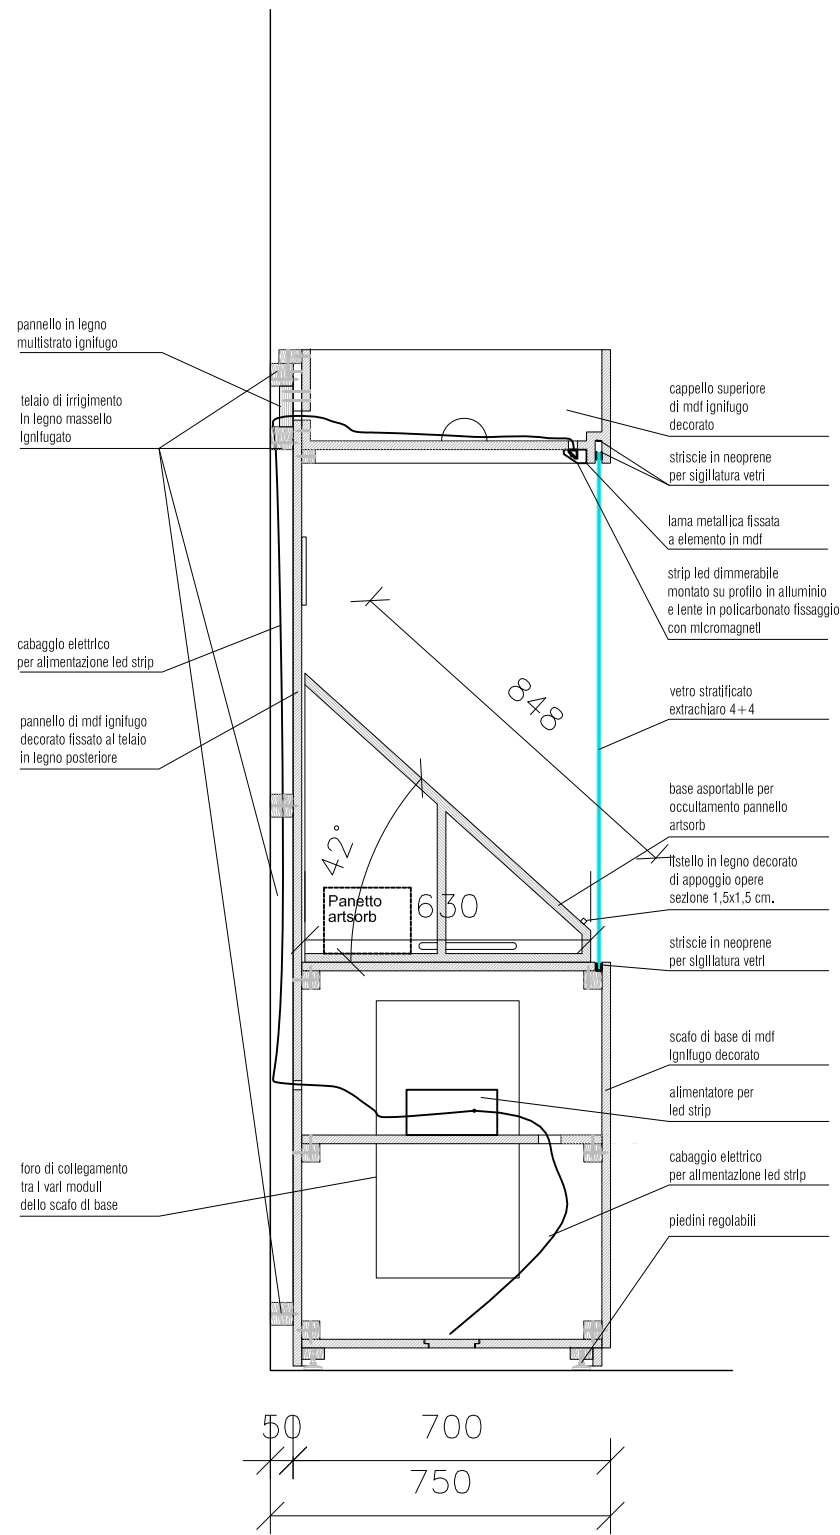


SEZIONE D

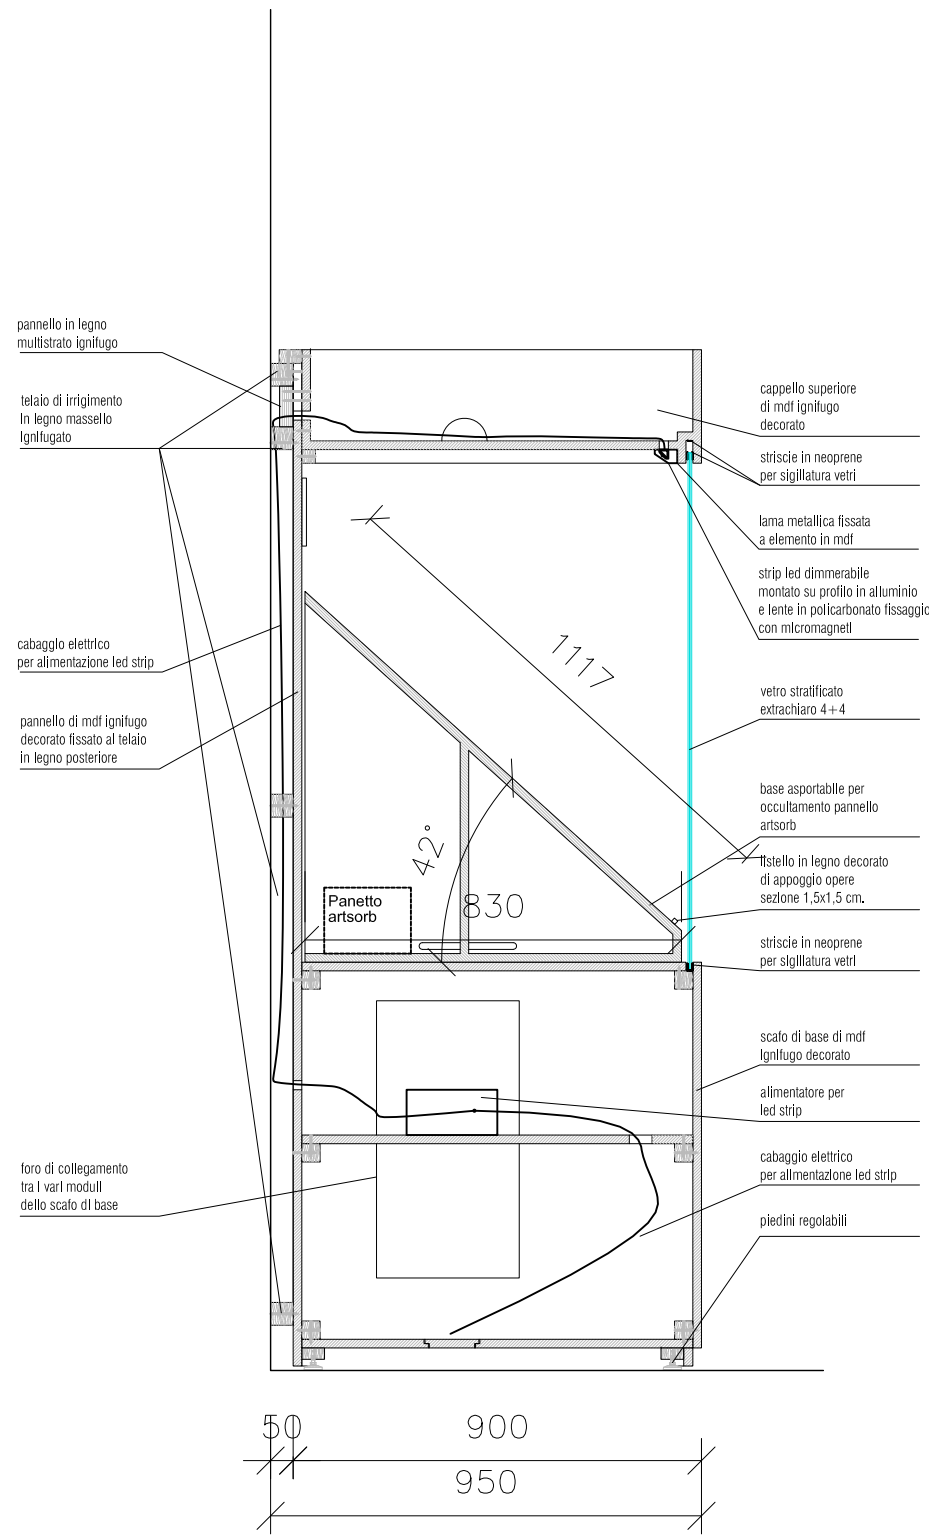


SEZIONE E

DETTAGLIO SIGILLATURA VETRI

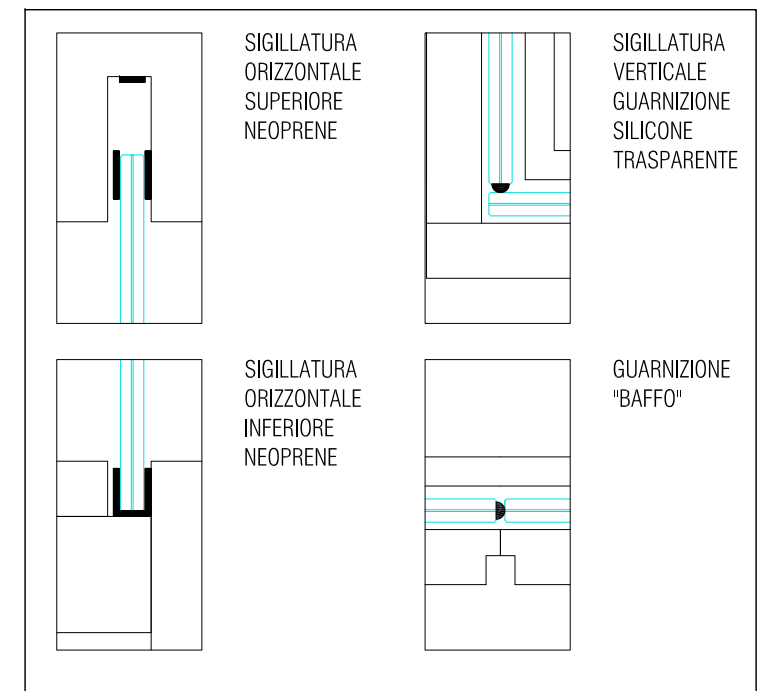


S5.V01
Teca



PIANTA C

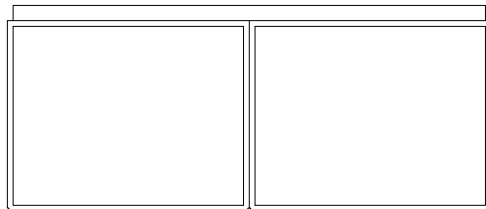


PIANTA B

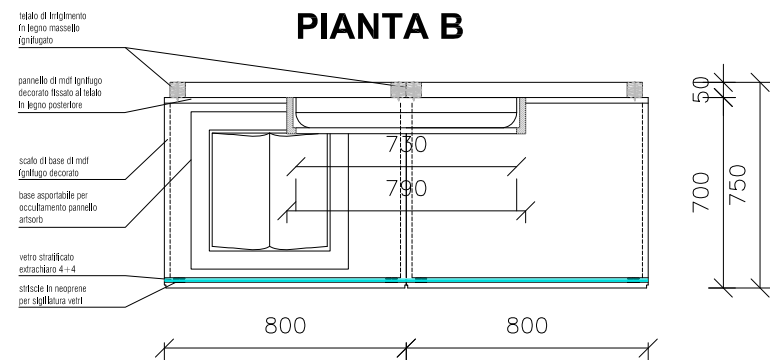


PIANTA A

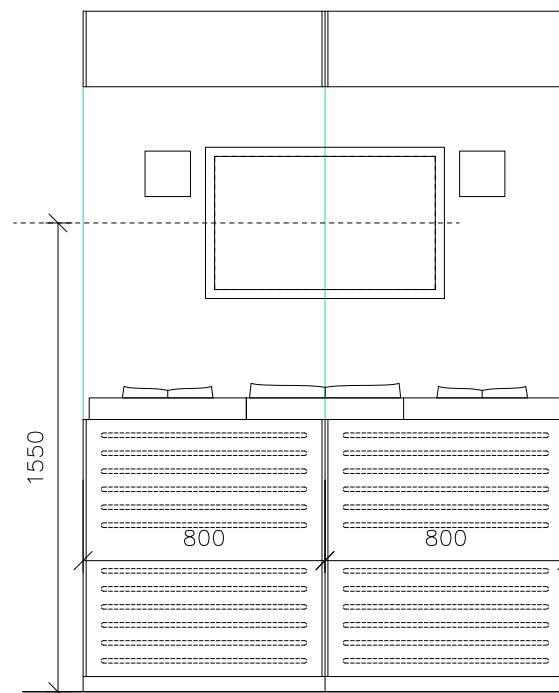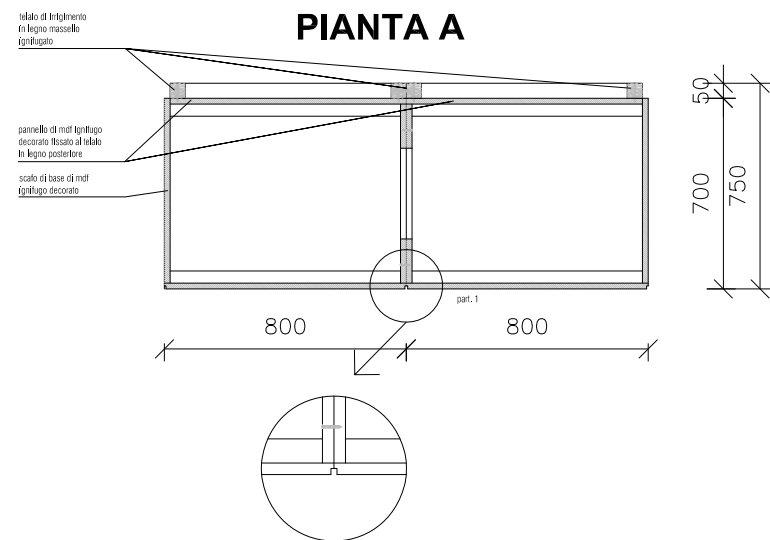


PROSPETTO FRONTALE

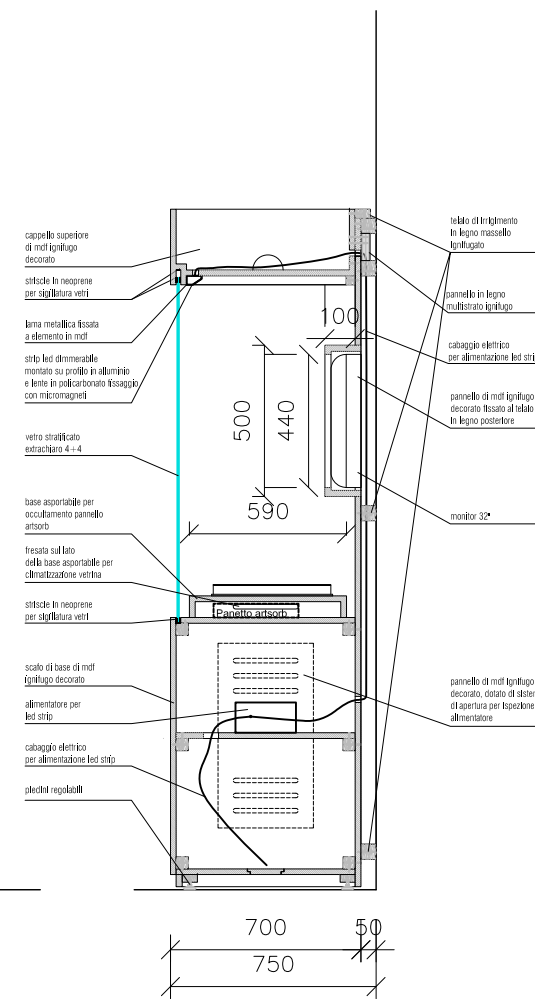

SEZIONE D




DETTAGLIO SIGILLATURA VETRI

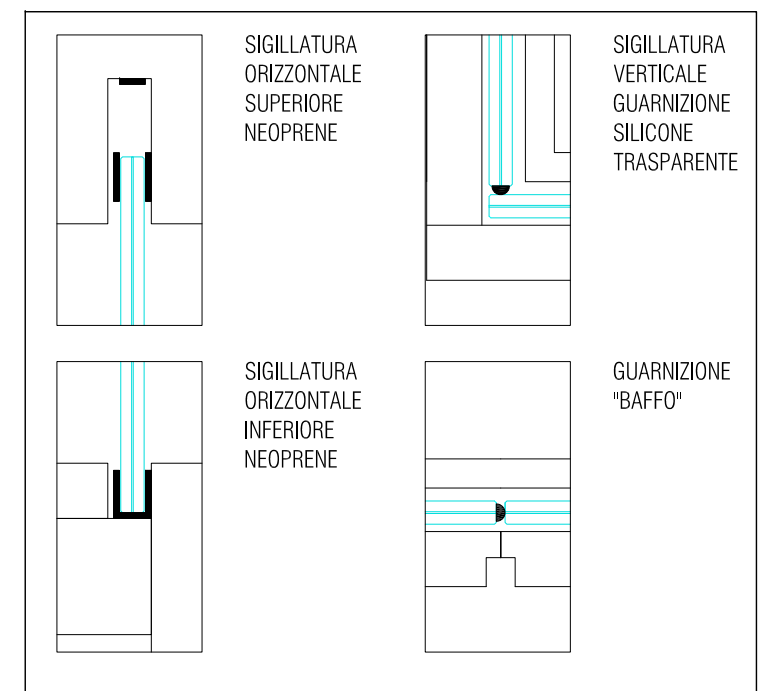


S5.V02
Teca


PROSPETTO FRONTALE

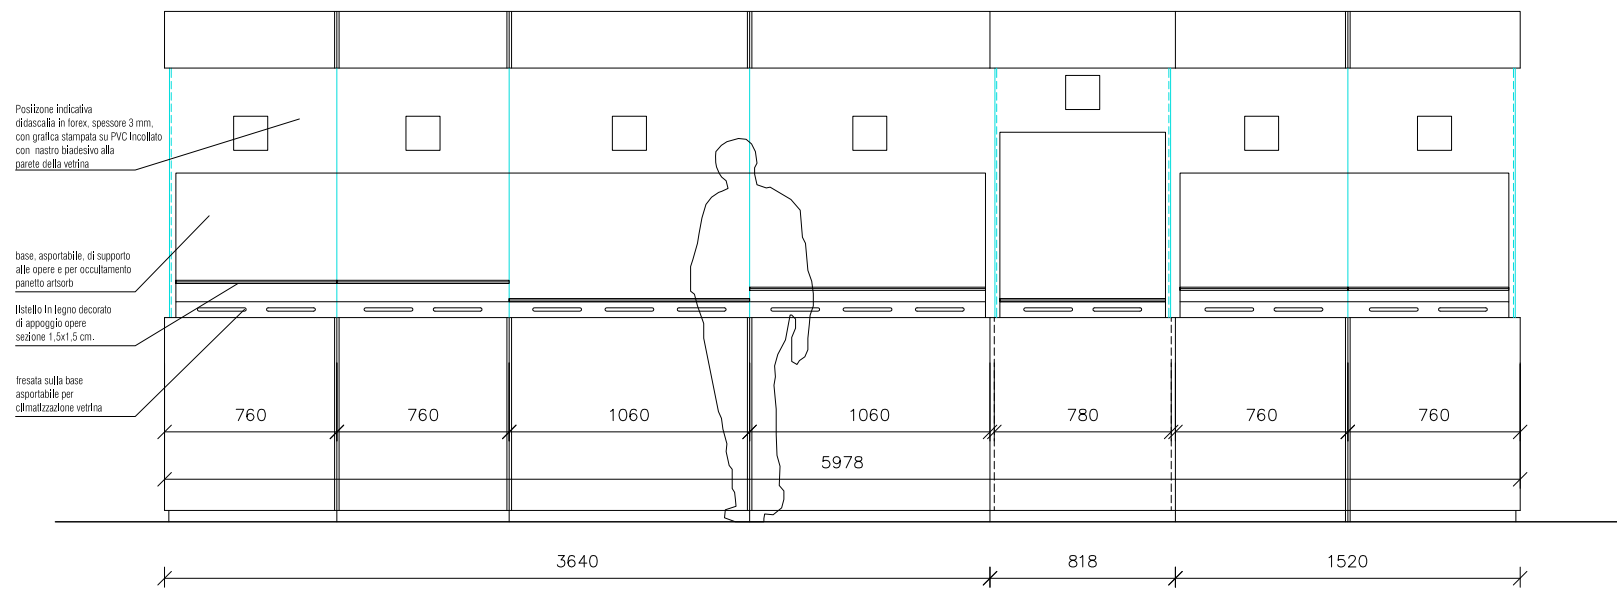



PIANTA B

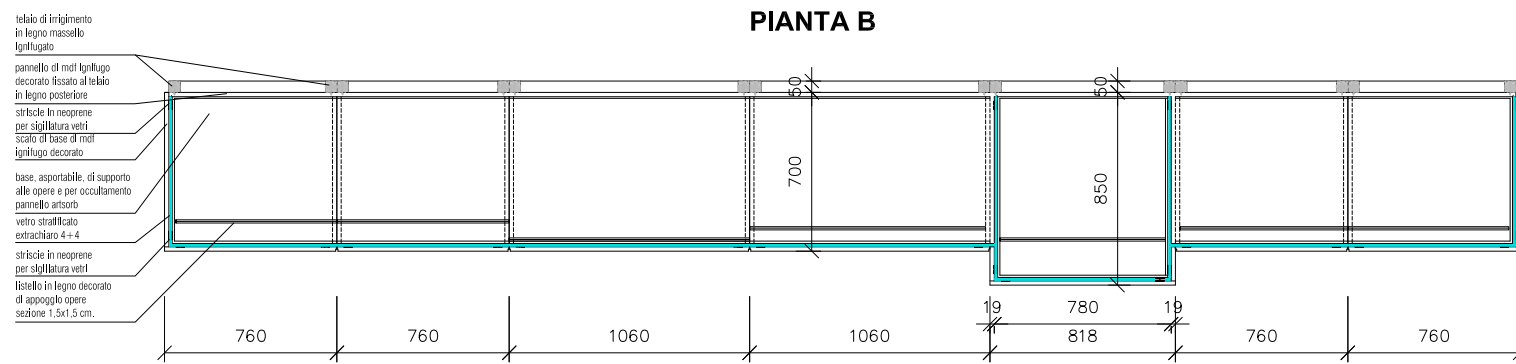


PIANTA A

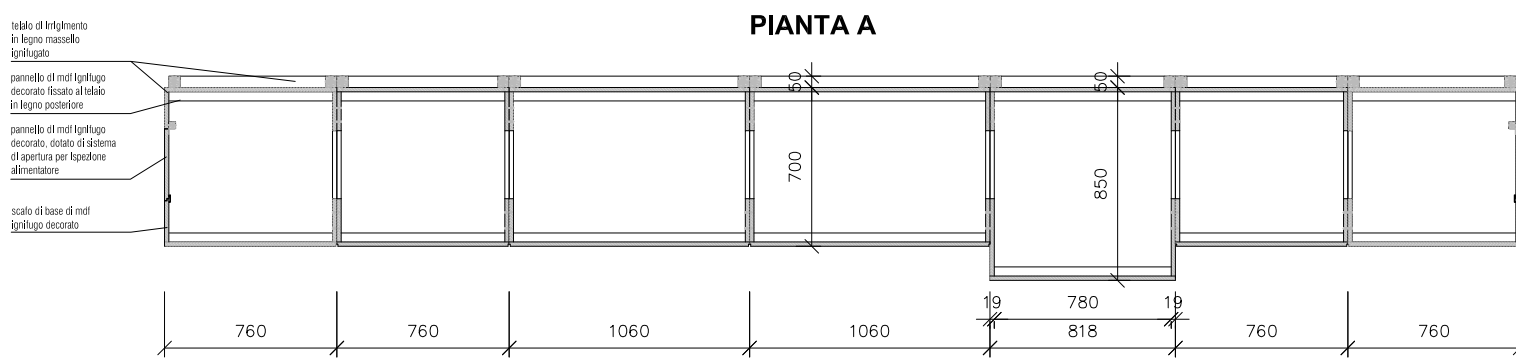


PIANTA C

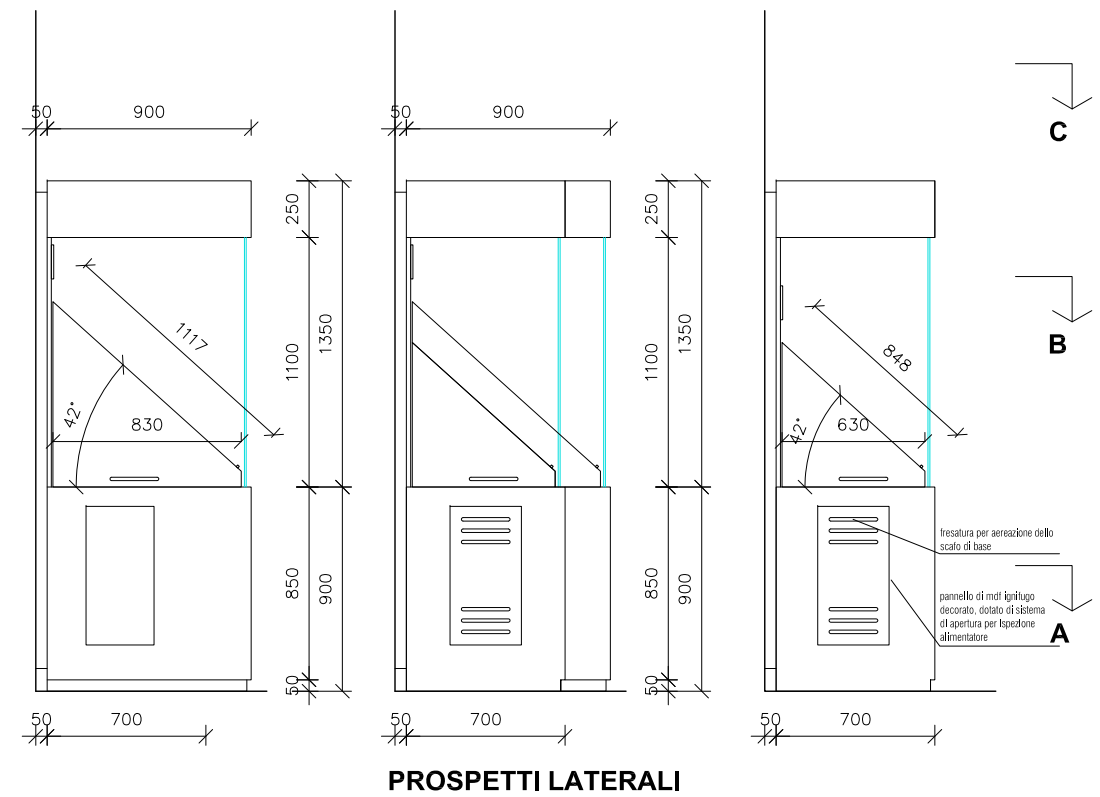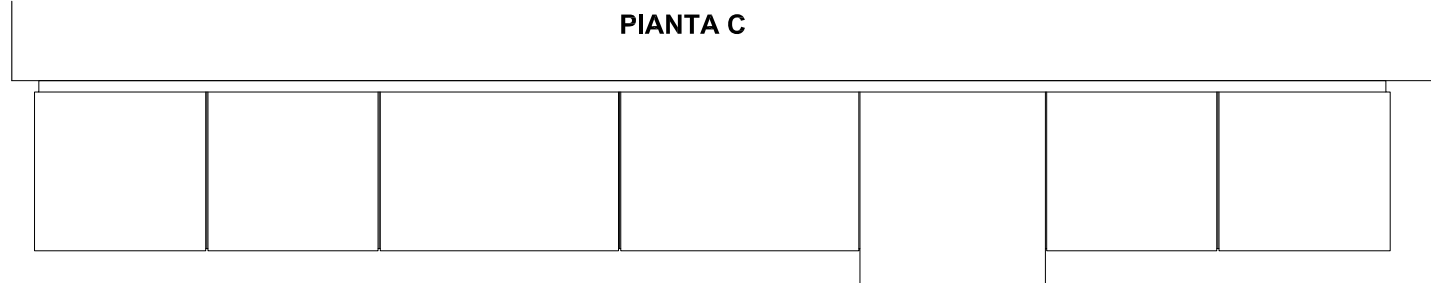

S5.V03
Teca

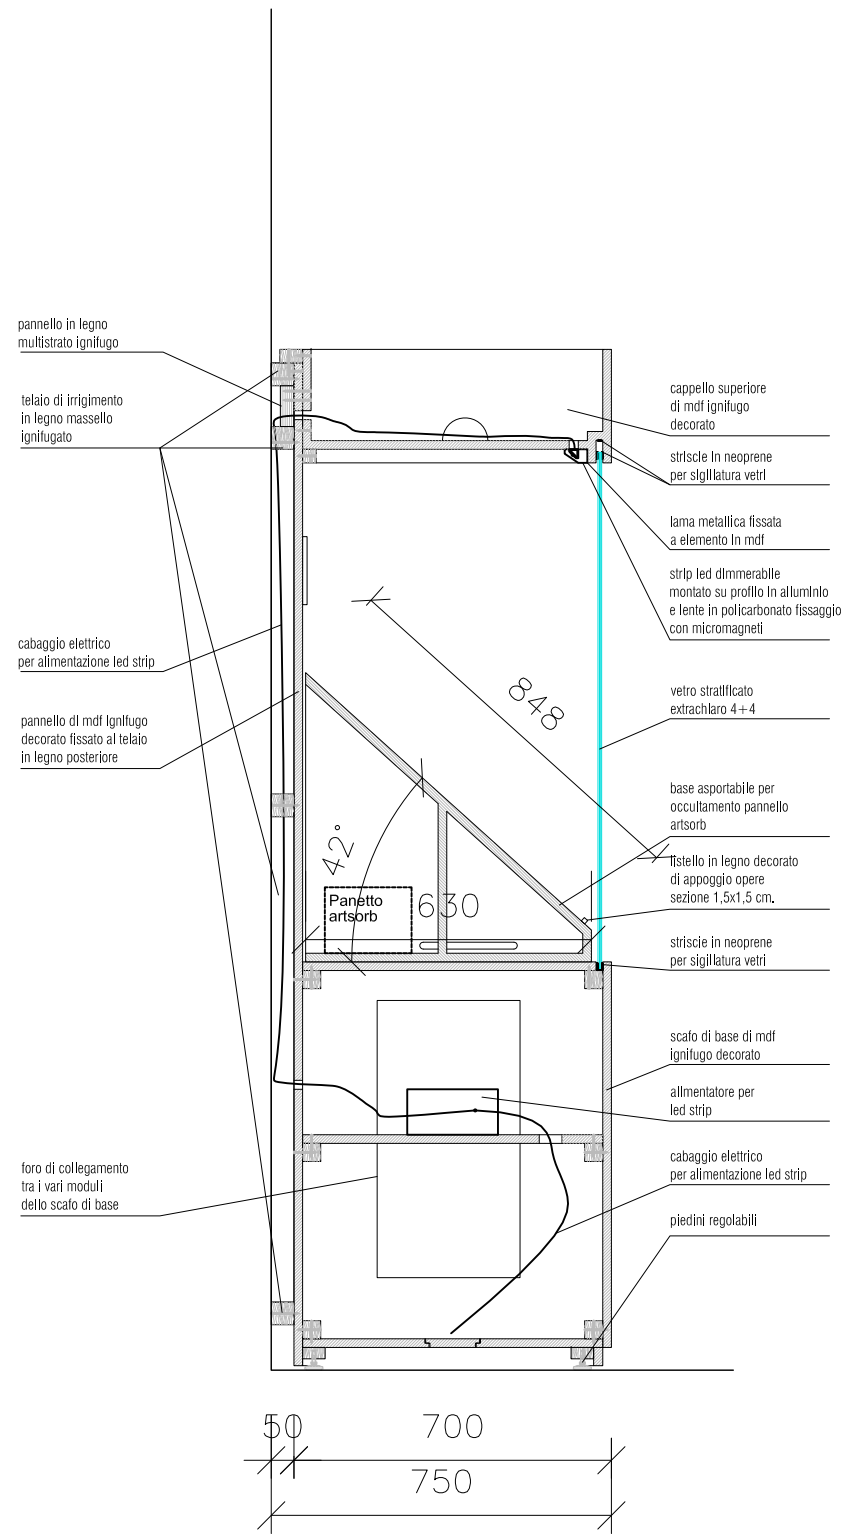


SEZIONE D

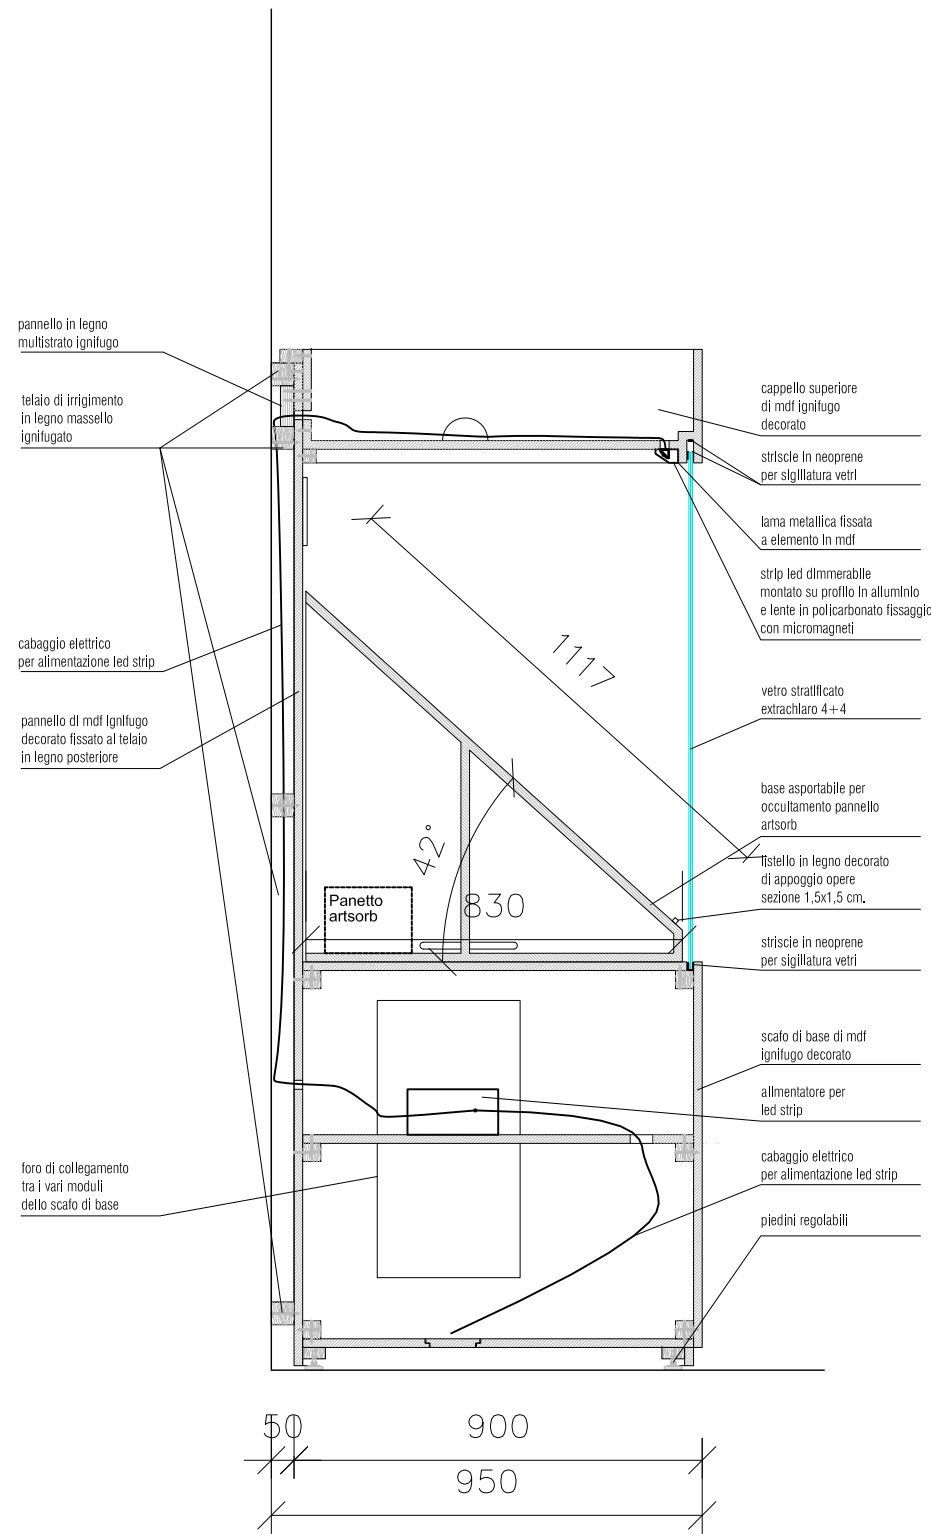


SEZIONE E

DETTAGLIO SIGILLATURA VETRI

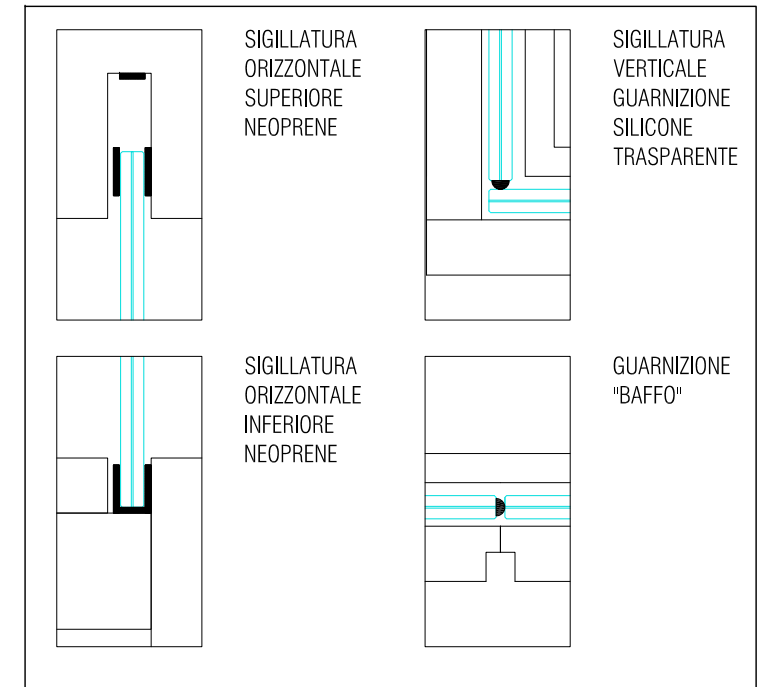


S5.V03
Teca

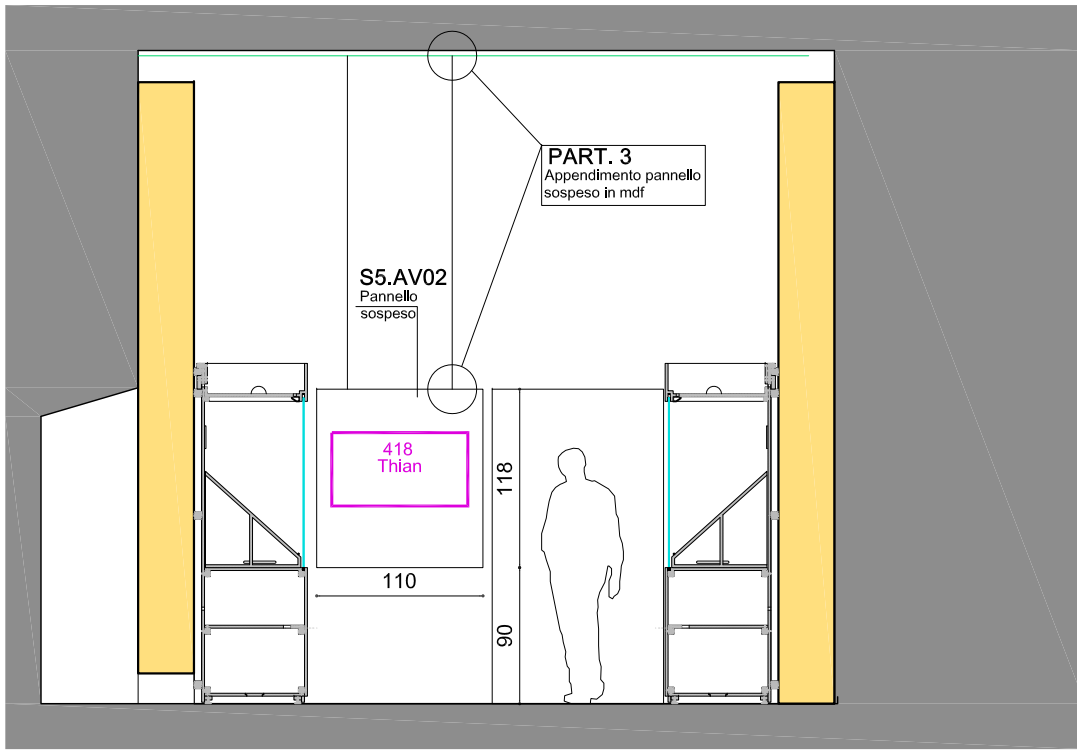


Parete 4

PART. 1
Fissaggio canvas alla parete in mdf del molo

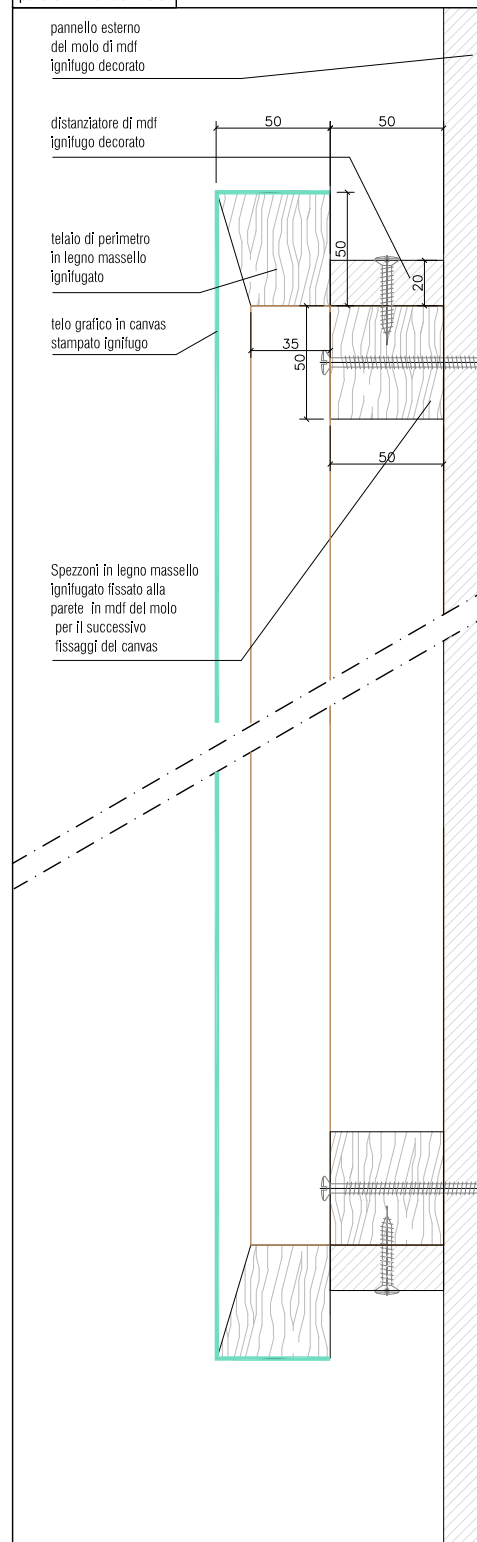


S5.C01
Telaio ligneo sparapuntato con telo grafico realizzato in masselli di legno ignifugato

S5.F01
Doppio pannello in piuma spessore 20 mm

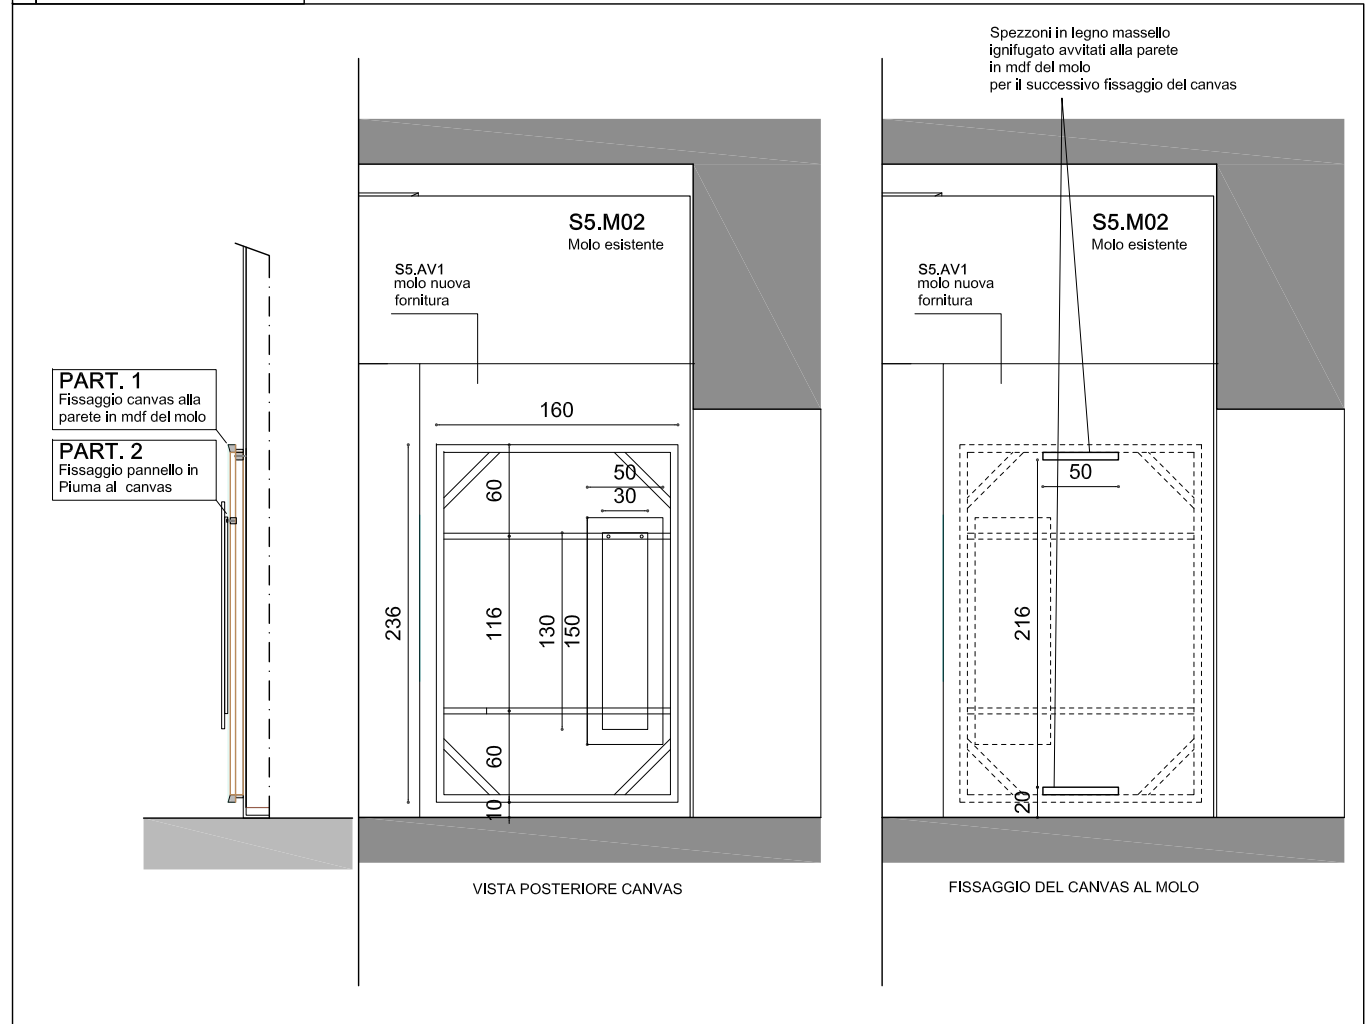

PART. 3
Appendimento pannello sospeso in mdf

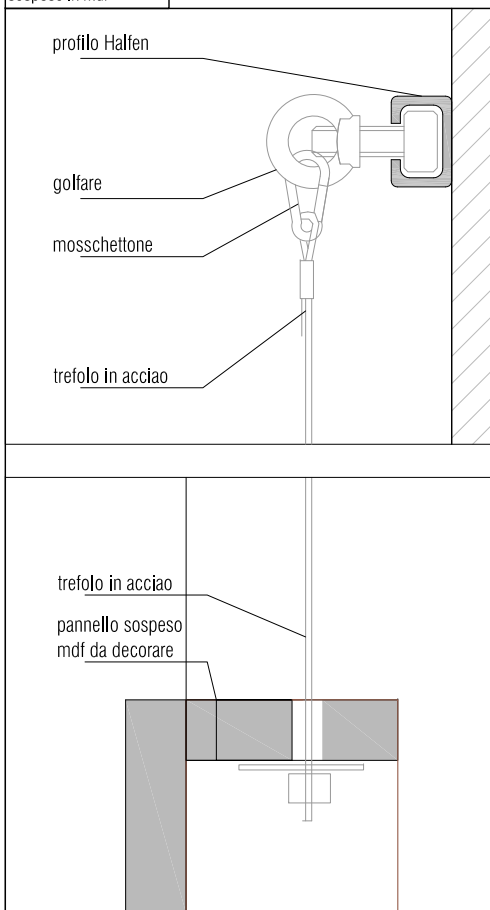

PART. 2
Fissaggio pannello in Piuma al canvas

